

IND231/IND236

Wägeterminal



METTLER TOLEDO

IND231/IND236

Wägeterminal

METTLER TOLEDO Service

Wichtige Services zur Gewährleistung einer zuverlässigen Performance

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl der Qualität und Präzision von METTLER TOLEDO. Der ordnungsgemäße Gebrauch Ihres neuen Geräts gemäss dieses Handbuchs sowie die regelmäßige Kalibrierung und Wartung durch unser im Werk geschultes Serviceteam gewährleisten den zuverlässigen und genauen Betrieb und schützen somit Ihre Investition. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie an einem Service-Vertrag interessiert sind, der genau auf Ihre Anforderungen und Ihr Budget zugeschnitten ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mt.com/service.

Zur Optimierung des Nutzens, den Sie aus Ihrer Investition ziehen, sind mehrere wichtige Schritte erforderlich:

1. **Registrierung des Produkts:** Wir laden Sie dazu ein, Ihr Produkt unter www.mt.com/productregistration zu registrieren, damit wir Sie über Verbesserungen, Updates und wichtige Mitteilungen bezüglich Ihres Produkts informieren können.
2. **Kontaktaufnahme mit METTLER TOLEDO zwecks Service:** Der Wert einer Messung steht im direkten Verhältnis zu ihrer Genauigkeit – eine nicht den Spezifikationen entsprechende Waage kann zu Qualitätsminderungen, geringeren Gewinnen und einem höheren Haftbarkeitsrisiko führen. Fristgerechte Serviceleistungen von METTLER TOLEDO stellen die Genauigkeit sicher, reduzieren Ausfallzeiten und verlängern die Gerätelebensdauer.
 - a. **Installation, Konfiguration, Integration und Schulung:** Unsere Servicevertreter sind vom Werk geschulte Experten für Wägeausrüstungen. Wir stellen sicher, dass Ihre Wägegeräte auf kostengünstige und termingerechte Weise für den Einsatz in der Produktionsumgebung bereit gemacht werden und dass das Bedienungspersonal so geschult wird, dass ein Erfolg gewährleistet ist.
 - b. **Erstkalibrierungsdokumentation:** Die Installationsumgebung und Anwendungsanforderungen sind für jede Industriewaage anders; deshalb muss die Leistung geprüft und zertifiziert werden. Unsere Kalibrierungsservices und Zertifikate dokumentieren die Genauigkeit, um die Qualität der Produktion sicherzustellen und für erstklassige Aufzeichnungen der Leistung zu sorgen.
 - c. **Periodische Kalibrierungswartung:** Ein Kalibrierungsservicevertrag bildet die Grundlage für Ihr Vertrauen in Ihr Wägeverfahren und stellt gleichzeitig eine Dokumentation der Einhaltung von Anforderungen bereit. Wir bieten eine Vielzahl von Serviceprogrammen an, die auf Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget maßgeschneidert werden können.

© METTLER TOLEDO 2013

Dieses Handbuch darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von METTLER TOLEDO weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, seien es elektronische oder mechanische Methoden, einschließlich Fotokopieren und Aufzeichnen, für irgendwelche Zwecke reproduziert oder übertragen werden.

Durch die US-Regierung eingeschränkte Rechte: Diese Dokumentation wird mit eingeschränkten Rechten bereitgestellt.

Copyright 2013 METTLER TOLEDO. Diese Dokumentation enthält eigentumsrechtlich geschützte Informationen von METTLER TOLEDO. Sie darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von METTLER TOLEDO nicht ganz oder teilweise kopiert werden.

METTLER TOLEDO behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen oder Änderungen am Produkt oder Handbuch vorzunehmen.

COPYRIGHT

METTLER TOLEDO® ist eine eingetragene Marke von Mettler-Toledo, LLC. Alle anderen Marken- oder Produktbezeichnungen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Firmen.

METTLER TOLEDO BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, VERBESSERUNGEN ODER ÄNDERUNGEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.

FCC-Mitteilung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften und den Funkstörungsanforderungen des kanadischen Kommunikationsministeriums. Sein Betrieb unterliegt folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen und (2) das Gerät muss in der Lage sein, alle empfangenen Funkstörungen zu tolerieren, einschließlich solcher Störungen, die u. U. den Betrieb negativ beeinflussen.

Dieses Gerät wurde geprüft und liegt gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften innerhalb der Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse A. Diese Grenzwerte gewährleisten den Schutz vor Funkstörungen, wenn das Gerät in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Die unsachgemäße Installation und Verwendung kann zu Störungen des Funkverkehrs führen. Das Betreiben dieses Geräts in einem Wohngebiet führt wahr scheinlich zu Funkstörungen, wobei der Benutzer auf eigene Kosten entsprechende Maßnahmen zur Behebung der Störung ergreifen muss.

- Die Konformitätserklärung befindet sich auf der Dokumentations-CD.

RoHS Erklärung zur Vorschrifteneinhaltung


- Die Mehrheit unserer Produkte gehört den Kategorien 8 und 9 an. Diese Kategorien fallen derzeit nicht in den Geltungsrahmen der Direktive 2002/95/EG (RoHS) vom 27. Januar 2003. Wenn unsere Produkte planungsweise in anderen Produkten zur Anwendung kommen sollen, die in den Geltungsrahmen der RoHS-Direktive fallen, müssen die Pflichten zur Einhaltung dieser Vorschriften separat vertraglich festgelegt werden.
- Diejenigen Produkte, die in Kategorien 1 bis 7 und 10 eingeordnet werden, sind ab spätestens dem 1. Juli 2006 mit der RoHS-Direktive der EU konform.
- Wenn es aus technischen Gründen nicht möglich ist, Substanzen, die sich nicht RoHS-konform verhalten, in einem der vorstehenden Produkte zu ersetzen, planen wir, unsere Kunden jeweils zeitnah über diese Tatsache in Kenntnis zu setzen.

Erklärung zu Schadstoffen

Wir setzen Schadstoffe, wie etwa Asbest, radioaktive Materialien oder Arsenverbindungen, nicht auf direktem Weg ein. Wir kaufen jedoch Teile von Dritten hinzu, die minimale Mengen einiger dieser Substanzen enthalten können.

Vorsichtsmassnahmen

- LESEN Sie dieses Handbuch, BEVOR Sie dieses Gerät bedienen oder warten und BEFOLGEN Sie alle Anweisungen.
- BEWAHREN Sie dieses Handbuch für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

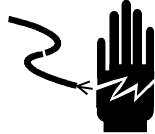

ACHTUNG

ZUM SCHUTZ VOR STROMSCHLAG DARF DAS NETZBETRIEBSMODELL DES IND231/IND236-TERMINALS NUR MIT EINER FUNKTIONSFÄHIGEN SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE VERBUNDEN WERDEN. DEN SCHUTZKONTAKT NICHT ENTFERNEN.




ACHTUNG

DAS TERMINAL DARF NUR VON FACHPERSONAL GEWARTET UND REPARIERT WERDEN. PRÜFUNGEN, TESTS UND EINSTELLUNGEN BEI EINGESCHALTETEM GERÄT VORSICHTIG DURCHFÜHREN. WERDEN DIESE VORSICHTSMASSNAHMEN NICHT EINGEHALTEN, KANN ES ZU SACH- ODER PERSONENSCHÄDEN KOMMEN.



ACHTUNG

DAS IND231/IND236-TERMINAL IST NICHT FÜR DIE VERWENDUNG IN BEREICHEN VORGESEHEN, DIE AUFGRUND ENTZÜNDLICHER ODER EXPLOSIVER STOFFE ALS GEFÄHRlich EINGESTUFT SIND. DAS IND231/IND236-TERMINAL NICHT IN EINER EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN UMGEBUNG INSTALLIEREN.

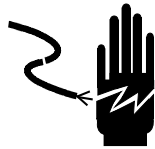


ACHTUNG

WENN DIESES GERÄT ALS KOMPONENTE IN EIN SYSTEM INTEGRIERT WIRD, MUSS DIE DARAUS ENTSTEHENDE KONSTRUKTION VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL ÜBERPRÜFT WERDEN, DAS MIT DEM BAU UND BETRIEB ALLER KOMPONENTEN IM SYSTEM UND DEN POTENZIELLEN GEFAHREN VERTRAUT IST. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER VORSICHTSMASSNAHMEN KÖNNTE ZU VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.



VORSICHT

BEI FALSCHER VERWENDUNG DES IN DIESEM GERÄT VERWENDETEN NIMH-AKKUS BESTEHT BRAND- ODER VERÄTZUNGSGEFAHR. DAS GERÄT NICHT MECHANISCHEN BELASTUNGEN AUSSETZEN, ZERLEGEN, ÜBER 60 °C ERHITZEN ODER VERBRENNEN. DEN AKKU NUR DURCH EINEN AKKU 30044650 ERSETZEN. BEI VERWENDUNG EINES ANDEREN AKKUS BESTEHT BRAND-, VERÄTZUNGS- ODER EXPLOSIONSGEFAHR.

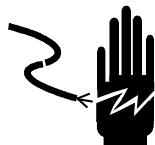

VORSICHT

DEN AKKU VORSICHTIG PRÜFEN. DER AKKU KANN VOLL GELADEN SEIN.



VORSICHT

ABGENUTZTE AKKUS ORDNUNGSGEMÄSS ENTSORGEN. VON KINDERN FERNHALTEN. NICHT ZERLEGEN UND NICHT DURCH VERBRENNEN ENTSORGEN.



VORSICHT

VOR DEM ANSCHLIESSEN ODER ABTRENNEN INTERNER ELEKTRONISCHER BAUTEILE ODER VERBINDUNGSKABEL ZWISCHEN ELEKTRONISCHEN GERÄTEN MUSS STETS DIE STROMZUFUHR UNTERBROCHEN UND MINDESTENS DREISSIG (30) SEKUNDEN GEWARTET WERDEN, BEVOR ANSCHLÜSSE ODER ABTRENnungen Vorgenommen werden. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmassnahmen könnte zu einer Beschädigung oder der Zerstörung des Gerätes und/oder zu Verletzungen führen.

HINWEIS

NICHT VERSUCHEN, DEN AKKU AUFZULADEN, WENN DIE AKKUTEMPERATUR UNTER 0 °C (32 °F) LIEGT. EIN AUFLADEN BEI ODER UNTERHALB DIESER TEMPERATUR IST NICHT MÖGLICH. DAS AKKULADEGERÄT NICHT AUSSERHALB DES TEMPERATURBEREICHS VON 0 °C (32 °F) BIS 40 °C (104 °F) BETREIBEN.

HINWEIS

UM EINE BESCHÄDIGUNG DER PLATINE ODER DER WÄGEZELLE ZU VERMEIDEN, DAS IND231/IND236-TERMINAL VOM NETZ TRENNEN UND VOR DEM ANSCHLIESSEN ODER LÖSEN EINES KABELS MINDESTENS 30 SEKUNDEN WARTEN.



HINWEIS

BEACHTEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM UMGANG MIT GERÄTEN, DIE EMPFINDLICH AUF ELEKTROSTATIK REAGIEREN.

Anforderungen der sicheren Entsorgung

In Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2002/96/EC zu Elektrik- und Elektronikabfällen (WEEE) darf dieses Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden. Dies gilt auch je nach spezifischen Anforderungen für Länder außerhalb der EU.



Entsorgen Sie dieses Produkt bitte gemäß den örtlichen Vorschriften an der Sammelstelle, die für elektrische und elektronische Geräte vorgegeben ist.

Falls Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde oder den Händler, von dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Sollte dieses Gerät an andere Parteien weitergegeben werden (für den privaten oder kommerziellen Gebrauch), muss der Inhalt dieser Vorschrift ebenfalls weitergeleitet werden.

Vielen Dank für Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|------------|
| 1 | Einleitung..... | 1-1 |
| 1.1. | Überblick über IND231/IND236 | 1-1 |
| 1.1.1. | Standardeigenschaften..... | 1-1 |
| 1.1.2. | IND231/IND236-Terminalversionen | 1-2 |
| 1.2. | Verwendung in Gefahrenbereichen | 1-2 |
| 1.3. | Technische Daten | 1-2 |
| 1.4. | Modellkennung | 1-4 |
| 1.5. | Lieferumfang und Prüfung der Teile | 1-5 |
| 1.6. | Abmessungen | 1-6 |
| 1.7. | Hauptplatine..... | 1-7 |
| 1.8. | Wägebrücken | 1-8 |
| 1.9. | Optionen..... | 1-8 |
| 1.9.1. | Getrennte serielle Schnittstelle RS-232/RS-422/RS-485 | 1-8 |
| 1.9.2. | Diskrete I/O-Schnittstelle..... | 1-8 |
| 1.9.3. | USB | 1-8 |
| 1.10. | Anzeige und Tastenfeld | 1-9 |
| 1.10.1. | Aufbau der Anzeige..... | 1-9 |
| 1.10.2. | Tasten der Frontplatte..... | 1-10 |
| 2 | Betrieb..... | 2-1 |
| 2.1. | Übersicht | 2-1 |
| 2.2. | Tastefeldbedienung und Anzeigeelemente..... | 2-1 |
| 2.2.1. | Tastefeldbedienung..... | 2-1 |
| 2.2.2. | Anzeigeelemente | 2-3 |
| 2.3. | Konfigurierbare Funktionstasten | 2-5 |
| 2.3.1. | Konfiguration der Funktionstasten..... | 2-5 |
| 2.3.2. | Belegung der Funktionstasten | 2-6 |
| 2.4. | Hauptfunktionen | 2-6 |
| 2.4.1. | Erweitern um 10 | 2-7 |
| 2.4.2. | Umschalten der Maßeinheit | 2-7 |
| 2.4.3. | Datum und Uhrzeit | 2-8 |
| 2.4.4. | Anpassung der Hintergrundbeleuchtung..... | 2-8 |
| 2.4.5. | Nullstellung | 2-8 |
| 2.4.6. | Tarieren..... | 2-9 |
| 2.4.7. | Drucken | 2-11 |
| 2.5. | Fernanzeigenfunktion..... | 2-12 |
| 2.5.1. | Einleitung | 2-12 |
| 2.5.2. | Setup | 2-12 |
| 2.5.3. | Fernanzeigefunktion..... | 2-14 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 2.6. | Anwendungen | 2-15 |
| 2.6.1. | Prüfwägen | 2-15 |
| 2.6.2. | Abrufen des Zielwerts | 2-18 |
| 2.6.3. | Zählen | 2-19 |
| 2.6.4. | Tierwägen | 2-21 |
| 2.6.5. | Akkumulierung | 2-22 |
| 3 | Konfiguration..... | 3-1 |
| 3.1. | Aufrufen des Setup-Modus..... | 3-1 |
| 3.1.1. | Öffnen des Setup-Modus | 3-1 |
| 3.1.2. | Verlassen des Setup-Modus..... | 3-2 |
| 3.1.3. | Navigation im Setup-Menü | 3-3 |
| 3.2. | Setup-Menüstruktur | 3-5 |
| 3.2.1. | Setup-Hauptmenü | 3-5 |
| 3.2.2. | Konfigurierbare Funktionstasten | 3-5 |
| 3.3. | Überblick über die Konfiguration | 3-6 |
| 3.4. | F1 Waage | 3-7 |
| 3.4.1. | F1.1 Waagentyp | 3-7 |
| 3.4.2. | F1.2 Kapazität und Schrittweite | 3-9 |
| 3.4.3. | F1.3 Kalibrierung | 3-11 |
| 3.4.4. | F1.4 Nullkalibrierung | 3-13 |
| 3.4.5. | F1.5 Tarieren | 3-16 |
| 3.4.6. | F1.6 Zweite Maßeinheit | 3-18 |
| 3.4.7. | F1.7 Filter | 3-19 |
| 3.4.8. | F1.10 Waagenblock zurücksetzen | 3-20 |
| 3.5. | F2 Anwendung | 3-21 |
| 3.5.1. | F2.1 Betrieb | 3-21 |
| 3.5.2. | F2.2 Datenbank mit oberen/unteren Werten..... | 3-23 |
| 3.5.3. | F2.3 Zählen | 3-27 |
| 3.5.4. | F2.4 Tierwägen | 3-27 |
| 3.5.5. | F2.5 Diskrete I/O-Schnittstelle | 3-28 |
| 3.5.6. | F2.10 Anwendungsblock zurücksetzen | 3-29 |
| 3.6. | F3 Terminal | 3-30 |
| 3.6.1. | F3.1 Seriennummer | 3-30 |
| 3.6.2. | F3.2 Anzeige | 3-30 |
| 3.6.3. | F3.3 Datum und Uhrzeit | 3-32 |
| 3.6.4. | F3.10 Zurücksetzen des Terminalblocks | 3-33 |
| 3.7. | F4 Kommunikation | 3-34 |
| 3.7.1. | F4.1 COM1 | 3-34 |
| 3.7.2. | F4.2 – COM2 | 3-37 |
| 3.8. | F5 Wartung | 3-39 |
| 3.8.1. | F5.1 Kalibrierwerte | 3-39 |
| 3.8.2. | F5.2 Statistik | 3-40 |
| 3.8.3. | F5.3 Tastaturtest | 3-41 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 3.8.4. | F5.4 Anzeigetest | 3-42 |
| 3.8.5. | F5.5 Serieller Test..... | 3-42 |
| 3.8.6. | F5.6 Test der diskreten I/O-Schnittstellen | 3-42 |
| 3.8.7. | F5.7 Reine Zählwerte | 3-43 |
| 3.8.8. | F5.8 Druckkonfiguration..... | 3-43 |
| 3.8.9. | F5.10 Alle Werte auf Werkseinstellungen zurücksetzen | 3-43 |
| 4 | Service und Wartung | 4-1 |
| 4.1. | Reinigung und Wartung | 4-1 |
| 4.2. | Service | 4-1 |
| 4.3. | Batteriebetrieb..... | 4-2 |
| 4.3.1. | Batterienutzung | 4-2 |
| 4.3.2. | Entsorgung der Batterie | 4-2 |
| 4.3.3. | Batteriestatussymbol..... | 4-3 |
| 4.3.4. | Modell mit Alkali-Batterien | 4-4 |
| 4.3.5. | Modell mit NiMH-Akkupack | 4-5 |
| 4.4. | Fehlerbehebung | 4-5 |
| 4.4.1. | Batterieleistung..... | 4-5 |
| 4.4.2. | Problemdiagnose | 4-6 |
| 4.4.3. | Fehlercodes und Fehlermeldungen | 4-6 |
| 4.4.4. | Waagenstatistik..... | 4-8 |
| 4.5. | Verbindung mit InSite™ | 4-8 |
| A | Parameterwerte | A-1 |
| B | Kommunikation | B-1 |
| B.1. | Parameter der seriellen Schnittstelle..... | B-1 |
| B.2. | Anforderungsausgabemodus | B-2 |
| B.2.1. | Ausgabevorlagen | B-2 |
| B.3. | Kontinuierlicher Ausgabemodus | B-4 |
| B.3.1. | Kontinuierliche Standardausgabe | B-5 |
| B.4. | CTPZ | B-7 |
| B.5. | SICS-Protokoll (Standard Interface Command Set)..... | B-7 |
| B.5.1. | Versionsnummer von MT-SICS | B-8 |
| B.5.2. | Befehlsformate | B-8 |
| B.5.3. | Antwortformate | B-9 |
| B.5.4. | Tipps für den Programmierer | B-10 |
| B.5.5. | Befehle und Antworten der MT-SICS Stufe 0 | B-11 |
| B.5.6. | Befehle und Antworten der MT-SICS Stufe 1 | B-15 |
| B.5.7. | Befehle und Antworten der MT-SICS Stufe 2 | B-17 |
| B.5.8. | Befehle und Antworten der MT-SICS Stufe 3 | B-18 |
| C | GEO-Codes | C-1 |
| C.1. | Kalibrierung am Originalort | C-1 |

C.2. GEO-Code-Anpassung am neuen Standort C-1

1 Einleitung

Dieses Kapitel umfasst

- Überblick über IND231/IND236
- Verwendung in Gefahrenbereichen
- Technische Daten
- Modellkennung
- Lieferumfang und Prüfung der Teile
- Abmessungen
- Hauptplatine
- Wägebrücke
- Optionen
- Anzeige und Tastenfeld

Das Industriewaagenterminal IND231/IND236 ist eine kompakte und dennoch flexible Lösung für verschiedenste Wägeanforderungen. Die Terminals sind entweder für Netzbetrieb für stationäre Anwendungen oder für Batteriebetrieb für tragbare Anwendungen erhältlich und in praktisch allen Industrieumgebungen einsetzbar.

Es werden sowohl 2-mV/V- als auch 3-mV/V-Wägezellen unterstützt, ohne dass eine Konfigurationsänderung vorgenommen werden muss. Das IND231-/IND236-Terminal liefert präzise Messdaten von Gramm bis Kilogramm in einem kostengünstigen Komplettpaket.

Zu den Standardanwendungen gehören einfache Wägevorgänge, Tierwägen, Prüfwägen zur Kontrolle eines Höchst- oder Mindestgewichts, Zählen und kumuliertes Wägen. Mit vordefinierten anwendungsspezifischen Druckvorlagen mit Datums- und Zeitstempel können Informationen des Wägevorgangs an Drucker und PC-Softwareanwendungen gesendet werden.

1.1. Überblick über IND231/IND236

1.1.1. Standardeigenschaften

- Praktisches Kunststoffgehäuse für das IND231, robustes Edelstahlgehäuse für das IND236
- Unterstützt eine analoge Wägezellenplattform mit bis zu vier 350- Ω -Wägezellen
- Kann als Remote-Display verwendet werden, um Gewicht von einem separaten Haupt-Terminal zeigen
- Große LCD-Anzeige mit sieben Segmenten, weißer Hintergrundbeleuchtung und grafischen Symbolen, unter verschiedenen Beleuchtungsbedingungen bequem ablesbar
- Betrieb mit Netzstrom (85–264 V~) oder internem Akkupack
- Eine serielle Standardschnittstelle (COM1) für asynchrone, bidirektionale Kommunikation
- Unterstützung der eine der folgenden Optionsplatinen:
 - COM2: galvanisch getrennte serielle Schnittstelle RS-232, RS-422 und RS-485
 - USB-Geräteschnittstelle zum Anschluss an einen PC
 - Diskrete I/O-Schnittstelle
- Tasten auf der Frontplatte zum Aufrufen der Grundwägefunktionen – Nullstellung, Trieren, Löschen, konfigurierbare Funktion und Drucken
- Wählbare Hauptmaßeinheit, z. B. Gramm, Kilogramm, Pound und Ounce
- Wählbare zweite Maßeinheit, z. B. Gramm, Kilogramm, Pound und Ounce

- Sicherung und Wiederherstellung der Konfigurations- und Kalibriereinstellungen mit dem InSite® SL-Tool
- Automatische und zeitabhängige Abschaltung der Hinterleuchtung, um Energie zu sparen und die Nutzungsdauer des Akkus bei einem Gerät für Akkubetrieb zu verlängern.

1.1.2. IND231/IND236-Terminalversionen

Das Terminal ist in folgenden vier Versionen erhältlich:

- IND231 mit Kunststoffgehäuse, Netzbetrieb (auf für den Einsatz mit AA-Alkali-Zellen entwickelt)
- IND231 mit Kunststoffgehäuse, NiMH-Akkubetrieb
- IND236 mit Edelstahlgehäuse, Netzbetrieb
- IND236 mit Edelstahlgehäuse, NiMH-Akkubetrieb

1.2. Verwendung in Gefahrenbereichen

| | |
|--|---|
|  |  VORSICHT |
| <p>DAS IND231/IND236-TERMINAL DARF NICHT IN BEREICHEN VERWENDET WERDEN, DIE AUFGRUND VON ENTZÜNDLICHEN ODER EXPLOSIVEN STOFFEN ALS GEFÄHRLICH EINGESTUFT SIND. INFORMATIONEN ZU ANWENDUNGEN IN GEFAHRENBEREICHEN ERHALTEN SIE VON EINEM AUTORISIERTEN METTLER-TOLEDO-VERTRETER.</p> | |

1.3. Technische Daten

Das IND231- und IND236-Terminal entspricht den in Tabelle 1-1 aufgeführten technischen Daten.

Tabelle 1-1: Technische Daten des Terminals

| Technische Daten | IND231 | IND236 |
|---|--|--|
| Gehäusetyp | Kunststoff, Tisch- oder Säulen-/Wandmontage | Edelstahl, Tisch- oder Säulen-/Wandmontage |
| Produktabmessungen (B x H x T) | 220 mm x 150 mm x 102 mm (8,66 in. x 5,90 in. x 4,02 in.) | 220 mm x 150 mm x 93,3 mm (8,66 in. x 5,90 in. x 3,67 in.) |
| Transportabmessungen (B x H x T) | 350 mm x 220 mm x 195 mm (13,78 in. x 8,66 in. x 7,68 in.) | |
| Produktgewicht | Modell für Netzbetrieb: 1,2 kg (2,6 lb) Modell für Batteriebetrieb: 1,5 kg (3,3 lb) | Modell für Netzbetrieb: 2,2 kg (4,9 lb) Modell für Batteriebetrieb: 2,5 kg (5,5 lb) |
| Versandgewicht | 2,0 kg | 3,0 kg |

| Technische Daten | IND231 | IND236 |
|--------------------------------------|--|---|
| Schutzart | IP54 | IP66/67 |
| Betriebsumgebung | Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +40 °C Lagerungstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10–95 %, nicht kondensierend | |
| Gefahrenbereiche | Das Terminal darf nicht in Bereichen verwendet werden, die aufgrund entzündlicher oder explosiver Stoffe als gefährlich eingestuft sind. Informationen zu Anwendungen in Gefahrenbereichen erhalten Sie von einem autorisierten Mettler-Toledo-Vertreter. | |
| Spannung | Modell für Netzbetrieb: 85–264 V~, 49–61 Hz, enthält landesspezifisches Netzkabel | |
| | Modell für Batteriebetrieb: Sechs AA-Alkali-Zellen oder NiMH-Akkupack (ca. 120 h für eine Wägezelle) | Modell für Batteriebetrieb: NiMH-Akku (ca. 120 h für eine Wägezelle) |
| Anzeige | Siebenstellige LCD-Anzeige mit 40 mm großen Zeichen, sieben Segmenten und weißer Hintergrundbeleuchtung; Anzeige von Gewicht, Maßeinheit, Brutto/Netto und Symbolen für Bewegung, Nullmitte und verschiedene Anwendungen | |
| Gewichtsanzeige | Maximale angezeigte Auflösung von 30.000 Teilstrichen | |
| Waagentypen | Analoge Wägezellen | |
| Anzahl der Zellen | Bis zu vier 350-Ohm-Wägezellen (2 oder 3 mV/V) | |
| Anzahl der Waagen | Eine | |
| Analoge/digitale Aktualisierungsrate | Intern analog: 80 Hz | |
| Erregungsspannung der Wägezelle | 5 V– | |
| Mindestempfindlichkeit | 0,5 µV/e | |
| Tastenfeld | Sieben Tasten: Zero (Nullstellung), Tare (Tarieren), Clear (Löschen), On/Off (Ein/Aus), Print (Drucken), F1 und F2 (konfigurierbar) | |
| Kommunikationsoptionen | Serielle Schnittstellen Standard: eine serielle Schnittstelle (COM1) RS-232, 1.200 bis 115.200 Baud Optionale getrennte serielle Schnittstelle: (COM2) RS-232/422/485, 1.200 bis 115.200 Baud Digitale I/O-Schnittstelle Optionaler digitaler I/O-Anschluss: 2 Eingänge/4 Ausgänge USB-Schnittstelle Optionaler USB-Geräteanschluss Protokoll Serielle Eingänge: ASCII-Befehle für CTPZ (Löschen, Tara, Drucken, Nullstellung), SICS (die meisten Befehle der Stufe 0 und 1) | |

| Technische Daten | IND231 | IND236 |
|------------------|--|--------|
| Anwendung | Nullstellung, Trieren, X10, Datum und Uhrzeit, einfache Wägevorgänge, Tierwägen, Zählen mit optimiertem Durchschnittsstückgewicht, Prüfwägen mit Kontrolle eines Höchst- oder Mindestgewichts und Datenbank mit 10 Datensätzen, kumuliertes Wägen, Fernanzeige | |
| Zulassungen | <p>Gewichte und Maße</p> <p>USA: NTEP-Klasse III/IIIL – 10.000d; Zert.-Nr. 13-049,</p> <p>Kanada: Klasse III – 10.000d; Klasse IIIHD – 20.000d,</p> <p>Europa: Klasse III, 2 x 3000e und 6000e; TC8351, T5976</p> <p>OIML: Klasse III, 2 x 3000e und 6000e; R76/2006-NL1-13.06</p> <p>Produktsicherheit</p> <p>UL, cUL, CE</p> | |
| Zubehör | Halterung für Wand-/Säulenmontage; Tischhalterung | |

1.4. Modellkennung

Modellnummer, Werksnummer und Seriennummer des IND231/IND236-Terminals befinden sich auf dem Typenschild des Terminals. Anhand Abbildung 1-1 können Sie die Konfiguration des IND231/IND236-Terminals nach dem Verlassen des METTLER TOLEDO-Werks überprüfen.

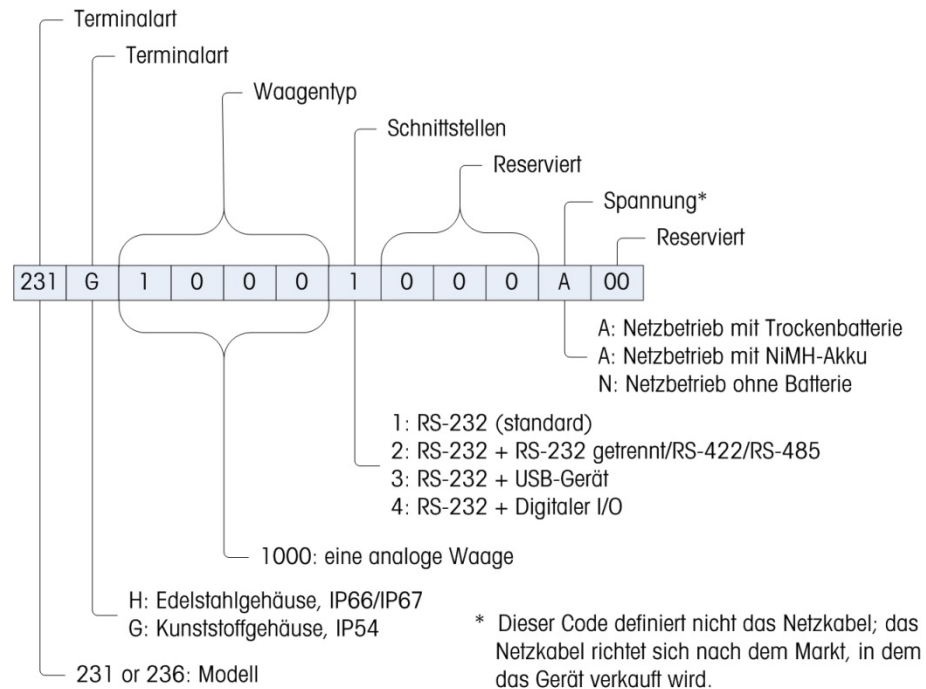


Abbildung 1-1: IND231-Konfigurationstabelle

1.5. Lieferumfang und Prüfung der Teile

Überprüfen Sie den Inhalt und inspizieren Sie die Packung sofort nach der Zustellung. Sollte die Transportverpackung beschädigt sein, prüfen Sie den Inhalt auf Schäden und reichen Sie ggf. einen Schadensersatzanspruch beim Transportunternehmen ein. Ist die Transportverpackung nicht beschädigt, nehmen Sie das Terminal aus der Schutzverpackung; achten Sie darauf, wie es verpackt war, und prüfen Sie die einzelnen Komponenten auf Schäden.

Wenn Sie das Terminal einsenden müssen, verwenden Sie am besten die Originaltransportverpackung. Das Terminal muss für den sicheren Transport ordnungsgemäß verpackt sein.

Im Lieferumfang sollten folgende Teile enthalten sein:

- IND231- oder IND236-Terminal
- Installationshandbuch (oder Sicherheitsanweisungen)
- Netzkabel
- Tüte mit verschiedenen Teilen
- Benutzerhandbuch (oder Ressourcen-CD)
- Akkupack (nur bei Modell für Batteriebetrieb)
- Montagehalterungen (1)

1.6. Abmessungen

Die Abmessungen des IND231-/IND236-Gehäuses werden in Abbildung 1-2 und in Abbildung 1-3 in mm und [in.] angegeben.

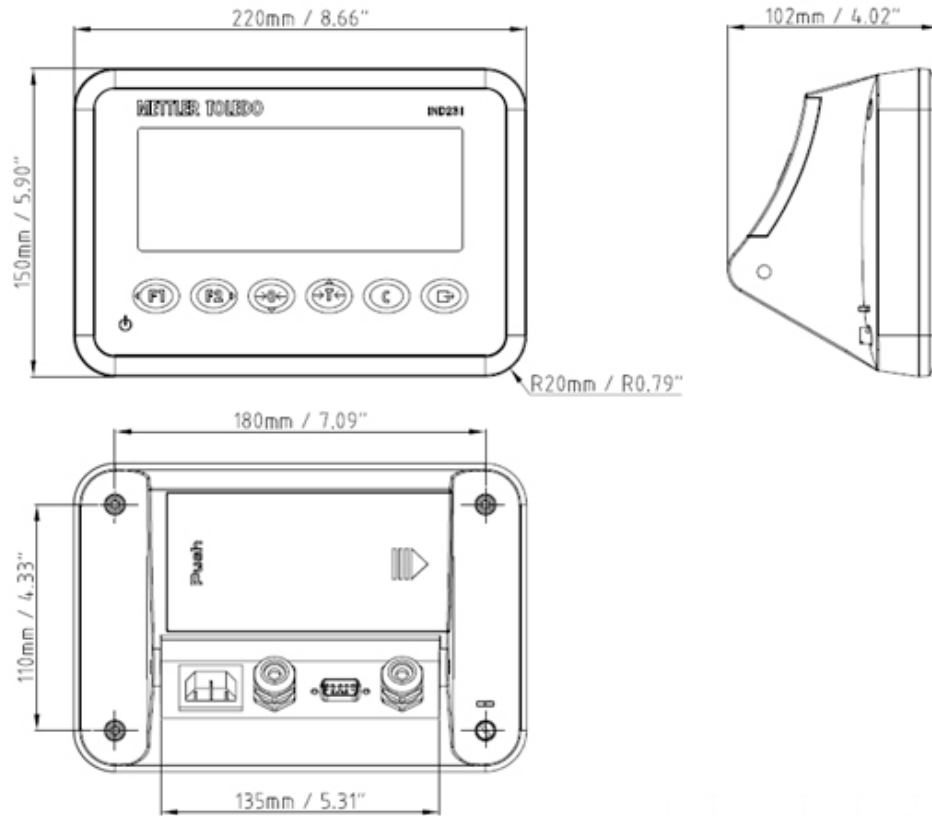


Abbildung 1-2: Abmessungen des IND231-Gehäuses

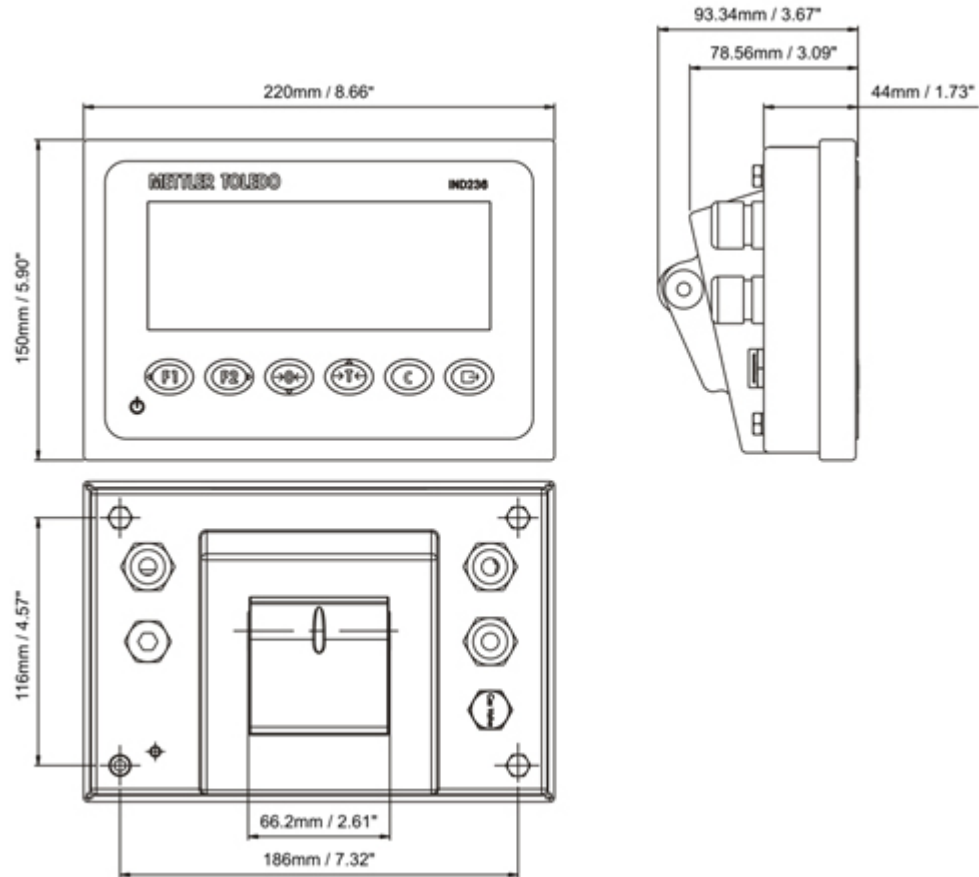


Abbildung 1-3: Abmessungen des IND236-Gehäuses

1.7. Hauptplatine

Die Hauptplatine (PCB) des IND231-/IND236-Terminals enthält die Waagenschnittstelle der analogen Wägezellen sowie den seriellen RS-232-Anschluss COM1. Der serielle RS-232-Anschluss COM1 unterstützt die bidirektionale Kommunikation mit Geschwindigkeiten von bis zu 115200 bps. Dieser Anschluss kann zum Speichern der Terminalkonfigurationsdaten auf einem PC über das InSite® SL-Tool verwendet werden.

Die Hauptplatine enthält außerdem einen Gleichstromeingang, eine Schnittstelle für die Anzeige, eine Schnittstelle für das Tastenfeld und eine Schnittstelle für die Optionen.

Die AC/DC-Platine versorgt das Terminal mit +12 V-/1 A.

Die optionale Ladeplatine ist beim Modell für Akkubetrieb enthalten.

1.8. Wägebrücken

Das IND231/IND236-Terminal unterstützt analoge Wägebrücken und liefert für den Betrieb der analogen Wägezellen eine Erregungsspannung von 5 V. Das Terminal kann bis zu vier 350-Ω-Wägezellen mit Strom versorgen.

Ein vier- oder sechsadriger Wägezellenanschluss mit Fühlerleitungen trägt zur Aufrechterhaltung der Genauigkeit bei, wenn sich der Kabelwiderstand der Wägezelle aufgrund von Temperaturschwankungen ändert.

1.9. Optionen

Es können drei verschiedene Optionsschnittstellen an COM2 angeschlossen werden. Die Spezifikationen der Anschlussstifte sind auf der Platine aufgedruckt.

Für IND231 und IND236 sind folgende Optionen verfügbar.

1.9.1. **Getrennte serielle Schnittstelle RS-232/RS-422/RS-485**

Dieser optionale Anschluss ermöglicht die RS-232- und RS-422-/485-Kommunikation, die im Setup konfiguriert werden kann. Der Anschluss ist bidirektional und kann für verschiedene Funktionen wie Drucken, automatisches Drucken, den kontinuierlichen Datenausgang von Toledo oder SICS-Kommunikationen verwendet werden.

Der COM2-Anschluss ist zum Schutz vor Spannungsspitzen sowohl für RS-232 als auch für RS-485 galvanisch getrennt.

Die RS-485-Verbindung kann nur zur RS-422-Datenübertragung verwendet werden, wenn kontinuierliche Daten an eine Anzeigetafel oder eine Fernanzeige gesendet werden.

Die Schnittstelle RS-422/485 ist für die Datenübertragung mit einer höheren Baudrate über längere Strecken von bis zu 500 m erforderlich.

Die Kommunikationseinstellungen können im Setup-Menü des Terminals konfiguriert werden.

1.9.2. **Diskrete I/O-Schnittstelle**

Die diskrete I/O-Schnittstellenoption enthält vier potentialfreie Relaisausgänge. Die Relaiskontakte schalten bis zu 30 V \sim oder 250 V \sim bei 1 A.

Die zwei Eingänge können über einen Schalter entweder als aktive (zur einfachen Drucktastensteuerung) oder als passive Eingänge (zum Anschluss an Geräte, die über eine eigene Stromversorgung für die Eingänge verfügen) ausgewählt werden.

1.9.3. **USB**

Der USB-Anschluss ist eine UART-USB-Bridge, die als virtueller COM-Anschluss fungiert und für die Übertragung serieller Daten an Geräte, z. B. einen PC, verwendet wird. Der Anschluss ist bidirektional und kann für verschiedene Funktionen wie Drucken, automatisches Drucken, den

kontinuierlichen Datenausgang von Toledo oder SICS-Kommunikationen konfiguriert werden. Externe USB-Tastaturen und Barcodescanner werden nicht unterstützt.

1.10. Anzeige und Tastenfeld

Das IND231/IND236-Terminal verwendet eine transflektive LCD-Segmentanzeige mit weißer Hintergrundbeleuchtung. Die Höhe von Hauptzeichen beträgt 40 mm. Die Frontplatte mit Anzeige und Tastenfeld ist in Abbildung 1-4 dargestellt. Die Tastenfelder des IND231- und des IND236-Terminals unterscheiden sich nur durch den Namen oben rechts im Terminal.

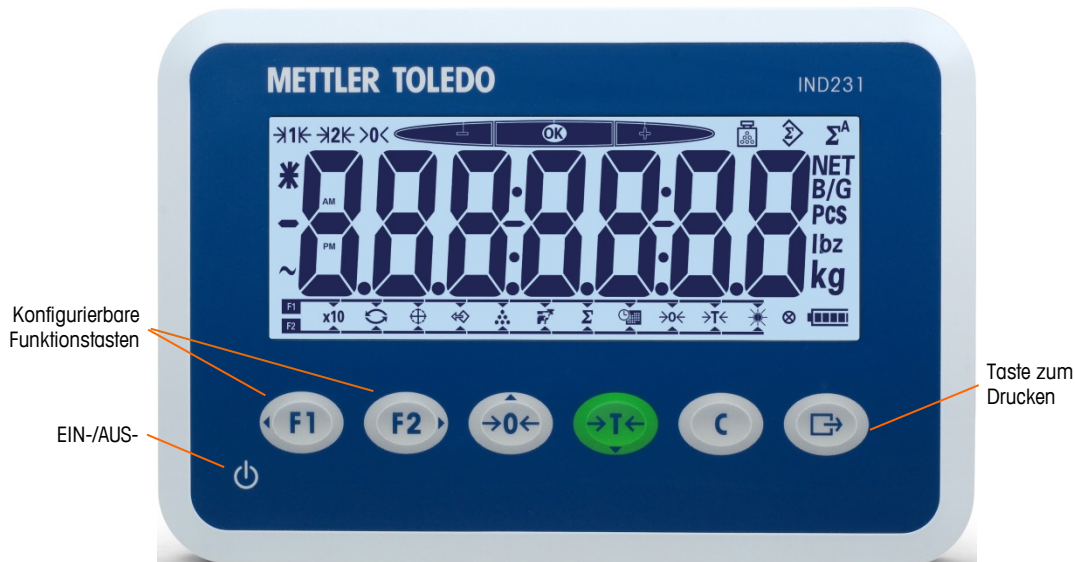


Abbildung 1-4: Aufbau der IND231-Frontplatte

1.10.1. Aufbau der Anzeige

Die oberste Zeile in der Anzeige enthält Informationen zum Status des Terminals, z. B. Bereichsnummer, Nullmitte, Prüfwägestatus, Zählen, kumuliertes Wägen und automatisches kumuliertes Wägen.

Unter dieser Systemzeile befindet sich die Gewichtsanzeige. Während eines einfachen Wägevorgangs zeigt die Anzeige des Terminals das Brutto- oder Nettogewicht mit 40 mm großen Zeichen an. Wenn eine der Anwendungen ausgeführt wird, werden die Meldungen oder Menü-Indexzeichen ebenfalls mit 40 mm großer Schrift angezeigt. Rechts von der Gewichtsanzeige befindet sich eine senkrechte Spalte mit den Symbolen für Brutto und Netto, Durchschnittsstückgewicht und Maßeinheiten. Das Stern-, Minus- und Wellensymbol erscheinen in einer Spalte links von der Gewichtsanzeige.

Im unteren Bereich der normalen Gewichtsanzeige können den Tasten **F1** und **F2** Funktionen zugewiesen werden. Die Bedienung von Anzeige und Tastenfeld während des Setups wird in Kapitel 3, **Konfiguration** Bedi beschrieben.

1.10.2. Tasten der Frontplatte

Die Bedienerschnittstelle des IND231/IND236-Terminals enthält insgesamt sieben Folientasten. Die Taste zum Drucken und die fünf Waagenfunktionstasten (drei mit definierter Funktion, zwei mit konfigurierbarer Funktion) befinden sich unter der Anzeige.

Die Pfeile auf den ersten vier Tasten geben die Verwendung bei der Menünavigation an.

Die EIN-/AUS-Taste befindet sich unten links in der Anzeige. Diese Tasten dienen zum Aufrufen des Setup-Menüs, zur Navigation und zur Auswahl von Setup-Elementen, siehe dazu die Beschreibung in Kapitel 2, **Betrieb**.

2 Betrieb

2.1. Übersicht

Dieses Kapitel umfasst

- Übersicht
- Tastenfeldbedienung und Anzeigeelemente
- Konfigurierbare Funktionstasten
- Hauptfunktionen
- Funktion der Fernanzeige
- Anwendungen

Dieses Kapitel enthält Informationen zu den Hauptfunktionen des IND231/IND236-Terminals, unter anderem zur Anzeige, zum Tastenfeld und zu den konfigurierbaren Funktionstasten.

Die Bedienung des Terminals hängt davon ab, welche Funktionen aktiviert sind und welche Parameter im Setup konfiguriert wurden. Die Konfiguration wird in Kapitel 3, **Konfiguration** beschrieben.

2.2. Tastenfeldbedienung und Anzeigeelemente

In Abbildung 2-1 finden Sie einen Überblick über den Aufbau der Frontplatte des IND231/ IND236.

2.2.1. Tastenfeldbedienung

Die Tasten auf der Frontplatte sind in Abbildung 2-1 dargestellt und werden zur Bedienung und Konfiguration des IND231/IND236 verwendet.

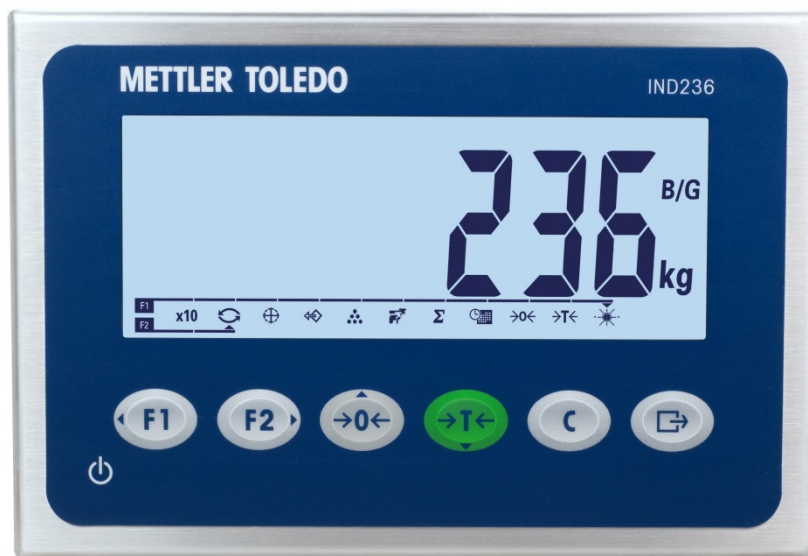








Abbildung 2-1: Frontplatte

2.2.1.1.

Funktionstasten

In Tabelle 2-1 wird die Funktion der einzelnen Tasten während des normalen Betriebs erläutert. Weitere Details zu den Tastenfeldfunktionen im Setup-Menü finden Sie in Kapitel 3, **Konfiguration**.

Tabelle 2-1: Tastenfeldfunktionen – normaler Betrieb

| Tasten | Funktion | Erläuterung |
|---|----------------------------|--|
|  | FUNKTION 1 | Die Funktion hängt von der Auswahl im Menü ab. |
|  | FUNKTION 2 | Die Funktion hängt von der Auswahl im Menü ab. |
|  | NULL | Wird verwendet, um das angezeigte Gewicht auf null zurückzusetzen. |
|  | TARA | Erfasst das aktuelle Gewicht als Tarawert und setzt das Terminal in den Nettomodus. |
|  | LÖSCHEN | Drücken Sie im Nettogewichtsmodus auf LÖSCHEN, um den aktuellen Tarawert zu löschen; die Anzeige schaltet wieder zum Bruttogewichtswert um. Die Funktion LÖSCHEN ist von der Bewegung auf der Waage unabhängig. Sobald der Tarawert gelöscht wurde, kann er nicht wiederhergestellt werden. Es muss der oben beschriebene Tarierprozess von vorn durchgeführt werden. |
|  | ÜBERTRAGEN/DRUCKEN/EINGABE | <ul style="list-style-type: none"> • Zum Senden von Informationen an die RS232-Schnittstelle • Bei langem Drücken der Taste zum Aufrufen des Setup-Menüs • Zum Drucken • Als Eingabetaste, um das Element oder die Auswahl zu übernehmen und zur nächsten Anzeige zu wechseln. |





- Die Funktionen NULL und TARA sind bei Bewegungen auf der Waage nicht aktiv. Wenn eine dieser Taste bei Bewegung auf der Waage gedrückt wird, wird der Befehl für eine vorprogrammierte Anzahl von Sekunden gespeichert, während das Terminal auf den Stopp der Bewegung wartet. Wird der Bewegungsstopp nicht innerhalb des vorgeschriebenen Zeitrahmens erkannt, wird der Befehl gelöscht und verworfen.

2.2.1.2.

Richtungstasten

Die Richtungstasten in Tabelle 2-2 werden zum Wechseln zwischen den Elementen auf dem Bildschirm und zur Bestätigung einer Auswahl verwendet.


Tabelle 2-2: Richtungstasten

| Tasten | Funktion | Erläuterung |
|---|----------|--|
|  | LINKS | <ul style="list-style-type: none"> • Markierung nach links bewegen • Zurück zum vorhergehenden Menü |
|  | RECHTS | <ul style="list-style-type: none"> • Markierung nach rechts bewegen • Aufruf des nächsten Untermenüs |
|  | AUF | <ul style="list-style-type: none"> • Markierung nach oben bewegen • Nächste Option |
|  | AB | <ul style="list-style-type: none"> • Markierung nach unten bewegen • Vorherige Option |

2.2.1.3. Ein-/Aus-Taste

Mit der Ein-/Aus-Taste in Tabelle 2-3 wird die Waage ein- oder ausgeschaltet. Zum Ausschalten der Waage müssen Sie mindestens 2 Sekunden auf die Taste drücken.

Tabelle 2-3: Ein-/Aus-Taste

| Tasten | Funktion | Erläuterung |
|--|----------|--|
|  | Ein/Aus | <ul style="list-style-type: none"> • Zum Ein- oder Ausschalten des Terminals • Zum Verlassen des Setup-Menüs • Zum Löschen der Bearbeitungseinstellung in den Anwendungen/im Menü |

2.2.2. Anzeigenelemente

In Abbildung 2-2 werden die Buchstaben in der Segmentanzeige dargestellt.

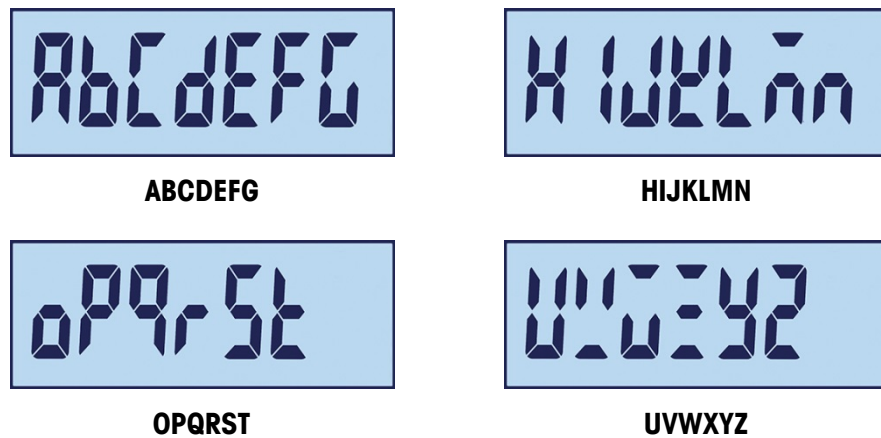


Abbildung 2-2: LCD-Segmentanzeige der Buchstaben

Im Wägemodus werden der Gewichtswert und sonstige relevante Informationen angezeigt. Siehe Abbildung 2-3.

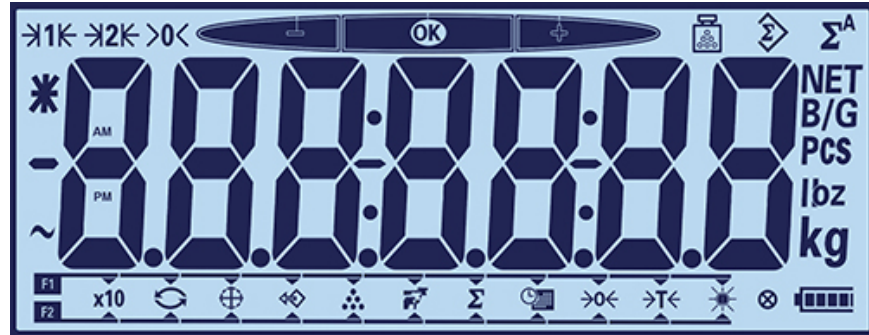


Abbildung 2-3: Elemente der Anzeige

Die Symbole der Anzeige können in drei Gruppen unterteilt werden:

- Im oberen Bereich der Anzeige wird der Status des Terminals in einer Zeile angezeigt.
- Unter dieser Systemzeile befindet sich die Gewichtsanzeige.
- Im unteren Bereich der normalen Gewichtsanzeige befindet sich ein Block mit Angaben zur Funktionsauswahl der Tasten „F1“ und „F2“.

Die Symbole werden in Tabelle 2-4 beschrieben.

Tabelle 2-4: Hauptsymbole der Anzeige

| Symbol | Erläuterung | Symbol | Erläuterung |
|--------|--|--------|--------------------------------------|
| | Durchschnittsstückgewicht | | Funktionstasten: F1 und F2 |
| | Kumuliertes Gewicht | | Anzeige erweitern |
| | Automatisch kumuliertes Gewicht | | Umschalten der Maßeinheit |
| | Prüfwägen mit Kontrolle eines Höchst- oder Mindestgewichts | | Prüfwägen |
| | Nullmitte | | Abrufen |
| | Bereich 1, Bereich 2 | | Zählen |
| | Durchschnitts- oder zehnfaches Gewicht | | Tierwägen |
| | Minuswert | | Akkumulierung |
| | Dynamischer Zustand | | Datum und Uhrzeit |
| | Gedankenstrich und Doppelpunkt | | Anpassung der Hintergrundbeleuchtung |
| | B/G und Netto | | Nullstellung |
| | Anzeigezähler | | Tarieren |

| Symbol | Erläuterung |
|-----------|-------------|
| lbz kg | Einheit |

| Symbol | Erläuterung |
|--------|--------------------|
| | Tastendruckanzeige |
| | Batteriestatus |

2.3. Konfigurierbare Funktionstasten

Die häufigsten Funktionen der Bediener können mit den zwei Funktionstasten aufgerufen werden. Die Belegung der Funktionstasten wird im unteren Bereich der normalen Gewichtsanzeige im IND231/IND236-Terminal angezeigt (Abbildung 2-4).



Abbildung 2-4: Verfügbare Belegungen der Funktionstasten

Mögliche Funktionen sind die Erweiterung der Auflösung des angezeigten Gewichts um 10, das Umschalten zwischen Maßeinheiten, Prüfwägen, Abrufen, Zählen, Tierwägen, Akkumulierung, Datum und Uhrzeit, Nullstellung und Tarieren sowie die Anpassung der Hintergrundbeleuchtung. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie den Tasten Funktionen zuweisen können.

2.3.1. Konfiguration der Funktionstasten

2.3.1.1. Zuweisung vom Wägebildschirm

Um den Bildschirm zur Zuweisung der Funktionstasten zu öffnen, halten Sie die Taste **F1** oder **F2** im einfachen Wägemodus gedrückt. Die normale Gewichtsanzeige ändert sich und zeigt nun verschiedene Funktionssymbole an, siehe Abbildung 2-5. Die aktuell ausgewählte Funktion wird durch einen kleinen Pfeil und einer Linie zum Symbol F1 oder F2 angegeben. Mit den Richtungstasten LINKS und RECHTS (**F1** und **F2**) können Sie den Pfeil zur gewünschten Funktion bewegen. In Abbildung 2-5 ist die Funktion „X10“ der Taste F1 (LINKS) und die Funktion „Umschalten der Maßeinheit“ der Taste 2 (RECHTS) zugewiesen.

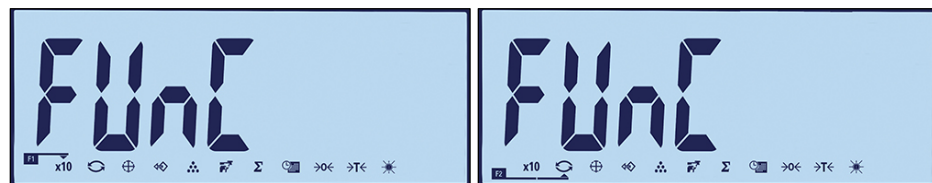


Abbildung 2-5: Bildschirm zur Zuweisung der Funktionstasten

Nachdem die gewünschte Belegung angezeigt wird, drücken Sie die Taste DRUCKEN , um die Auswahl zu bestätigen und zum normalen Wägemodus zurückzukehren.

2.3.1.2. Zuweisung vom Setup-Menü

Öffnen Sie das Setup-Menü (siehe Kapitel 3, **Konfiguration**) und rufen Sie den Bildschirm in Abbildung 2-5 unter **F2 – Anwendung > F2.1 – Betrieb > F2.1.1 – Funktionstaste 1** und **F2.1.2**

Funktionstaste 2. Nach dem Aufrufen des Bildschirms gehen Sie so vor, wie im Abschnitt **Zuweisung** beschrieben.

2.3.2. Belegung der Funktionstasten

Optionen für die Belegung der Funktionstasten werden in Tabelle 2-5 beschrieben.

Tabelle 2-5: Funktionszuweisung

| Tasten | Funktion |
|---|--|
|  | Anzeige erweitern |
|  | Umschalten der Maßeinheit |
|  | Prüfwägen |
|  | Abrufen des Zielwerts im Prüfwägemodus |
|  | Zählen |
|  | Tierwägen |
|  | Akkumulierung |
|  | Datum und Uhrzeit |
|  | Nullstellung |
|  | Tarieren |
|  | Anpassung der Hintergrundbeleuchtung |

2.4. Hauptfunktionen

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zu den Hauptfunktionen des IND231/IND236. Die folgenden Funktionen werden in diesem Abschnitt behandelt:

- Erweitern um 10
- Anpassung der Hintergrundbeleuchtung
- Drucken
- Umschalten der Maßeinheit
- Nullstellung
- Datum und Uhrzeit
- Tarieren

In Kapitel 3, **Konfiguration, Terminal**, erhalten Sie weitere Informationen zur Programmierung der in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen.

2.4.1. Erweitern um 10

Dieses Symbol schaltet die Gewichtsanzeige zwischen dem Standardmodus und dem erweiterten Modus um. Damit wird die ausgewählte Auflösung der Gewichtsanzeige um eine weitere Stelle erhöht.

Beispielsweise wird eine weitere Auflösungsstelle zur Hauptgewichtsanzeige hinzugefügt, sodass aus **2,264** **2,2645** werden, siehe Abbildung 2-6; es erscheint ein Sternsymbol ***** links neben der Gewichtsanzeige, um darauf hinzuweisen, dass der Gewichtswert erweitert wurde.

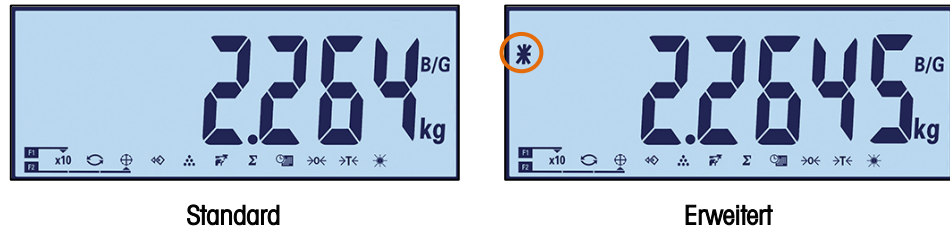


Abbildung 2-6: Standard- und erweiterter Wägemodus

Um den erweiterten Modus zu verlassen:

- Warten Sie entweder fünf Sekunden; das Terminal kehrt automatisch zur normalen Auflösung zurück.

ODER

- Drücken Sie erneut die Funktionstaste x10.

■ Im erweiterten Wägemodus ist die Druckfunktion deaktiviert.

2.4.2. Umschalten der Maßeinheit

Um Standorte und Anwendungen zu unterstützen, für die mehrere Maßeinheiten notwendig sind, kann im IND231/IND236 zwischen den Maßeinheiten umgeschaltet werden. Siehe dazu Abbildung 2-7; hier wird die Anzeige von **kg** auf **g** umgestellt. Mit der Funktion UMSCHALTEN DER MASSEINHEIT können Sie zwischen der Hauptmaßeinheit und alternativen Einheiten umschalten.

Die Hauptmaßeinheit wird im Untermenü F1.2.1 festgelegt. Die zweite Maßeinheit wird im Untermenü F1.6 festgelegt. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 3, **Konfiguration, Terminal**.



Abbildung 2-7: Umschalten der Maßeinheit: Kilogramm in Gramm

Wenn die Funktion UMSCHALTEN DER MASSEINHEIT einer Funktionstaste zugewiesen ist und diese Taste gedrückt wird, wechselt die Anzeige von der Hauptmaßeinheit zur zweiten Maßeinheit. Durch erneutes Drücken der Funktionstaste wechselt die Anzeige wieder zur Hauptmaßeinheit. Bei jedem weiteren Drücken der Taste wird zwischen den angezeigten Maßeinheiten umgeschaltet.

Beim Wechseln der Maßeinheit springt die Maßeinheitenanzeige zur ausgewählten Einheit, und der angezeigte Wert wird umgerechnet. Der Teilungswert der Anzeige ändert sich entsprechend dem Gewichtswert in der aktuellen Maßeinheit (z. B. von 0,02 lb zu 0,01 kg), und die Dezimalstelle ändert sich entsprechend der Umrechnung.

Beim Umschalten der Maßeinheit wird die Kapazität der umgerechneten Maßeinheit von dem ursprünglichen Teilungswert vorgeschrieben, der im Setup-Menü unter Kapazität und Schrittweite festgelegt wurde. In einigen Fällen kann sich die Kapazität des Terminals beim Umrechnen in die zweite Maßeinheit verringern. Wenn beim Umschalten ein Wert entsteht, der von IND231/IND236 nicht unterstützt wird, wird die Maßeinheit nicht umgeschaltet.

2.4.3. Datum und Uhrzeit

Die Funktionstaste „Datum und Uhrzeit“ wird nur verwendet, um das Datum oder die Uhrzeit anzuzeigen. Um Datum und Uhrzeit zu konfigurieren, öffnen Sie im Setup-Menü **F3 - Terminal > F3.3 - Datum und Uhrzeit**. Beim ersten Drücken der Funktionstaste wird die Uhrzeit angezeigt. Beim zweiten Drücken das Datum. Beim dritten Drücken kehrt die Anzeige wieder zum Wägemodus zurück. Um jederzeit direkt zum Wägemodus zurückzukehren, drücken Sie die Taste LÖSCHEN.



2.4.4. Anpassung der Hintergrundbeleuchtung

Mit der Funktionstaste „Anpassung der Hintergrundbeleuchtung“ können Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen. Es gibt drei Optionen: **off** (aus), **low** (gering) und **high** (hoch). Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Hintergrundbeleuchtung zur nächsten Einstellung.

2.4.5. Nullstellung

Wenn einer Funktionstaste die Funktion Nullstellung zugewiesen wird, hat sie die gleiche Funktion wie die spezielle Taste NULL .

Mit der Nullstellungsfunktion wird der ursprüngliche Nullreferenzpunkt des Terminals eingestellt oder zurückgesetzt. Es gibt drei Arten von Nullstellungsmodi:

- Automatische Nullnachführung
- Nullstellung beim Einschalten
- Nullstellung mit Drucktaste

Ist die Wägeplattform oder die Wägebrücke leer, sollte das Terminal null anzeigen. Der Bruttonullreferenzwert wird während der Kalibrierung erfasst. Wenn in der Konfiguration die Nullstellung mit Drucktaste aktiviert ist und das Gewicht innerhalb des Nullbereichs liegt, wird durch Drücken der Taste NULL ein neuer Bruttonullreferenzpunkt gespeichert.

2.4.5.1. Automatische Nullnachführung


Mit der automatischen Nullnachführung (AZM) kann das IND231/IND236-Terminal auf Nullmitte zurückgestellt werden, um bestimmte Zustände, z. B. Verschiebung des Terminals oder der Wägezelle oder Verunreinigungen auf der Wägeplattform, auszugleichen. Als Betriebsbereich für die AZM-Funktion können 0,5, 1, 3 oder 10 Teilstriche gewählt werden. Innerhalb des konfigurierten Bereichs werden durch die AZM-Funktion bei Nichtbewegung des Terminals kleine Änderungen am aktuellen Nullwert durchgeführt, um den Gewichtswert Richtung wahre Nullmitte zu lenken. Diese Funktion ist nicht aktiv, wenn das Gewicht außerhalb des konfigurierten AZM-Bereichs liegt.

2.4.5.2. Nullstellung beim Einschalten

Mit der Funktion Nullstellung beim Einschalten kann das IND231/IND236-Terminal einen neuen Nullreferenzpunkt nach dem Einschalten speichern. Wenn sich die Waage während der Nullstellung beim Einschalten bewegt, wartet das Terminal solange auf eine Nichtbewegung des Terminals, bis der Nullwert erfasst wird.

Die Nullstellung beim Einschalten kann deaktiviert oder aktiviert werden, und es kann ein Bereich über oder unter der kalibrierten Null konfiguriert werden. Als Bereich kann $\pm 2\%$, $\pm 10\%$ oder $\pm 20\%$ Kapazität ausgewählt werden; es kann ein positiver Bereich oder ein Bereich unter der kalibrierten Null festgelegt werden.


2.4.5.3. Nullstellung mit Drucktaste

Die Funktion Nullstellung mit Drucktaste (halbautomatisch) kann durch Drücken der Taste NULL , durch Programmieren eines diskreten Einganges oder durch Ausgabe eines seriellen Befehls aktiviert werden.

Jede Form von halbautomatischer Nullstellung kann auf $\pm 2\%$, $\pm 10\%$ oder $\pm 20\%$ relativ zum kalibrierten Nullpunkt gesetzt werden.

Der halbautomatische Nullstellungsbefehl kann über einen diskreten Eingang oder den seriell gesendeten ASCII-Befehl „Z“ initiiert werden (in den Schnittstellenmodi CTPZ und SICS).

2.4.6. Tarieren

Ist einer Funktionstaste die Funktion Tarieren zugewiesen, funktioniert sie genau wie die Taste TARA .

Tara ist das Gewicht eines leeren Behälters. Der Tarawert wird vom Bruttogewichtswert abgezogen, sodass das Nettogewicht (Material ohne Behälter) angezeigt wird. Mit der Tarafunktion kann auch der Nettowert des hinzugefügten Materials oder des aus einem Behälter oder Gefäße entnommenen Materials berechnet werden. Im zweiten Fall ist das Gewicht des Materials im Behälter im Taragewicht des Behälters enthalten, die Anzeige gibt den Nettowert aller hinzugefügten bzw. aus dem Behälter entnommenen Materialien an.

Zu den Tarooptionen im IND231/IND236 gehören:

- Automatisches Tarieren
- Löschen des Tarawerts
- Sperren der Tarafunktion
- Tarieren über die Tastatur

2.4.6.1. Automatisches Tarieren


Das IND231 kann so konfiguriert werden, dass das Gewicht nach dem Überschreiten eines programmierten Taragrenzwichts automatisch tariert wird. Die Funktion „Automatisches Tarieren“ kann im Setup aktiviert oder deaktiviert werden. Bei aktivierter automatischer Tarierfunktion wechselt die Anzeige zu einem Nullnettogewicht, wenn das Gewicht den Grenzwert überschreitet. Zu den automatischen Tarieroptionen gehören:


| | |
|---|---|
| Grenzwicht der automatischen Tarierfunktion | Wenn das Gewicht auf der Wägeplattform den Grenzwert der Tarierfunktion überschreitet, tariert das Terminal automatisch. |
| Grenzwicht für das Zurücksetzen der automatischen Tarierfunktion | Das Grenzwicht für das Zurücksetzen muss kleiner sein als das Grenzwicht für die Tarierfunktion. Wenn das Gewicht auf der Wägeplattform unter den Grenzwert für das Zurücksetzen fällt, weil beispielsweise eine Last entfernt wurde, wird das Terminal automatisch wieder auf die automatische Tarierfunktion zurückgesetzt. |

2.4.6.2. Löschen des Tarawerts

Die Tarawerte können automatisch oder manuell gelöscht werden.

2.4.6.2.1. Manuelles Löschen

Sie können die Tarawerte durch Drücken der Taste LÖSCHEN  auf dem Tastenfeld manuell löschen, wenn sich das IND231/IND236 im Nettomodus befindet und der Wägevorgang abgeschlossen ist. Eine Bewegung auf der Waage hat keinen Einfluss auf das manuelle Löschen.


Nach der Konfiguration im Setup wird durch Drücken der Funktionstaste NULL  zuerst der Tarawert gelöscht, dann ein Nullstellungsbefehl ausgegeben (siehe Kapitel 3, **Konfiguration, Terminal**, Abschnitt Waage, Automatisches Löschen).


2.4.6.2.2. Tara automatisch löschen

Das IND231/IND236 kann so konfiguriert werden, dass die Tarierfunktion automatisch durchgeführt wird, wenn das Gewicht auf null zurückgeht. Nach dem Löschen des Tarawerts wird wieder der Bruttogewichtsmodus angezeigt.

Die Funktion „Automatisches Löschen“ kann im Setup-Menü ein- oder ausgeschaltet werden. Weitere Informationen zur Konfiguration der automatischen LösCHFunktion finden Sie im Abschnitt **F1.5 Automatisches Löschen** in Kapitel 3, **Konfiguration, Terminal**.

Tarieren über die Tastatur

Das Tarieren durch Drücken einer Taste kann im Setup-Menü aktiviert oder deaktiviert werden. Ist diese Funktion deaktiviert, hat das Drücken der Taste TARA  keine Auswirkung.

Wenn das Tarieren mit Drucktaste aktiviert ist, wird beim Drücken der Drucktaste TARA  das halbautomatische Tarieren initiiert. Das IND231/IND236 versucht einen Tarierprozess durchzuführen. Ist der Vorgang erfolgreich, wechselt die Anzeige auf einen Nullnettogewichtswert und das vorherige Gewicht auf der Waage wird als Tarawert gespeichert. Es erscheint das Nettosymbol auf der Anzeige.

2.4.7. Drucken

Die Druckfunktion kann durch Drücken der Taste ÜBERTRAGEN/DRUCKEN  oder durch automatische Druckeinstellungen initiiert werden.

Ein Druckvorgang wird automatisch initiiert, wenn das Bruttogewicht den Mindestgrenzwert überschreitet und keine Bewegung auf der Waage stattfindet. Nach der Initiierung muss das Bruttogewicht unter den Grenzwert für das Zurücksetzen zurückkehren, bevor ein weiterer Druckvorgang automatisch erfolgen kann.

Das automatische Drucken kann deaktiviert oder aktiviert werden. Der automatische Druckvorgang kann durch ein Gewicht ausgelöst oder zurückgesetzt werden, das bestimmte Grenzwerte überschreitet oder von einem vorher stabilen Messwert abweicht.

2.4.7.1. Druckeinstellungen

Weitere Informationen zu den Druckeinstellungen finden Sie in **Kapitel 3, Konfiguration, Kommunikation**.

2.4.7.2. Ausdruckformat

Die Ausdruckformate sind fest und können nicht neu definiert werden. Je nach dem aktuellen Funktionsstatus des Terminals können verschiedene Ausdruckformate ausgewählt werden. Siehe dazu **Anwendungen** auf Seite 2-11.

2.4.7.3. Standardausdruck

Ist der Tarawert null, enthält der Standardausdruck keine Tara- und Nettowerte.

Ein Sternsymbol vor dem Gewicht gibt an, dass das Gewicht ein Durchschnittswert ist, wenn das Tierwägen aktuell als Modus ausgewählt ist.

Die ein- und mehrzeiligen Ausgaben werden wie folgt angezeigt:

Mehrzeilige
Ausgabe

| | |
|-------|-------------|
| Date | YYY.MM.DD |
| Time | HH:MM:SS |
| Gross | XX.XXX Unit |
| Tare | XX.XXX Unit |
| Net | XX.XXX Unit |

Einzeilige Ausgabe

Date_YYYY.MM.DD_ Time_HH :MM :SS_
Gross_XXXX.XXX_Unit_ Tare_XXXX.XXX_Unit_
Net_XXXX.XXX_Unit

- Jede Nummer besteht aus acht Zeichen einschließlich Dezimalkomma.

2.5. Fernanzeigenfunktion

2.5.1. Einleitung

Das IND231/IND236 kann nicht nur als normale Gewichtsanzeige für eine angeschlossene Wägeplattform, sondern auch als Fernanzeige für ein anderes METTLER TOLEDO-Terminal verwendet werden, das kontinuierliche Daten von Toledo oder SICS-Ausgaben an das Terminal sendet. Das Tastenfeld auf der IND231/IND236-Fernanzeige kann auch verwendet werden, um die einfachen Befehle Löschen, Tarieren, Drucken und Nullstellung (CTPZ) durch Drücken der entsprechenden Taste wieder an das Hauptterminal zu senden.

2.5.2. Setup

2.5.2.1. Physische Verbindung von Haupt- und Fernterminal

Die Kommunikation für die Fernanzeigefunktion erfolgt über eine serielle Verbindung, die für die RS-232-, RS-422- oder RS-485-Kommunikation konfiguriert ist. Jeder serielle Anschluss am IND231/IND236 kann so konfiguriert werden, dass serielle Daten vom Hauptterminal eingehen und Tastenfeldbefehle zurück zum Hauptterminal gesendet werden. Deshalb ist für die Fernanzeigefunktion nur ein Anschluss notwendig. Wenn der optionale COM2-Anschluss installiert ist, kann ein Anschluss für die Kommunikation mit dem Hauptterminal verwendet werden, der andere kann so konfiguriert werden, dass eine Ausgabe an einen lokalen Drucker gesendet wird.

Die seriellen Anschlüsse müssen für das Haupt- und das Fernterminal gleich konfiguriert werden.

2.5.2.2. Konfiguration der Fernanzeige

2.5.2.2.1. Modus und Anschlussauswahl

Im als Fernanzeigeterminal verwendeten IND231/IND236-Terminal muss für den Parameter F.1.1.1 (**Waagentyp**) entweder rCom1 (wenn COM1 als Dateneingangsanschluss verwendet wird) oder rCom2 (wenn COM2 als Dateneingangsanschluss verwendet wird) ausgewählt werden.

Abbildung 2-8 zeigt die Auswahl des COM1-Anschluss im IND231/IND236 als Eingangsanschluss für die Fernanzeige.



Abbildung 2-8: Waagentypeinstellung für Fernfunktion

2.5.2.2.2. Datenformatauswahl

Wenn der **Waagentyp** auf rCom1 oder rCom2 gesetzt wird, wird ein neuer Parameter F1.1.3 angezeigt, mit dem das Datenformat für die Kommunikation ausgewählt werden kann. Als Optionen stehen kontinuierliche Daten von Toledo oder SICS zur Verfügung, siehe Abbildung 2-9.

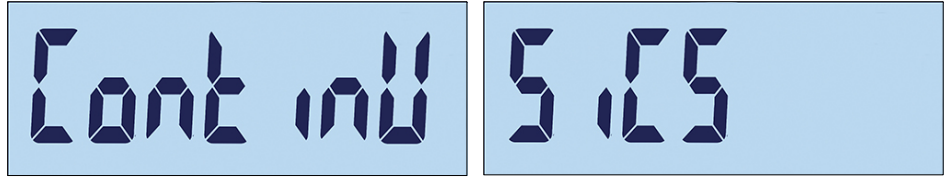


Abbildung 2-9: Konfigurierter Anschluss für SICS und kontinuierliche Daten von Toledo

2.5.2.2.3. Anschlussparameterauswahl

Schließlich müssen die Parameter des seriellen Anschlusses in F4.x.3 konfiguriert werden, wobei „x“ entweder eine „1“ für COM1 oder eine „2“ für COM2 ist. Baudrate, Datenbits und Parität müssen in beiden Terminals übereinstimmen. Als Einstellungen werden empfohlen:

Tabelle 2-6: Parameter des seriellen Anschlusses

| Parameter | Wert |
|------------------------------|--------|
| F4.x.3.1 (Baudrate) | 9600 |
| F4.x.3.2 (Datenbits/Parität) | 8 nonE |
| F4.x.3.3 (Flusssteuerung) | oFF |

2.5.2.3. Konfiguration des Hauptterminals

Der Anschluss des Hauptterminals für die Verbindung mit dem Fernanzeigeterminal muss so konfiguriert sein, dass Gewichtsdaten entweder als kontinuierliche Daten von Toledo oder als SICS gesendet werden. Die Einstellung muss mit der Auswahl im Fernanzeigeterminal übereinstimmen. Es kann kein Druckbefehl vom Masterterminal an das Fernanzeigeterminal gesendet werden.

Die Parameter des seriellen Anschlusses für Baudrate, Datenbits und Parität müssen den in der IND231/IND236-Fernanzeige ausgewählten Parameter entsprechen. Die empfohlenen Parameter für den seriellen Anschluss finden Sie in Tabelle 2-6.

Abbildung 2-10 zeigt eine typische Konfiguration der Fernanzeige. Das Hauptterminal kann Befehle vom IND231/IND236-Fernterminal empfangen.

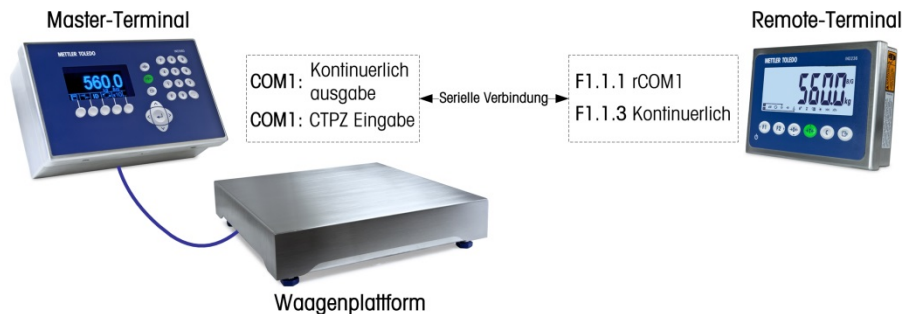


Abbildung 2-10: Beispiel für eine Terminalkonfiguration als Fernanzeige

Wenn das Tastenfeld der Fernanzeige gesendet wird, um die Tastenfeldbefehle LÖSCHEN, TARA, DRUCKEN und NULL (CTPZ) wieder an das Hauptterminal zu senden, muss der Anschluss des Hauptterminals die CTPZ-Befehlseingabe (falls der Modus Kontinuierliche Daten von Toledo nicht ausgewählt war) oder die TAC-, T-, PRN- und Z-Befehle (im SICS-Modus) unterstützen. Bei

Verwendung der SICS-Schnittstelle können nur die vom Hauptterminal erkannten SICS-Befehle ohne Probleme über das Fernanzeigetastenfeld ausgelöst werden.

2.5.3. Fernanzeigefunktion

2.5.3.1. Überblick über die Funktion Kontinuierliche Daten von Toledo

Beim Einschalten beginnt das Hauptterminal automatisch, die Gewichtsdaten an die IND231/IND236-Fernanzeige zu senden. Das Fernterminal zeigt das Gewicht so an, wie es vom Hauptterminal gesendet wurde.

Beim Drücken einer der drei Waagenfunktionstasten des Fernterminals (LÖSCHEN, TARA und NULL) wird das entsprechende ASCII-Zeichen an das Hauptterminal übertragen. Das Hauptterminal führt dann den Befehl aus. Wird beispielsweise die Taste NULL auf der Fernanzeige gedrückt, wird ein „Z“-Befehl an das Hauptterminal gesendet. Wenn das Hauptterminal außerhalb des Nullerfassungsbereichs liegt, erscheint eine Fehlermeldung auf der Anzeige. Es werden jedoch keine Informationen an die Fernanzeige zurückgesendet. Die Fernanzeige sendet einfach den ASCII-Befehl entsprechend der gedrückten Taste, das Hauptterminal entscheidet, ob diese Anforderung durchgeführt wird oder nicht. Die Tasten F1 und F2 senden keine Befehle an das Hauptterminal.

2.5.3.2. Überblick über die SICS-Funktion

Nach dem Einschalten fordert die Fernanzeige automatisch das angezeigte Gewicht und das Taragewicht mit den SI- und TA-Befehlen vom Hauptterminal an. Wenn das Hauptterminal diese Befehle erhält, sendet es das angezeigte Gewicht und den Tarawert an die IND231/IND236-Fernanzeige. Auf der Fernanzeige erscheinen die Gewichte, die vom Hauptterminal gesendet werden.

Beim Drücken einer der drei Waagenfunktionstasten (LÖSCHEN, TARA und NULL) auf der Fernanzeige wird der entsprechende SICS-Befehl an das Hauptterminal übertragen. Das Hauptterminal führt dann den Befehl aus. Bei Verwendung von SICS sendet das Hauptterminal immer den Status eines Befehls an die Fernanzeige zurück. Der Status gibt an, ob der Befehl ausgeführt wurde oder fehlgeschlagen ist. Die Tasten F1 und F2 senden keine Befehle an das Hauptterminal.

Die Fernanzeige wertet die Reaktion des Hauptterminals aus. Wenn das Hauptterminal den Befehl nicht erfolgreich ausführen konnte, erscheint auf dem Fernterminal `--n 0--` ca. 3 Sekunden.

Wird beispielsweise die Taste NULL auf der Fernanzeige gedrückt, wird ein „Z“-Befehl an das Hauptterminal gesendet. Liegt das Hauptterminal über dem Nullerfassungsbereich, sendet es „E +“ an die Fernanzeige zurück. Dies ist eine von vier möglichen Reaktionen auf den Nullstellungsbefehl in SICS. Auf der Fernanzeige erscheint `~n 0~`, das heißt, die Nullstellung konnte nicht durchgeführt werden, da das Gewicht über dem Maximalwert lag.

2.5.3.3. Drucktastenfunktion im kontinuierlichen und SICS-Modus

Die Funktion der Drucktaste hängt von der Programmierung im Fernanzeigenterminal ab:

- Falls der optionale serielle Anschluss vorhanden ist, kann jeder Anschluss der Fernanzeige, der nicht für die Verbindung zum Hauptterminal vorgesehen ist, für das Drucken programmiert werden. In diesem Fall wird ein lokaler Druckvorgang mit dem ausgewählten Format auf der Fernanzeige erstellt. Die Informationen werden nicht an das Hauptterminal gesendet.

- Wenn kein Anschluss der Fernanzeige für das Drucken programmiert ist, wird beim Drücken der Taste DRUCKEN der ASCII-Befehl **P** (kontinuierlicher Modus) bzw. der ASCII-Befehl **PRN** (SICS-Modus) an das Hauptterminal gesendet. Das Hauptterminal entscheidet dann, ob die Druckfunktion ausgeführt wird oder nicht.


2.5.3.4. Funktionseinschränkung

Im Fernanzeigenmodus unterstützt das IND231/ND236 keine diskreten Eingänge/Ausgänge und auch nicht das Umschalten der Maßeinheit.

Alle Anwendungsmodi des IND231/IND236-Standardterminals werden bei Verwendung als Fernanzeige unterstützt. Prüfwägen, Zählen, Tierwägen und Summierung sind je nach Gewichtswert vom Hauptterminal uneingeschränkt nutzbar. Die weiteren Funktionen wie Abrufens des Zielwerts sowie Datum und Uhrzeit sind für die lokale Verwendung auf der Fernanzeige ebenfalls verfügbar.

Die IND231/IND236-Fernanzeige unterstützt die Maßeinheiten g, kg, lb und oz vom Hauptterminal. Wenn die Gewichtseinheiten nicht mit der Auswahl im Hauptterminal übereinstimmen, erscheint der Gewichtswert ohne Maßeinheit auf der Fernanzeige.

2.6. Anwendungen

Die folgenden fünf Anwendungen können durch Drücken der konfigurierbaren Funktionstasten aufgerufen werden. Nach dem Drücken der Taste verlässt das Terminal den einfachen Wägemodus und ruft den jeweiligen Anwendungsmodus auf, der im Setup-Menü unter **Funktionstaste > Zuweisung** konfiguriert ist. Drücken Sie die Taste , um die Anwendung zu verlassen und zum einfachen Wägemodus zurückzukehren.

Nach dem Starten einer Anwendung werden nur aktive Funktionstastensymbole auf dem Bildschirm angezeigt.

2.6.1. Prüfwägen

Die Prüfwäganwendung unterstützt das Vergleichen von aktuellen Gewichtswerten auf der Waage mit einem gespeicherten Zielwertgewicht und zeigt das Vergleichsergebnis auf der Anzeige an.

Auf der IND231/IND236-Anzeige wird die Über-/Unterschreitung des Vergleichswerts in der Statuszeile oben im Bildschirm grafisch dargestellt. Es können drei diskrete Ausgänge für die Steuerung von externen Leuchten oder eines ähnlichen Geräts konfiguriert werden, um den aktuellen Status des Gewichtsvergleichs anzuzeigen.

2.6.1.1. Konfiguration

Die Prüfwägefunktion kann nur vom einfachen Wägemodus oder in der Prüfwäganwendung gestartet werden. Wenn eine Funktion aktiv ist, z. B. Zählen, X10 oder Tierwägen, kann die Prüfwäganwendung nicht gestartet werden und es erscheint kurz eine Warnmeldung „—no—“ (Nein) (Abbildung 2-11).

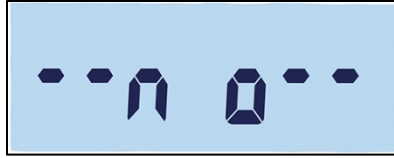



Abbildung 2-11: Symbol „NO“ (Nein)












Das Symbol  in der oberen Zeile gibt den Prüfwägestatus an.

So konfigurieren Sie das Prüfwägen:

1. Legen Sie den Zielwert für das Prüfwägen fest (nur absoluten Wert).

Beispiel:

Zielwertgewicht = 5,000 kg
 Toleranz + = 1,000 kg
 Toleranz - = 1,000 kg

2. Drücken Sie auf  oder  (je nachdem, was dem Prüfwägen zugewiesen wurde), um den Bildschirm zum Bearbeiten des Zielwerts aufzurufen.  erscheint oben im Bildschirm. Ein stabiles Gewicht auf der Plattform wird als ursprünglicher Zielwert erkannt. „- - - - -“ bedeutet, das Terminal versucht, ein stabiles Gewicht zu erkennen. Es gibt zwei Möglichkeiten zur Auswahl des Zielwerts:
 - a. Wenn ein stabiles Gewicht erkannt wird, bevor die festgelegte Zeit von ca. 0,5 Sekunden abläuft, erscheint eine Sekunde das Wort „Target“ (Zielwert) und danach der erkannte stabile Gewichtswert.
 - b. Andernfalls steht eine Sekunde lang auf dem Terminal „Target“ (Zielwert), bevor auf der Anzeige ein Gewicht von null erscheint (Abbildung 2-12). Wählen Sie eine zu bearbeitende Ziffer mit  (Bewegung nach links) und  (Bewegung nach rechts) aus. Sobald die gewünschte Ziffer ausgewählt ist und blinkt, können Sie den Wert mit  erhöhen und mit  verringern. Im Beispiel in Abbildung 2-12 wurde als Zielwert 3 kg eingestellt. Drücken Sie auf , um den aktuellen Wert als Zielwert zu übernehmen und zum nächsten Bildschirm „tol -“ (untere Toleranz) zu wechseln.
3.  erscheint oben links in der Anzeige. Stellen Sie die Toleranz mit den Richtungstasten wie in Schritt 2.b oben ein. In diesem Beispiel (Abbildung 2-12, Mitte) wurde als untere Toleranz 1 kg festgelegt. Drücken Sie auf , um zum nächsten Bildschirm „tol +“ zu wechseln.
4.  erscheint oben im Bildschirm. Stellen Sie die Toleranz mit den Richtungstasten wie in Schritt 2.b oben ein. In diesem Beispiel (Abbildung 2-12, rechts) beträgt die obere Toleranz 1 kg.

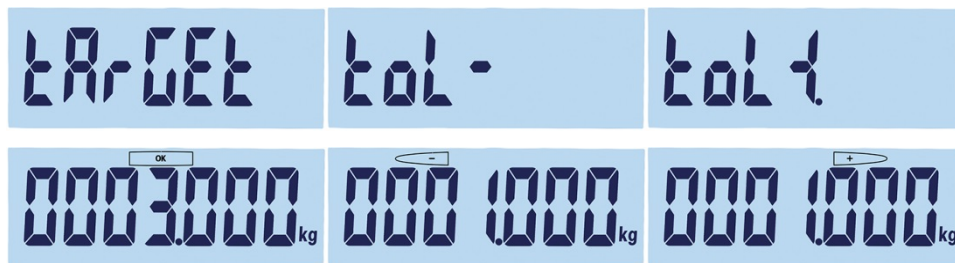


Abbildung 2-12: Anzeige von Zielwert und Toleranz: Zielwert (links), untere Toleranz (Mitte), obere Toleranz (rechts)

2.6.1.2. Vorgehensweise

So führen Sie das Prüfwägen durch:

1. Drücken Sie auf **F1** oder **F2** (je nachdem, welche Taste dem Prüfwägen zugewiesen ist), um den Prüfwägebildschirm aufzurufen. Der Gewichtsstatus wird wie folgt angegeben (je nach Konfigurationseinstellung in dem Abschnitt **Konfiguration** oben).
 - **Unter** unter 4 kg; (Abbildung 2-13, links)
 - **OK** Zwischen 4 kg und 6 kg; (Abbildung 2-13, Mitte)
 - **Über** Über 6 kg; (Abbildung 2-13, rechts)



Abbildung 2-13: Anzeige für Über, OK und Unter

2. Nach Abschluss des Prüfwägevorgangs drücken Sie auf **C**, um die Anwendung zu verlassen und zum einfachen Wägemodus zurückzukehren.

2.6.1.3. Anzeigen der konfigurierten Werte

Halten Sie die Funktionstaste ZIELWERT im Prüfwägemodus gedrückt, um den aktuellen aktiven **Zielwert** sowie die **untere** und **obere** Toleranz anzuzeigen. Die Informationen werden eine Sekunde angezeigt, danach erscheint der Zielwert zusammen mit **OK**. Drücken Sie mehrmals die Taste ZIELWERT, um durch die drei Prüfwägewerte zu blättern: OK, untere Toleranz und obere Toleranz. Drücken Sie auf **C**, um den Modus zu verlassen.

2.6.1.4. Ausdruck des unteren und oberen Toleranzwerts

Bei einem Tarawert von null werden die Tara- und Nettowerte nicht gedruckt.

Die ein- und mehrzeiligen Ausgaben werden wie folgt angezeigt:

Mehrzeilige
Ausgabe

| | |
|--------|---------------|
| Date | YYY.MM.DD |
| Time | HH:MM:SS |
| Target | XXXX.XXX Unit |
| Tol + | XX Unit |
| Tol - | XX Unit |
| Gross | XXXX.XXX Unit |
| Tare | XXXX.XXX Unit |
| Net | XXXX.XXX Unit |

Einzeilige Ausgabe

```
Date_YYYY.MM.DD_ Time_HH :MM :SS_ Tare
_XXX.XXX_Unit_ Tol+_XX_%_ Tol-XX_%_ Gross
_XXX.XXX_Unit_ Tare _XXX.XXX_Unit_
Net_XXX.XXX_Unit
```

2.6.2. Abrufen des Zielwerts

Das Abrufen des Zielwerts ist eine Funktion, die zum Prüfwägen mit Werten aus einer Datenbank verwendet. Bis zu 10 Datensätze mit oberen/unteren Werten können auf der Terminalanzeige schnell abgerufen werden. Zu jedem Datensatz gehören die Datensatznummer, der Zielwert, der untere Toleranzwert, der obere Toleranzwert und der Tarawert.

Die Datensatzparameter werden in der Menüeinstellung F2.2 festgelegt. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 3, **Konfiguration**.

2.6.2.1. Funktion

Nach dem Drücken der Funktionstaste ABRUFEN erscheint die Meldung in Abbildung 2-14 kurz auf der Anzeige. Sofern die Datenbank nicht leer ist, erscheint der erste Datensatz auf der Anzeige (Abbildung 2-15). Andernfalls steht „EMPTY“ (leer) auf der Anzeige (Abbildung 2-16), bevor der Gewichtswert wieder angezeigt wird.






Abbildung 2-14: Meldung beim Abrufen des Zielwerts aus der Datenbank



Abbildung 2-15: Meldung Datensatz 01



Abbildung 2-16: Meldung, wenn Zielwertdatenbank leer ist

Mit den Tasten  und  wählen Sie den gewünschten Datensatz und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste . Es erscheint der Prüfwägemodus mit den ausgewählten Werten, und der Prüfwägevorgang kann gestartet werden.

Im Prüfwägemodus können vordefinierte Parameter durch Drücken und Halten der Taste ABRUFEN angezeigt werden. Bei jedem weiteren Drücken der Taste ABRUFEN werden im Wechsel die Parameterwerte für **Zielwert**, **untere Toleranz** und **obere Toleranz** angezeigt.

2.6.3. Zählen

Die Zähl Anwendung des IND231/IND236 bietet eine einfache Zählsequenz, mit der ein Bediener eine einfache Probenahme durchführen kann, um einen Zählwert zu bestimmen.

2.6.3.1. Funktion

Das Zählen kann nur im einfachen Wägemodus oder in der Zähl Anwendung gestartet werden.

2.6.3.1.1. Vorgehensweise

So zählen Sie Stücke:

1. Drücken Sie die Funktionstaste ZÄHLEN . Es erscheint „SAMPLE“ (Probe) auf der Anzeige und danach „PCS 05“, siehe Abbildung 2-17.

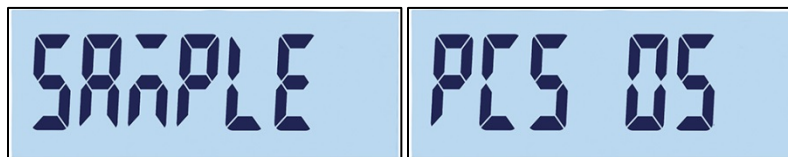





Abbildung 2-17: Referenznummer

2. Die Referenznummer kann mit  (verringern) und  (erhöhen) eingestellt werden. Als Auswahl steht **5, 10, 20, 50** und **100** zur Verfügung.
3. Bestätigen Sie die Referenznummer durch Drücken der Taste . Es erscheint „-----“ auf der Anzeige (Abbildung 2-18), während die Waage auf ein stabiles Gewicht wartet. Die Anzahl der Proben auf der Waage muss mit der ausgewählten Referenzgröße übereinstimmen. Wenn ein stabiles Gewicht erkannt wird, bevor der Vorgang abgelaufen ist, beginnt die Zähl Anwendung; andernfalls bleibt der Bildschirm im bisherigen Wägestatus.

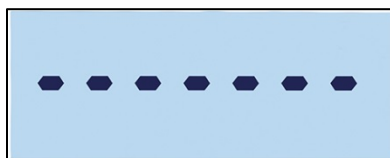


Abbildung 2-18: Warten auf stabilen Gewichtswert

4. Laden Sie die zu zählenden Teile. Die Zahl wird angezeigt (Abbildung 2-19).

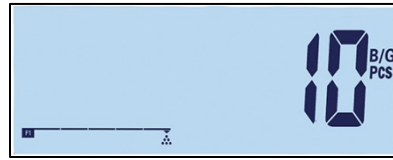



Abbildung 2-19: Anzeige der Stückzahl

5. Drücken Sie nach Abschluss des Zählvorgangs die Taste , um die Prüfwäganwendung zu verlassen und zum einfachen Wägevorgang zurückzukehren.

2.6.3.1.2. Prüfen des Durchschnittstückgewichts


Halten Sie die Funktionstaste für die Zählfunktion im aktiven Zählmodus gedrückt, um das aktuelle Durchschnittsstückgewicht (APW) anzuzeigen. Das APW-Symbol  erscheint in der oberen Zeile der Anzeige, der APW-Wert wird angezeigt, siehe Abbildung 2-21. Der Wert beträgt 0,015 kg.



Abbildung 2-20: Bildschirm zum Prüfen des Durchschnittsstückgewichts

Drücken Sie erneut die Funktionstaste ZÄHLEN, um die Referenznummer anzuzeigen, Abbildung 2-21 – in diesem Beispiel ist aktuell 100 Stück ausgewählt.

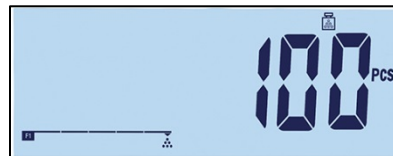



Abbildung 2-21: Bildschirm zum Überprüfen der Referenznummer

Bei jedem Drücken der Taste ZÄHLEN schaltet die Anzeige zwischen Durchschnittsstückgewicht und Referenznummer um. Drücken Sie auf , um den Prüfbildschirm zu verlassen.

2.6.3.1.3. Umschalten der Maßeinheit im Zählmodus

In der aktivierten Zählmodi hat die Funktion UMSCHALTEN DER MASSEINHEIT eine andere Funktion als im Standardvorgang. Drücken Sie die Taste UMSCHALTEN DER MASSEINHEIT, um die Anzeige zwischen PCS (Stück), Haupteinheit und zweite Einheit zu wechseln.

2.6.3.2. Ausdruck der Zählenwendung

Bei einem Tarawert von null werden die Tara- und Nettowerte nicht gedruckt.

Die ein- und mehrzeiligen Ausgaben werden wie folgt angezeigt:

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| Mehrzeilige Ausgabe | Date | YYY.MM.DD |
| | Time | HH:MM:SS |
| | Pieces | XXXXXXXXX Unit |
| | APW | XXXX.XXX Unit |
| | Gross | XXXX.XXX Unit |
| | Tare | XXXX.XXX Unit |
| Net | XXXX.XXX Unit | |

| | |
|--------------------|---|
| Einzeilige Ausgabe | Date_YYYY.MM.DD_ Time_HH:MM:SS_ |
| | Pieces_XXXXXXXXX_PCS_ APW_XXXX.XXX_Unit_ |
| | Gross_XXXX.XXX_Unit_ Tare_XXX.XXX_Unit_ Net_XXXX.XXX_Unit |

2.6.4. Tierwägen


Mit der Tierwäganwendung kann der Durchschnittsgewichtswert über einen bestimmten benutzerdefinierten Zeitraum berechnet und angezeigt werden. Dies ist nützlich, wenn das Gewicht immer instabil ist, z. B. beim Wägen von lebendigen Tieren.

Der Wägemodus kann im Setup-Menü konfiguriert werden. Bei Auswahl des automatischen Modus startet das Tierwägen automatisch, wenn sich eine Last auf der Waage befindet. Im manuellen Modus muss das Tierwägen durch Drücken der Funktionstaste gestartet werden.

2.6.4.1. Funktion

Das Tierwägen kann nur vom einfachen Wägemodus gestartet werden, andernfalls erscheint „no—“ (nein, siehe Abbildung 2-11) auf der Anzeige.

Die Tierwäganwendung verwendet einen Nettogewichtsgrenzwert von 9d. Wenn das Gewicht auf der Plattform 9 Teilstriche (je nach im Setup konfigurierten Teilungswert) überschreitet, startet die Anwendung. Wenn entweder das Netto- oder das Bruttogewicht unter 9d liegt, wird die Anwendung in Vorbereitung für den nächsten Wägevorgang zurückgesetzt.

1. Stellen Sie das Tier/die Tiere auf die Plattform und drücken Sie die Funktionstaste TIERWÄGEN . Das Terminal erfasst die Gewichtswerte, und es erscheint „----“ auf der Anzeige (Abbildung 2-22). Dieser Vorgang dauert 2 bis 3 Sekunden. Um eine bessere Genauigkeit zu erreichen, werden die ersten 14 Gewichtswerte verworfen und die nächsten 56 Werte für die Berechnung verwendet.

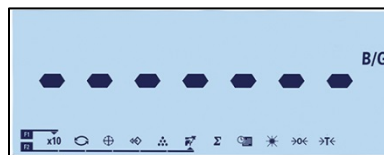
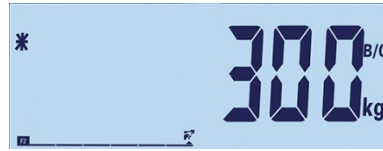



Abbildung 2-22: Anzeige während der Erfassung der Gewichtswerte

2. Das Durchschnittsgewicht und ein Sternsymbol werden angezeigt, siehe Abbildung 2-23.

**Abbildung 2-23: Angezeigtes Tiergewicht**

3. Um den aktuellen Wägevorgang abzuschließen, nehmen Sie entweder das Gewicht von der Plattform oder Sie drücken die Taste LÖSCHEN . Mit der TARA wird das Gewicht ebenfalls gelöscht.

2.6.4.2. Ausdruck für Tierwägen

Die ein- und mehrzeiligen Ausgaben werden wie folgt angezeigt:

| | | |
|------------------------|---|-------------|
| Mehrzeilige Ausgabe | Date | YYY.MM.DD |
| | Time | HH:MM:SS |
| | Average G | XX.XXX Unit |
| | Tare | XX.XXX Unit |
| Einzeilige Ausgabe | Date_YYYY.MM.DD__Time_HH:MM:SS__Average G_XXXX.XXX_Unit__Tare_XXXX.XXX_Unit__ Average n_XXXX.XXX_Unit | |

- Jede Nummer besteht aus acht Zeichen einschließlich Dezimalkomma.

2.6.5. Akkumulierung

Für viele Wägeanwendungen sind Informationen zur Anzahl der durchgeführten Transaktionen und zur verarbeiteten Materialmenge während eines bestimmten Zeitraums sehr nützlich.

Das IND231/IND236-Terminal umfasst Summenregister (GT) und Zähler. Die Zähler sind auf 999 begrenzt, die Register speichern bis zu 7 Stellen des Gewichts einschließlich aller Stellen rechts vom Dezimalkomma. Eine für 500 x 0,1 kg programmierte Waage speichert beispielsweise Gewichtswerte bis 999999,9 (insgesamt 7 Stellen). Wenn einer dieser Grenzwerte überschritten wird, erscheint die Fehlermeldung „—no—“, und der Gesamtwert muss zurückgesetzt werden, bevor weitere Gewichte oder Stücke hinzugefügt werden.

2.6.5.1. Funktion

Die Akkumulierung kann nur gestartet werden, wenn sich das Terminal im einfachen Wägemodus befindet. Wenn eine der Anwendungen aktiv ist, erscheint „—no—“ in der Anzeige (Abbildung 2-11) auf der Anzeige.

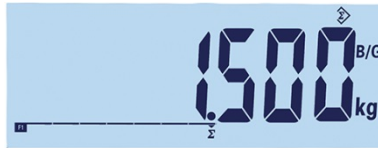


Abbildung 2-24: Symbol für das Erfassen von Werten

Die Akkumulierung wird wie folgt durchgeführt:

1. Legen Sie das erste Gewicht auf die Plattform und drücken Sie auf die Funktionstaste AKKUMULIERUNG Σ . Wenn das stabile Gewicht innerhalb von 2 Sekunden erkannt wird, beträgt der Gesamtwert 1,5 kg und die Anzahl ist 1 (Abbildung 2-24).
2. Mit jedem neuen Gewicht auf der Plattform drücken Sie die Akkumulierungstaste, um den neuen Wert zur Gesamtsumme hinzuzufügen.
3. Halten Sie die Funktionstaste gedrückt, um den Gesamtwert anzuzeigen (Abbildung 2-25, links). Wenn die Akkumulierung oder die Anzahl angezeigt wird, blinkt das Akkumulierungssymbol Σ . Drücken Sie kurz die Funktionstaste, es erscheint „Count“ (Zählen) und die Anzahl der Werte (Abbildung 2-25, rechts) auf der Anzeige. Mit jedem Drücken der Akkumulierungstaste schaltet die Anzeige zwischen Anzahl und Summe um.

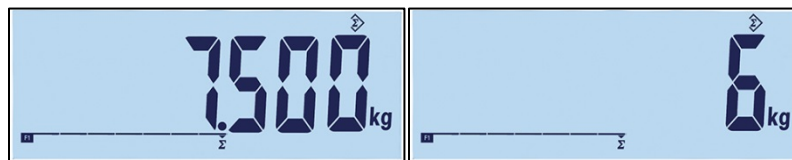



Abbildung 2-25: Symbol für das Erfassen von Werten

4. Drücken Sie die Taste , um die Akkumulierung zu verlassen und zum einfachen Wägemodus zurückzukehren.

2.6.5.2. Ausdruck der Akkumulierungsanwendung

Wenn sich das Terminal im Akkumulierungsmodus befindet und die Taste für das Drucken  gedrückt wird, enthält der Ausdruck des Gesamtgewichts den aktuell angezeigten Nettowert des Terminals.

Die ein- und mehrzeiligen Ausgaben werden wie folgt angezeigt:

Mehrzeilige
Ausgabe

| | |
|-------|---------------|
| Date | YYY.MM.DD |
| Time | HH:MM:SS |
| Total | XX.XXX Unit |
| Count | XXXX.XXX |
| Gross | XXXX.XXX Unit |
| Tare | XXXX.XXX Unit |
| Net | XXXX.XXX Unit |

Einzeilige Ausgabe

```
Date_YYYY.MM.DD_ Time_HH :MM :SS_
Total_XXXX.XXX_Unit_ Count_XXXX.XXX_
Gross_XXXX.XXX_Unit_ Tare_XXX.XXX_Unit_
Net_XXXX.XXX_Unit
```

3 Konfiguration

Dieses Kapitel umfasst

- Aufrufen des Setup-Modus
- Setup-Menüstruktur
- Überblick über die Konfiguration
- F1 Waage
- F2 Anwendung
- F3 Terminal
- F4 Kommunikation
- F5 Wartung


Dieses Kapitel enthält Informationen zur Konfiguration des IND231/IND236-Terminals. Es beschreibt, wie Sie das Setup-Menü aufrufen, um Funktionen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren oder durch Eingabe von Parameterwerten definieren.

Das Menü besteht aus folgenden Blöcken:

| | | | |
|----|-----------|----|---------------|
| F1 | Waage | F4 | Kommunikation |
| F2 | Anwendung | F5 | Wartung |
| F3 | Terminal | | |

3.1. Aufrufen des Setup-Modus

3.1.1. Öffnen des Setup-Modus

Die Konfiguration des IND231/IND236-Terminals wird durch Gedrückthalten der Taste **MENÜ**  geöffnet.


Es erscheint ein Anmeldebildschirm (Abbildung 3-1). Der Benutzer muss das richtige Kennwort eingeben, um das Setup-Menü zu öffnen.




Abbildung 3-1: Anmeldebildschirm

Der Zugriff auf die Optionen im Setup ist mit einem Kennwort gesichert. Tabelle 3-1 zeigt, welche Teile des Setup-Menübaums für einen Benutzer zugänglich sind, der sich mit dem Vorgesetzten-Kennwort anmeldet.

Tabelle 3-1: Kennwörter und Zugangsberechtigungen

| | Kennwort | F1.1.2 = Zugelassen | F1.1.2 = Keine |
|--------------|---|--|----------------|
| Vorgesetzter |  | F1.6 (Zweite einheit), F2, F3, F4; F5.2 (Statistik); F5.8 (Druckkonfiguration) | |

So geben Sie ein Kennwort ein:

1. Geben Sie im Anmeldebildschirm das Kennwort mit den Waagenfunktionstasten ein (Tabelle 3-1).
2. Drücken Sie die Taste . Ist das Kennwort korrekt, öffnet das Terminal den Setup-Modus und zeigt das Setup-Menü an. Bei einem ungültigen Kennwort kehrt die Anzeige zum Wägemodus zurück.
 - Wenn das Terminal als eichpflichtig konfiguriert ist, kann der Benutzer das Setup-Menü durch Drücken des Setup-Schalters (ein Schalter auf der Hauptplatine, siehe Abbildung 3-2) aufrufen. Das Terminal zeigt dann F1 (Waage) an, die Waagenparameter können geändert werden.

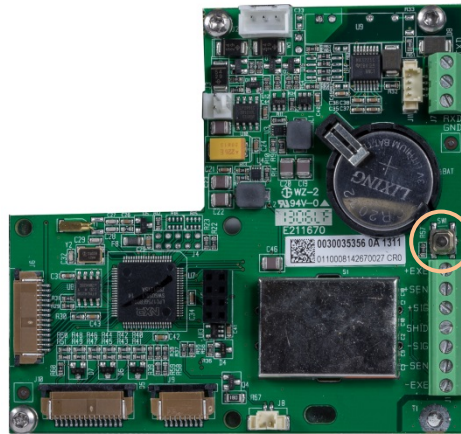


Abbildung 3-2: Lage des Setup-Schalters auf der Hauptplatine des Terminals

3.1.2. Verlassen des Setup-Modus

So verlassen Sie den Setup-Modus und kehren zum Wägemodus zurück:







1. Drücken Sie die Taste  oder , wenn Sie sich auf der obersten Menüebene befinden (F1, F2 usw.). Es erscheint eine Meldung mit der Frage, ob Sie den Vorgang abbrechen oder die Änderungen speichern möchten, siehe Abbildung 3-3.




Abbildung 3-3: Meldung beim Verlassen des Setups

2. Wechseln Sie mit den Tasten  (AB) und  (AUF) zwischen den Optionen **Speichern** und **Abbrechen**.
 - **Speichern:** Die Setup-Parameter werden gespeichert.
 - **Abbrechen:** Die Setup-Parameter werden nicht gespeichert.

3. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, haben Sie zwei Optionen:





 oder  Sie bestätigen den Speichervorgang bzw. den Abbruch des Vorgangs und kehren zum Hauptbildschirm zurück.

 Sie bleiben im Setup-Menü auf der Ebene F1.

3.1.3. Navigation im Setup-Menü

3.1.3.1. Tastenfunktionen

Nach dem Öffnen des Setup-Menüs werden die Tasten F1, F2, NULL und TARA zu Navigationstasten, mit denen Sie sich in der Menüstruktur bewegen und Einstellungen anpassen können, wenn der Bildschirm zur Parametereinstellung geöffnet ist.



| | | Menüstruktur | Einstellungsbildschirm |
|---|--------|---|--|
|  | LINKS | Zurück zum nächsthöheren Menübildschirm | Zurück zur Menüstruktur <i>oder</i> bei einem Bildschirm zur Eingabe von Zahlen Markierung nach links bewegen Aktuellen Wert übernehmen und zur Menüstruktur zurückkehren |
|  | RECHTS | Nächstes Untermenü öffnen | <i>oder</i> bei einem Bildschirm zur Eingabe von Zahlen Markierung nach rechts bewegen |
|  | AUF | Zum nächsthöheren Bildschirm der aktuellen Ebene wechseln | Nächsthöherer Wert für das markierte Element* |
|  | AB | Zum nächstniedrigeren Bildschirm auf der aktuellen Ebene wechseln | Nächstniedrigerer Wert für das markierte Element* |






















* Bei Parametern mit einzelnen Einstellungen (z. B. **On/Off** oder **0,5, 1, 10**) können Sie die Optionen mit den Pfeiltasten AUF und AB nacheinander aufrufen.

3.1.3.2. Navigationsbeispiel

Jeder Bildschirm der Setup-Menüstruktur kann mit den oben aufgeführten Tasten geöffnet werden. Das Beispiel in Tabelle 3-2 zeigt, wie Sie den Bildschirm **Waagenzulassung** (F1.1.2) aufrufen und eine Zulassung einrichten können. Danach aktivieren Sie die Funktion **Sperren der Tarafunktion** (F1.5.2) und verlassen das Setup-Menü, wobei Sie diese Änderungen entweder speichern oder verwerfen.

Tabelle 3-2: Parameter aufrufen und einstellen

| Taste | Anzeige | Aktion |
|---|---------|---|
| k.A. | F1 | Das Setup-Menü wurde aufgerufen. |
|  | F1.1 | Eine Stufe in der Menüstruktur nach unten gehen |
|  | F1.1.1 | Eine Stufe in der Menüstruktur nach unten gehen |

| Taste | Anzeige | Aktion |
|--|---------|--|
|  | F1.1.2 | Zum nächsten Untermenü auf dieser Ebene gehen |
|  | noNE | Den Einstellungsbildschirm „Zulassung“ anzeigen |
|  | oiML | OIML-Zulassung wählen |
|   | F1.2 | OIML übernommen, Markierung wechselt zum Untermenü F1.2 Hinweis: Sie übernehmen die Auswahl entweder mit der Taste RECHTS (F2) oder mit der Taste EINGABE . |
|  | F1.3 | Zum nächsten Untermenü wechseln |
|  | F1.4 | |
|  | F1.5 | |
|  | F1.5.1 | Zur nächstniedrigeren Ebene gehen |
|  | F1.5.2 | Zum nächsten Untermenü auf dieser Ebene gehen |
|  | off | Die aktuelle Einstellung für die Option „Sperren der Tarafunktion“ wird angezeigt – OFF (Aus). |
|   | on | Die Option „Sperren der Tarafunktion“ ist aktiviert. Hinweis: Mit der Taste AUF oder AB wechseln Sie zwischen ON und OFF. |
|   | F1.5.3 | ON wird übernommen, die Markierung wechselt zum nächsten Untermenü auf dieser Ebene. Hinweis: Sie übernehmen die Auswahl entweder mit der Taste RECHTS (F2) oder mit der Taste EINGABE . |
|  | F1.5 | Zur obersten Ebene des Menüs zurückkehren |
|  | F1 | |
|  | SAVE | Setup verlassen – die Aufforderung zum Speichern wird angezeigt. |
|  | | Zur Gewichtsanzeige zurückkehren |
|   | Abort | Änderungen verwerfen, zur Gewichtsanzeige zurückkehren |

3.1.3.3. Einstellung von Zahlen

Wenn ein numerischer Parameter, z. B. Kapazität (F1.2.3), eingestellt wird, verschieben Sie die Markierung mit den Navigationstasten LINKS und RECHTS und stellen Sie den Wert mit den Tasten AUF und AB ein. Die markierte Zahl blinkt:

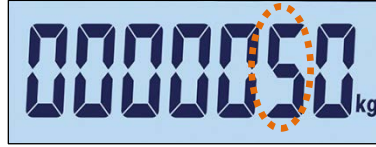


Abbildung 3-4: Ändern der Zahlenwerte, markierte Zahl blinkt

Um einen Wert zu erhöhen, drücken Sie ; um ihn zu verringern, drücken Sie . Um die Einheitenspalte auszuwählen, drücken Sie ; um die Hunderterstaste auszuwählen, drücken Sie . Um den angezeigten Wert zu übernehmen und den Bildschirm zu verlassen, drücken Sie .

3.2. Setup-Menüstruktur

3.2.1. Setup-Hauptmenü

Beim Aufrufen des Setups wird der Block F1 angezeigt, siehe Abbildung 3-5. Mit den Richtungstasten können Sie die verschiedenen Menüblöcke auswählen (von F1 bis F5).



Abbildung 3-5: F1-Menübildschirm

3.2.2. Konfigurierbare Funktionstasten

Die Funktionstasten können ohne Aufrufen des Setup-Menüs konfiguriert werden. Halten Sie im Hauptbildschirm die Funktionstaste F1 oder F2 gedrückt, um die Konfigurationsanzeige aufzurufen, siehe Abbildung 3-6. Wählen Sie die Funktion für die betreffende Taste mit AB und AUF aus. Im dargestellten Beispiel wird F1 x10 und F2 Akkumulierung (Σ) zugeordnet.

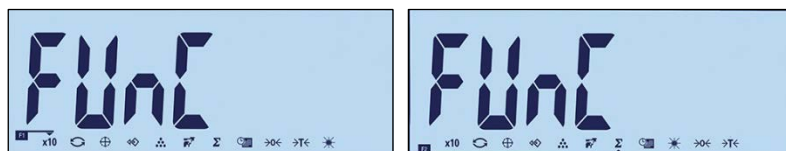


Abbildung 3-6: Zuweisung der Funktionstasten F1 und F2

3.3. Überblick über die Konfiguration

Abbildung 3-7 zeigt die wichtigsten Untermenüs der Terminalkonfiguration. Nicht abgebildet sind anwendungsspezifische Untermenüs.

Die fünf Hauptuntermenüs werden in den folgenden Abschnitten detailliert beschrieben. Mit diesen Informationen können Sie die Grundkonfiguration des IND231/IND236-Terminals durchführen.

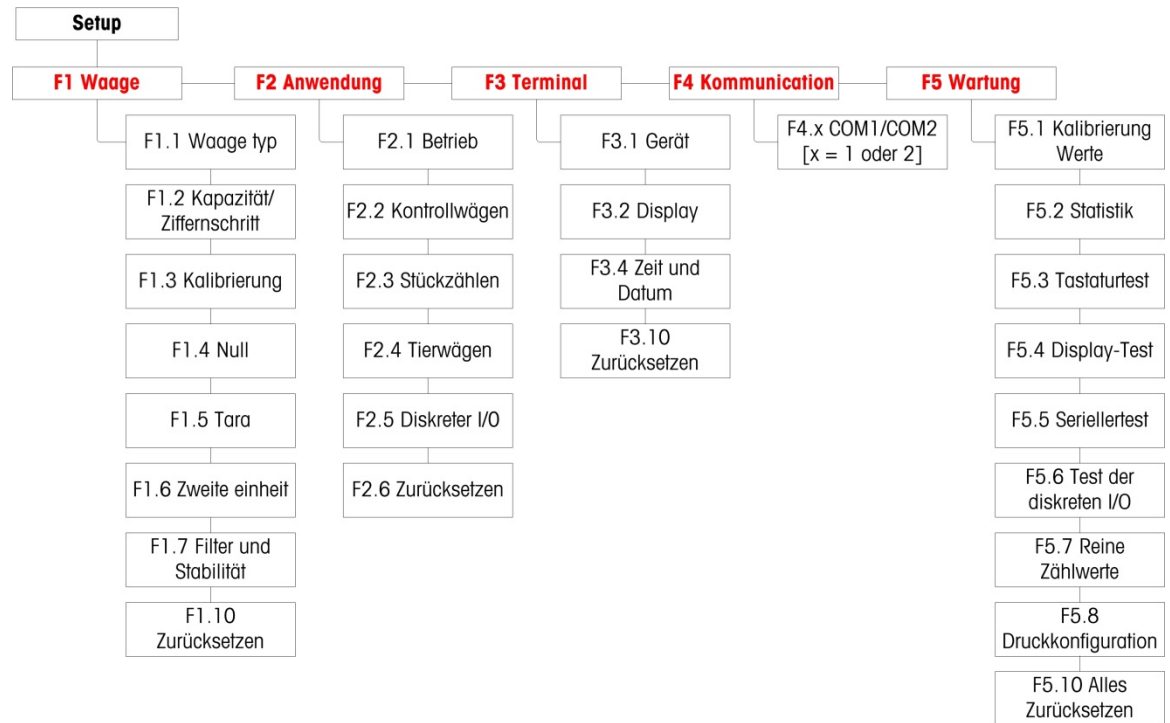


Abbildung 3-7: IND231/IND236 Setup-Menüstruktur

- Bei einem ungültigen Eintrag während der Kalibrierung erscheint `*** 0**` auf der Anzeige. Die Meldung verschwindet nach ca. drei Sekunden, und die Anzeige kehrt zum vorhergehenden Zustand zurück.

3.4. F1 Waage

Abbildung 3-8 zeigt eine detaillierte Ansicht der verfügbaren Parameter im Setup-Untermenü „Waage“. In diesem Abschnitt werden die einzelnen Parameter beschrieben.

- Bei einem zugelassenen Terminal (unter F1.1.2) kann nur F1.6 bearbeitet werden. Um andere Parameter im Untermenü „Waage“ aufzurufen, muss der Metrologieschalter (siehe Seite 3-2) gedrückt werden.

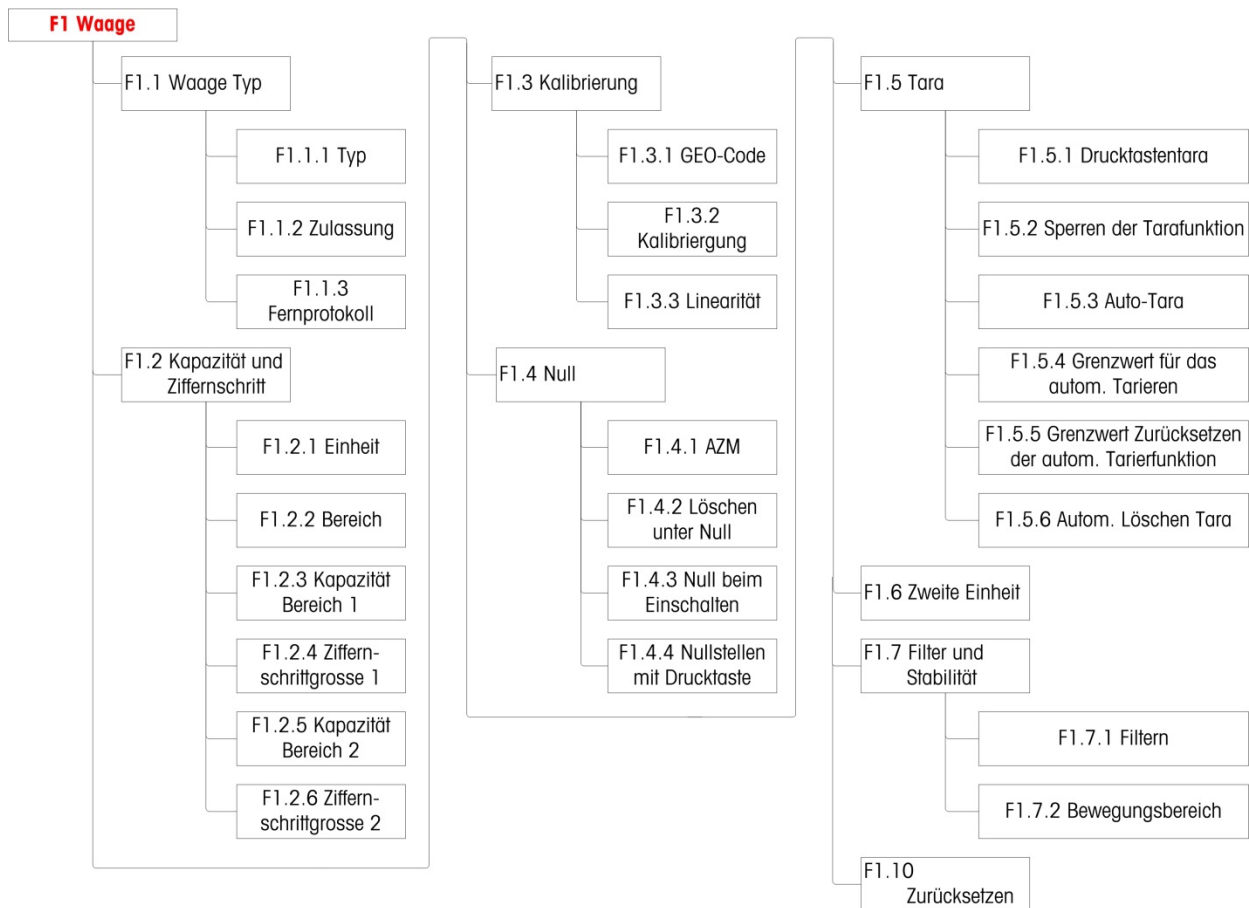


Abbildung 3-8: Waagenmenüstruktur

3.4.1. F1.1 Waagentyp



Im Setup-Bildschirm „Waagentyp“ können Sie das Terminal als Wägeterminal oder als zweite Anzeige konfigurieren und die Einstellungen für Gewichte und Maßeinheiten festlegen.

3.4.1.1. F1.1.1 Typ

Optionen für den Waagentyp sind:

SCL
(Werkseinstellung)








| | |
|---------------------------|--|
| COM1 |  |
| COM2 (falls verfügbar) |  |


Wird als Waagentyp **SCL** ausgewählt, funktioniert das Terminal als Wägeterminal. Wird als Waagentyp **rCom1** oder **rCom2** ausgewählt, wird das Terminal als zweite (Fern-) Anzeige verwendet. In diesem Fall verbinden Sie das Terminal über den COM1- oder COM2-Anschluss mit einem anderen Terminal.

Bei Auswahl von **rCom 1** oder **rCOM 2** werden die Druckeinstellungen und der Anschlussmodus für diesen Anschluss ausgeblendet (siehe Abschnitt auf Seite 3-33), da dem Anschluss keine andere Funktion außer der Verbindung als Fernanzeige zugewiesen werden kann.

3.4.1.2. F1.1.2 Zulassung

Wird als Waagentyp **SCL** ausgewählt, **F1.1.2** angezeigt. Die Zulassung bezieht sich auf die Konfiguration metrologischer Zulassungen (Gewichte und Maße) für die spezifische Waage. Optionen sind:

| | |
|--|--|
| Keine Keine Zulassung erforderlich |  |
| OIML |  |
| NTEP |  |
| AR |  |
| SRI |  |

Wenn als Zulassung **NTEP**, **OIML** oder **Sri Lanka** ausgewählt ist, ist der Zugang zu metrologischen Parametern im Setup-Untermenü „Waage“ auf **F1.6** (Maßeinheiten) und **F1.10** (Waageneinstellungen zurücksetzen) begrenzt. Wie in Abbildung 3-9 dargestellt wird beim Gedrückthalten der Taste  zuerst die Art der Zulassung angezeigt und dann ein Kennwort angefordert, bevor die Ebene **F1** angezeigt wird.

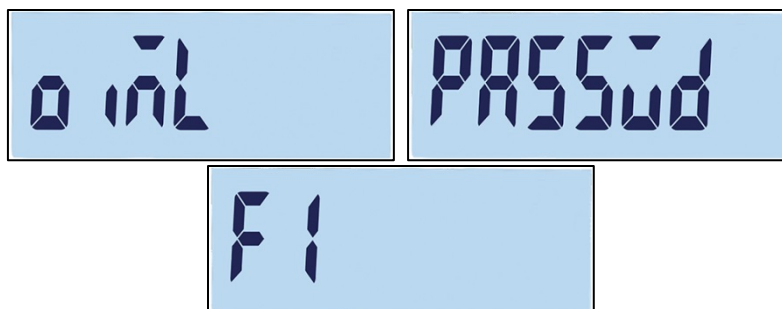


Abbildung 3-9: Schreibgeschütztes Menü

Wenn die Zulassung für Argentinien konfiguriert ist, kann auf das gesamte Setup-Menü nicht zugegriffen werden. Beim Versuch, das Setup-Menü aufzurufen, erscheint die Fehlermeldung: „Err 11“.

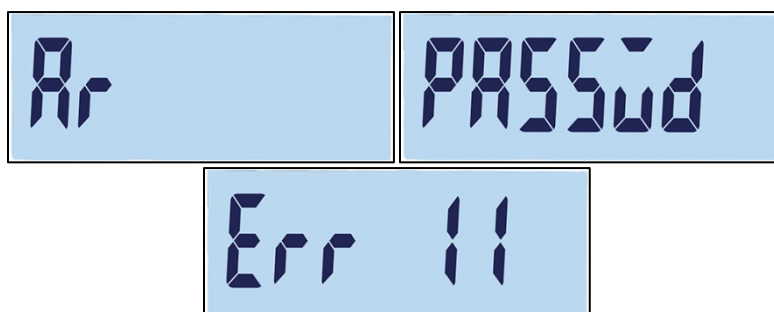


Abbildung 3-10: Kein Menüzugriff möglich

Aufrufen des Setups bei zugelassenen Terminals

Um das Setup-Menü F1 wieder aufzurufen, muss das Gehäuse des Terminals geöffnet und der Metrologieschalter gedrückt werden (siehe Abschnitt **Verdrahtungsschema der Hauptplatine** in Anhang A, **Installation**). Das Terminal zeigt anschließend das Einstellungs Menü F1 (Waage) an, und die Waagenparameter können konfiguriert werden.

3.4.1.3. F1.1.3 Fernprotokoll

Wird als Waagentyp **rCOM1** oder **rCOM2** ausgewählt, F1.1.3 angezeigt. Die Einstellungen sind:

Kontinuierliche-Daten von Toledo, SICS

3.4.2. F1.2 Kapazität und Schrittweite

Im Setup-Bildschirm „Kapazität und Schrittweite“ können Sie die Hauptmaßeinheiten festlegen, die Anzahl der Wägebereiche definieren sowie die Waagenkapazität und Schrittweite auswählen.

3.4.2.1. F1.2.1 Haupteinheiten

Es gibt folgende Optionen für die Haupteinheiten:

Kilogramm (kg) [Standard], Gramm (g), Pounds (lb), Ounces (oz)

3.4.2.2.**F1.2.2 Bereiche**

Das Terminal kann mit einem oder zwei Bereichen konfiguriert werden. Bei Auswahl von zwei Bereichen ändert sich die Schrittweite, wenn das Gewicht den zweiten Bereich erreicht.

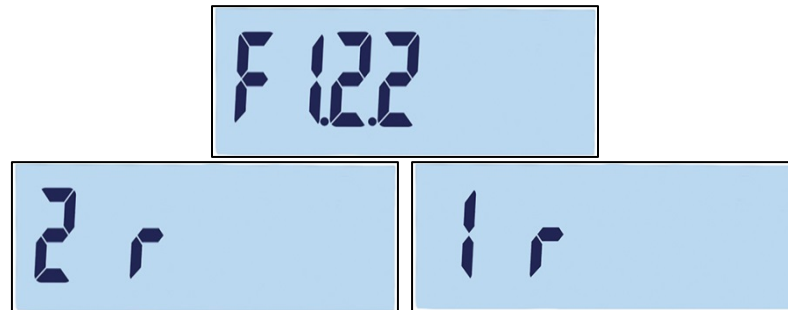


Abbildung 3-11: Menübildschirm „Bereiche“ und Einstellungen

3.4.2.3.**F1.2.3 Kapazität des Bereichs 1**

Für die Wägekapazität von Bereich 1 kann ein beliebiger Wert zwischen 1 und 500.000 festgelegt werden. Ist nur ein Bereich aktiviert, entspricht dieser Wert der Waagenkapazität. Auf der Anzeige erscheint ein Symbol für Überkapazität, wenn das Gewicht den Wert um mehr als fünf Schritte überschreitet.

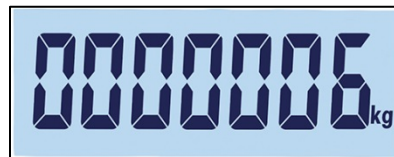


Abbildung 3-12: Kapazität des Bereichs 1

Bei Auswahl von zwei Bereichen ist dies das Gewicht, bei dem die Schrittweite von Bereich 1 in die Schrittweite von Bereich 2 übergeht.

3.4.2.4.**F1.2.4 Schrittweite 1**

F1.2.4 gibt die Schrittweite für den Bereich 1 an. Das Terminal erzeugt automatisch gültige Optionen für die Schrittweite in Abhängigkeit von der Auflösungseinstellung (1000–30.000). Wählen Sie den geeigneten Wert. Ist nur ein Bereich aktiviert, wird diese Schrittweite für den gesamten Wägebereich der Waage verwendet. Sind zwei Bereiche aktiviert, gilt diese Schrittweite für den unteren Bereich.

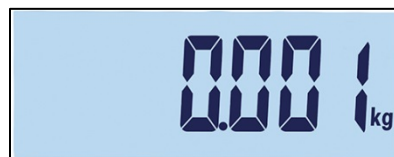


Abbildung 3-13: Schrittweite des Bereichs 1

3.4.2.5.**F1.2.5 Kapazität des Bereichs 2**

Ist nur ein Bereich aktiviert, wird dieser Parameter nicht angezeigt. Sind zwei Bereiche aktiviert, kann für die Gewichtskapazität von Bereich 2 ein beliebiger Wert zwischen 1 und 500.000

festgelegt werden. Dieser Wert entspricht der Waagenkapazität. Auf der Anzeige erscheint ein Symbol für Überkapazität, wenn das Gewicht den Wert um mehr als fünf Schritte überschreitet. Die Kapazität des Bereichs 2 muss größer sein als die des Bereichs 1.

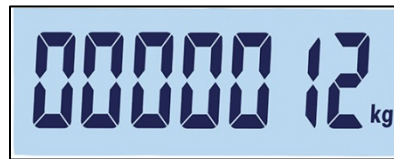


Abbildung 3-14: Kapazität des Bereichs 2

3.4.2.6. F1.2.6 Schrittweite 2

F1.2.6 legt die Schrittweite für den Wägebereich 2 fest. Ist nur ein Bereich aktiviert, wird dieser Parameter nicht angezeigt. Das Terminal erzeugt automatisch gültige Optionen für die Schrittweite in Abhängigkeit von der Auflösungseinstellung (1000–30.000). Wählen Sie den geeigneten Wert. Diese Schrittweite wird im oberen Bereich verwendet.

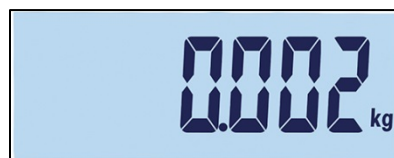


Abbildung 3-15: Schrittweite des Bereichs 2

- Bei der Konfiguration von mehreren Bereichen muss die Schrittweite des Bereichs 2 größer sein als die des Bereichs 1.

3.4.3. F1.3 Kalibrierung

In den Kalibrierungsmenüs können Sie den GEO-Code und die Linearitätseinstellung, die Nullkalibrierung und die Messspanneinstellungen aufrufen.

3.4.3.1. F1.3.1 GEO-Code (geografische Anpassung)

Öffnen Sie den GEO-Code mit den Tasten AB  oder AUF  (0–31). In Anhang D, **GEO-CODES** finden Sie eine Liste der geografischen Standorte mit den entsprechenden Codes.

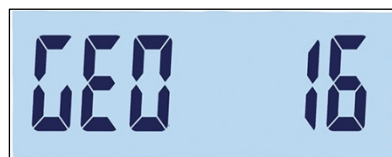




Abbildung 3-16: Auswahlbildschirm für GEO-Codes




3.4.3.2. F1.3.2 Kalibrierung


Wählen Sie F1.3.2, um die Werte für Nullkalibrierung und Kalibrierung bei voller Kapazität einzustellen.

1. Rufen Sie das Menü „Kalibrierung“ auf.

2. Leeren Sie die Waage und drücken Sie auf , um die Kalibrierung zu beginnen. Auf der Anzeige erscheint „E SCL“ (leere Waage). Drücken Sie erneut auf . Die Anzeige zählt von 10 auf 0 zurück, während das Terminal null erfasst.

3. Auf der Anzeige erscheint „Full Ld“ (volle Last).

4. Drücken Sie auf . Es erscheint ein blinkender Wert für die **volle Kapazität**. Mit den Tasten AB  oder AUF  können Sie den Kalibriergewichtswert ändern.

5. Sobald der Wert festgelegt ist, legen Sie das entsprechende Gewicht auf die Waage und drücken Sie auf . Die Anzeige zählt von 10 auf 0 zurück. Nach erfolgreicher Kalibrierung erscheint 2 Sekunden „done“ (fertig) auf der Anzeige.



- Die höchste Genauigkeit erreichen Sie mit der maximalen Nennkapazität der Waage, wenn Sie mit voller Kapazität kalibrieren.

3.4.3.3.




F1.3.3 Linearität

Wählen Sie F1.3.3, um eine Linearitätseinstellung zur Kalibrierung hinzuzufügen. In diesem Fall werden die Kapazitäten null, halbe Kapazität und volle Kapazität kalibriert.

1. Rufen Sie das Menü „Linearitätseinstellung“ auf.

2. Leeren Sie die Waage. Drücken Sie auf , um die Kalibrierung zu beginnen. Auf der Anzeige erscheint „E SCL“ (leere Waage). Drücken Sie erneut auf . Die Anzeige zählt von 10 auf 0 zurück, um Null zu erfassen.




3. Auf der Anzeige erscheint „ADD LD“ (Last hinzufügen).

 
4. Drücken Sie auf . Es erscheint ein blinkender Wert für die **halbe Kapazität**. Mit den Tasten AB  oder AUF  können Sie den Kalibrierwert ändern.


5. Legen Sie das entsprechende Gewicht für die halbe Kapazität auf die Waage und drücken Sie auf . Die Anzeige zählt von 10 auf 0 zurück, während die Kalibrierung durchgeführt wird.

6. Auf der Anzeige erscheint „Full Ld“ (volle Last).




7. Drücken Sie auf . Es erscheint eine blinkende Ziffer für die **volle Kapazität**. Mit den Tasten AB  oder AUF  können Sie den Kalibrierwert ändern.



8. Legen Sie das entsprechende Gewicht für die volle Kapazität auf die Waage und drücken Sie auf . Die Anzeige zählt von 10 auf 0 zurück. Nach erfolgreicher Kalibrierung erscheint 2 Sekunden „done“ (fertig) auf der Anzeige.



- Die höchste Genauigkeit erreichen Sie mit der maximalen Nennkapazität der Waage, wenn Sie mit voller Kapazität kalibrieren.

Wenn die Waage nach 30 Sekunden nicht stabil ist, ist die Zeit überschritten, und auf der Anzeige erscheint der Fehlercode „Err 35“ (Abbildung 3-17, links). Diese Meldung steht 2 Sekunden auf der Anzeige, danach kehrt das Terminal zum letzten Vorgang zurück. Legen Sie das Gewicht entweder erneut auf die Waage oder drücken Sie auf , um den Prozess abubrechen. Nach einer abgebrochenen Kalibrierung erscheint kurz „Abort“ (Abbrechen) (Abbildung 3-17, rechts) auf der Anzeige. Die Kalibrierung wird beendet und es erscheint wieder der Bildschirm F1.3.3.

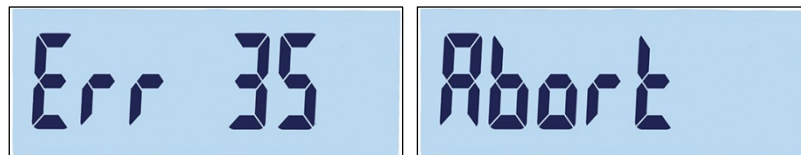


Abbildung 3-17: Fehler- und Abbruchmeldung bei der Linearitätskalibrierung



Um den Prozess zu unterbrechen und die vorherigen Parameter zu speichern, drücken Sie während der Kalibrierung auf . Es erscheint kurz „done“ (fertig) (Abbildung 3-18) auf der Anzeige. Die alten Parameter werden gespeichert und die Anzeige kehrt zum Bildschirm F1.3.3 zurück.



Abbildung 3-18: Linearitätskalibrierung unterbrochen

Um den Prozess ohne Speichern der vorherigen Parameter abubrechen, drücken Sie während der Kalibrierung die EIN-/AUS-Taste . Es erscheint kurz „Abort“ (Abbrechen) (Abbildung 3-17, rechts) auf der Anzeige. Die Kalibrierung wird ausgesetzt, die alten Parameter werden nicht gespeichert und die Anzeige kehrt zum Bildschirm F1.3.3 zurück.

3.4.4. F1.4 Nullkalibrierung

Die Nullkalibrierung korrigiert den Einfluss der kleiner Mengen Ablagerungen auf der Lastplatte. Dieser Abschnitt beschreibt den Zugriff auf die Einstellungen der automatischen Nullnachführung

(AZM) sowie die Parameter für das Löschen von Anzeigen unter Null, die Nullstellung beim Einschalten und die Nullstellung mit Drucktaste.

3.4.4.1. F1.4.1 Automatische Nullnachführung (AZM)

Die Automatische Nullnachführung (AZM) dient zur Nachverfolgung des Nullwerts bei leerer Waage. Mit der automatischen Nullnachführung kann das IND231/IND236-Terminal bestimmte Zustände, z. B. Verschiebung des Terminals oder der Wägezelle oder Verunreinigungen auf der Wägeplattform, durch Zurücksetzen auf die Nullmitte ausgleichen.

Die verfügbaren Optionen hängen von der Auflösung ab. Für nicht zugelassene Waagen gibt es folgende Optionen:

off, **0,5d** [Standardwert], 1d, 3d, 10d

Für zugelassene Waagen ist die einzige Einstellung **0,5 d**.



Abbildung 3-19: Auswahlbildschirm für AZM-Werte

3.4.4.2. F1.4.2 Löschen von Anzeigen unter Null

In bestimmten Ländern wie Thailand setzen die Zulassungsbehörden voraus, dass sich das Terminal bei einer Unterlast (Gewichtswert unter Null) auf bestimmte Weise verhält, wenn danach ein gültiges Gewicht erkannt wird. Optionen für das Verhalten bei Unterlast sind:

off, **20d** [Standard], 20dZero

Diese Einstellungen haben folgende Funktion:

- off Die Anzeige zeigt weiter und ohne Einschränkungen das negative Bruttogewicht an.
- 20d Das Unterlastsymbol wird für Werte unter $-20d$ angezeigt. Sobald der Gewichtswert höher ist als $-20d$, wird der Gewichtswert wieder angezeigt.
- 20dZero Die Fehlermeldung „Err 10“ erscheint, sobald das Gewicht unter $-20d$ fällt. Diese Fehlermeldung bleibt solange auf dem Bildschirm, bis die Waage ausgeschaltet oder eine Nullstellung durchgeführt wird. Nur bei erfolgreicher Nullkalibrierung (innerhalb der gültigen Einstellungsgrenzen für eine Nullstellung beim Drücken der Taste NULL bzw. innerhalb der gültigen Grenzen für die Nullstellung beim Aus- und Einschalten des Geräts) wird der Gewichtswert wieder angezeigt. Anderenfalls erscheint die Fehlermeldung erneut.

3.4.4.3. F1.4.3 Nullstellung beim Einschalten

Wenn die Nullstellung beim Einschalten deaktiviert ist (**OFF**), speichert das Terminal das letzte Nullreferenzgewicht nach einem Ein- und Ausschaltzyklus und verwendet dieses Referenzgewicht erneut, um zum gleichen Brutto- oder Nettogewichtswert zurückzukehren.



Abbildung 3-20: Auswahlbildschirm für die Nullstellung beim Einschalten

Wenn ein Einschaltbereich von **+/-2 %**, **+/-10 %** oder **+/-20 %** ausgewählt wird, versucht das Terminal, die Null beim Einschalten zu erfassen. Bei einer Bewegung während der Erfassung des Nullwerts beim Einschalten wartet das Terminal solange auf eine Nichtbewegung des Terminals, bis der Nullwert erfasst wird. Sobald keine Bewegung mehr erkannt wird, wird der Nullwert automatisch erfasst.

Wenn beispielsweise die Einstellung für die Nullstellung beim Einschalten auf 2 % gesetzt ist, erfolgt die Nullstellung beim Einschalten nur, wenn der Gewichtswert auf der Waage innerhalb von +/- 2% des ursprünglich kalibrierten Nullwertes liegt.

Optionen für nicht zugelassene Waagen sind:

oFF, 2, **10** [Standard], 20

Optionen für zugelassene Waagen sind:

oFF, 2, **10** [Standard]

- Ist für die Zulassung der Waage **OIML** ausgewählt, die Erfassung des Nullwerts beim Einschalten aktiviert und das Gewicht auf der Waage außerhalb des Nullerfassungsbereichs, erscheint eine Warnmeldung (Abbildung 3-21), bis das Gewicht entfernt und der Nullwert erfasst wurde.



Abbildung 3-21: Warnmeldung bei der Erfassung des Nullwerts bei OIML

3.4.4.4. F1.4.4 Nullstellung mit Drucktaste

Wenn die Nullstellung mit Drucktaste deaktiviert ist (**oFF**), kann kein neuer Nullreferenzpunkt mit der Drucktaste NULL auf der Frontplatte erfasst werden. Bei Auswahl des Bereichs **+/-2 %**, **+/-10 %** oder **+/- 20 %** kann die Waage mit der Drucktaste innerhalb des ausgewählten Bereichs auf null gestellt werden.

Wenn für die Nullstellung mit Drucktaste beispielsweise +/-2 % ausgewählt ist, kann die Nullstellung mit Drucktaste nur dann verwendet werden, wenn der Gewichtswert auf der Waage innerhalb von +/-2 % des ursprünglich kalibrierten Nullwerts liegt.



Abbildung 3-22: Auswahlbildschirm für die Nullstellung mit Drucktaste

- Wenn die Nullstellung mit Drucktaste deaktiviert ist (**OFF**), kann trotzdem eine Nullstellung aus der Ferne über SICS- oder CTPZ-Befehle von einem PC über einen diskreten Eingabebefehl ausgeführt werden.

Optionen für nicht eichpflichtige Waagen sind:

oFF, 2 [Standard], 10, 20

Optionen für zugelassene Waagen sind:

oFF, 2 [Standard]

Die Nullstellungsfunktion hat keinen Einfluss auf den Gesamtwägebereich oder die Kapazität der Waage.

Bei Aktivierung der Funktion „Tara automatisch löschen“ (siehe Seite 3-17) wird bei erfolgreicher Nullstellung mit Drucktaste automatisch auch der Tarawert gelöscht.

3.4.5. F1.5 Tarieren

Beim Tarieren wird das Gewicht eines leeren Behälters vom Bruttogewicht auf der Waage abgezogen, um das Nettogewicht des Inhalts zu bestimmen. Die Tarierfunktion ist bei Bewegungen auf der Waage nicht möglich.

3.4.5.1. F1.5.1 Tarieren mit Drucktaste

Optionen für das Tarieren mit Drucktaste sind:

on [Standard], oFF



Wenn die Taste TARA  gedrückt wird, obwohl das Tarieren über die Tastatur deaktiviert ist, erscheint die Warnmeldung --no-- auf der Anzeige.



Abbildung 3-23: Warnmeldung – Tarieren mit Drucktaste deaktiviert

3.4.5.2. F1.5.2 Sperren der Tarafunktion

Wenn die Option Sperren der Tarafunktion aktiviert ist (F1.5.2 = on), kann das Taragewicht nur gelöscht werden, wenn die Wägeplattform vollständig geleert ist. Anderenfalls erscheint die Warnmeldung „--no--“ auf der Anzeige, wenn  gedrückt wird.

on, OFF [Standard]

3.4.5.3. F1.5.3 Automatisches Trieren

Optionen für das automatische Trieren sind:

on, OFF [Standard]



Abbildung 3-24: Einstellungsbildschirm für das automatische Trieren

Ist die Option „Automatisches Trieren“ aktiviert, wird der Messwert automatisch als Taragewicht gespeichert, wenn ein leerer Behälter auf die Plattform gestellt wird. Auf der Anzeige steht null und das Nettosymbol wird angezeigt.



Abbildung 3-25: Anzeige nach dem automatischen Trieren

3.4.5.4. F1.5.4 Grenzwert für das automatische Trieren

Bei aktivierter Option „Automatisches Trieren“ kann im Menü F1.5.4 der Grenzwert für das automatische Trieren eingestellt werden. Wenn das Gewicht auf der Wägeplattform den Grenzwert überschreitet und ein stabiler Zustand erreicht wird, tariert das Terminal automatisch.

Die Werkseinstellung ist **10**, sodass bei einem Taragewicht über 10 Teilstrichen die automatische Trierfunktion ausgeführt werden kann.

3.4.5.5. F1.5.5 Grenzwert für das Zurücksetzen der automatischen Trierfunktion

Ist die Option „Automatisches Trieren“ aktiviert, kann der Grenzwert für das Zurücksetzen der automatischen Trierfunktion im Menü F1.5.5 eingestellt werden. Wenn das Gewicht auf der Wägeplattform unter den Grenzwert für das Zurücksetzen fällt, weil beispielsweise eine Last entfernt wurde, wird das Terminal automatisch wieder auf die automatische Trierfunktion zurückgesetzt. Dies hängt jedoch auch davon ab, wie die Bewegungsprüfung programmiert ist (siehe Seite 3-19). Das Grenzwert für das Zurücksetzen muss kleiner sein als das Grenzwert für die Trierfunktion.

Der Standardwert für den Grenzwert für das Zurücksetzen der automatischen Trierfunktion ist **10**. Wenn beispielsweise der erste automatische Tariervorgang abgeschlossen und eine Trierung eingestellt ist, kann eine Last von weniger als 10 Teilstrichen hinzugefügt werden, ohne dass sich der Tarawert ändert. Wird die erste Last entfernt und eine zweite Last von mindestens 10 Teilstrichen hinzugefügt, erfasst das Terminal automatisch ein neues Taragewicht.

3.4.5.6. F1.5.6 Tara automatisch löschen

Optionen für das automatische Löschen des Tarawertes sind:

on, **off** [Standard]



Abbildung 3-26: Einstellungsbildschirm für das automatische Löschen des Tarawertes

Nach dem Entladen einer Waage löscht das Terminal automatisch den Tarawert.

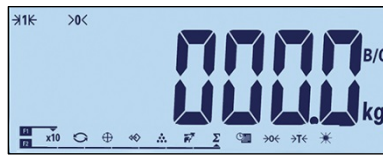



Abbildung 3-27: Anzeige nach dem automatischen Löschen des Tarawertes

3.4.6. F1.6 Zweite Maßeinheit

In diesem Setup-Bildschirm können Sie eine zweite Maßeinheit auswählen.

3.4.6.1. Zweite Maßeinheit

Um Standorte und Anwendungen zu unterstützen, die mehrere Maßeinheiten verwenden, kann im IND231/IND236 zwischen den Maßeinheiten umgeschaltet werden. Im Auswahlmenü „Zweite Maßeinheit“ können Sie eine zweite Maßeinheit auswählen. Das Gewicht wird von der Hauptmaßeinheit in die ausgewählte zweite Maßeinheit umgerechnet, wenn die Taste zum Umschalten der Einheit  gedrückt wird.

Verfügbare Optionen sind:

Kilogramm (kg) [Standard], Gramm (g), Pounds (lb), Ounces (oz)

Beispielsweise kann im Menü F1.2.1 „kg“ als Hauptmaßeinheit (Abbildung 3-28) und im Menü F1.6 „g“ als zweite Maßeinheit festgelegt werden (Abbildung 3-29). Drücken Sie auf die Taste UMSCHALTEN DER MASSEINHEIT (standardmäßig F2 – Abbildung 3-31), um zwischen 1.500 kg (Abbildung 3-30) und 1.500 g umzuschalten (Abbildung 3-32).

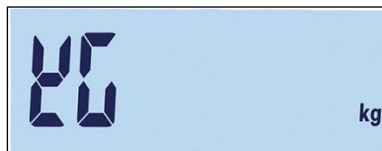


Abbildung 3-28: Einstellungsbildschirm für die Hauptmaßeinheit



Abbildung 3-29: Einstellungsbildschirm für die zweite Maßeinheit



Abbildung 3-30: Anzeige der Hauptmaßeinheit



Abbildung 3-31: Umschalten der Maßeinheit mit der F2-Taste



Abbildung 3-32: Anzeige der zweiten Maßeinheit

3.4.7. F1.7 Filter

3.4.7.1. F1.7.1 Filterung

Das IND231/IND236-Terminal verfügt über einen Vibrationsfilter, der für verschiedene Zustände definiert werden kann. Je stärker die Filterung, desto langsamer dauert es, bis die Anzeige zur Ruhe kommt.

Filterungsoptionen sind:

Low (Niedrig), **Mid** (Mittel) [Standard], High (Hoch)

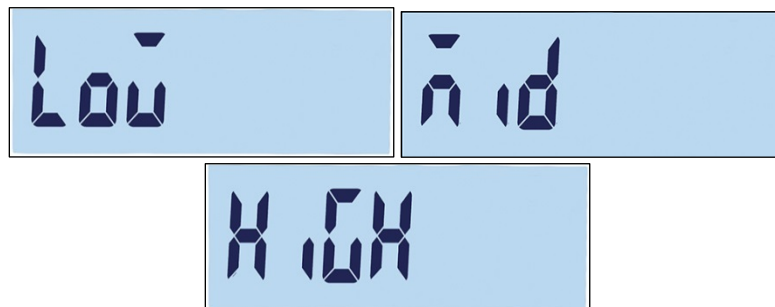


Abbildung 3-33: Bildschirm Filterungsmenü und Einstellungen

3.4.7.2. F1.7.2 Bewegungsbereich

Der Bewegungsbereich wird vom Teilungswert bestimmt. Wenn der Gewichtsbereich innerhalb des konfigurierten Bewegungsbereichs liegt, sieht das Terminal die Waage als stabil an.

Es gibt folgende Optionen für den Bewegungsbereich:

0,5d [Standard], 1d, 3d.

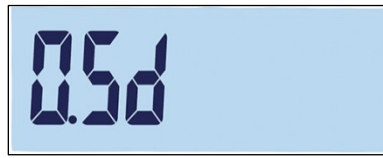


Abbildung 3-34: Einstellungsbildschirm für den Bewegungsbereich

3.4.8. F1.10 Waagenblock zurücksetzen

Um das Untermenü „Waage“ zurückzusetzen, rufen Sie das Menü F1.10 auf.







Abbildung 3-35: Menübildschirm zum Zurücksetzen des Waagenblocks

Es erscheint die Meldung „Sure?“ (Sicher?).



Abbildung 3-36: Bestätigungsaufforderung zum Zurücksetzen des Waagenblocks

Drücken Sie entweder auf  oder auf , um den Waagenblock zurückzusetzen. Drücken Sie auf  oder , um das Zurücksetzen abzubrechen.

- Beim Zurücksetzen der Waageneinstellungen werden die metrologisch wichtigen Parameter – Waagentyp, Zulassung, Maßeinheiten, Kapazität, Schrittweite und Kalibrierdaten – nicht zurückgesetzt. Diese Daten können nur durch einen Master-Reset zurückgesetzt werden (siehe Seite 3-42).

3.5. F2 Anwendung

Abbildung 3-37 zeigt eine detaillierte Ansicht der verfügbaren Parameter im Setup-Untermenü „Anwendung“. In diesem Abschnitt werden die einzelnen Setup-Parameter beschrieben.

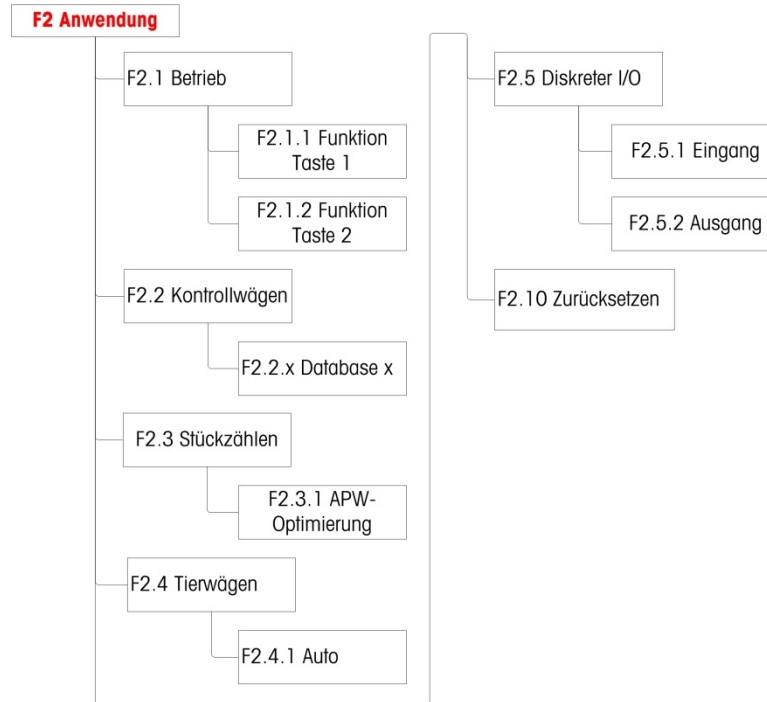


Abbildung 3-37: Anwendungsmenüstruktur

3.5.1. F2.1 Betrieb

3.5.1.1. F2.1.1, F2.1.2 Konfiguration der Funktionstasten

Die beiden Funktionstasten auf der Frontplatte des Terminals **F1** und **F2** können einem spezifischen Vorgang, z. B. dem Umschalten der Maßeinheit oder dem Aktivieren einer bestimmten Anwendung, zugeordnet werden. Verfügbare Belegungen finden Sie in Abbildung 3-38 und Tabelle 3-3.

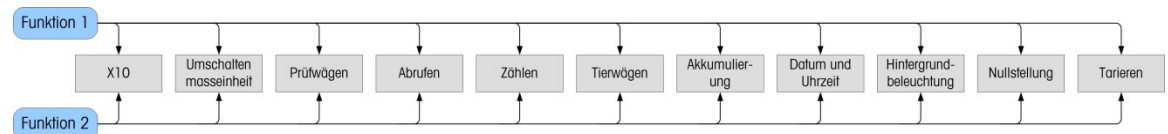


Abbildung 3-38: Belegung der Funktionstasten

- Es kann nur eine Anwendung für die Aktivierung durch eine Funktionstaste ausgewählt werden. Wenn jeder Taste eine Anwendung zugeordnet ist (z. B. F1 = Zählen, F2 = Tierwägen), funktioniert nur die zuerst aktivierte Anwendung. Wird F1 gedrückt, öffnet das Terminal den Zählmodus. Beim Drücken von F2 kann jedoch nicht der Tierwägemodus aktiviert werden. Stattdessen erscheint eine Warnmeldung (Abbildung 3-39). Verlassen Sie zuerst die aktive Anwendung, bevor Sie F2 drücken, um eine andere Anwendung zu aktivieren.

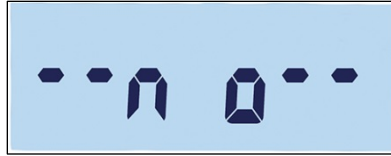


Abbildung 3-39: Warnmeldung für zweite Anwendung

- Die Funktionstasten können auch im Hauptbildschirm konfiguriert werden. Halten Sie die zu konfigurierende Funktionstaste gedrückt, um den Konfigurationsbildschirm aufzurufen (Abbildung 3-40, Abbildung 3-41).

3.5.1.2.

Belegung

Optionen für die Belegung der Funktionstasten werden in Tabelle 3-3 aufgeführt.

Tabelle 3-3: Funktionen

| Symbol | Funktion | Symbol | Funktion |
|--------|---|--------|--------------------------------------|
| | Auflösung des angezeigten Gewichts um eine Stelle erweitern | | Akkumulierung |
| | Umschalten der Maßeinheit | | Datum und Uhrzeit |
| | Prüfwägen | | Anpassung der Hintergrundbeleuchtung |
| | Gespeicherte Zielwerte abrufen | | Nullstellung |
| | Zählen | | Tarieren |
| | Tierwägen | | |

Details zum Setup, zur Konfiguration und zum Betrieb der einzelnen Anwendungen finden Sie in Tabelle 2, **Betrieb**.

3.5.1.3.

F2.1.1 Funktionstaste 1

Rufen Sie das Menü F2.1.1 auf. Wählen Sie die gewünschte Funktion mit den Tasten AUF und AB aus den Optionen in Tabelle 3-3. Die Markierung ändert sich und zeigt die ausgewählte Funktion an (siehe Abbildung 3-40); in diesem Beispiel ist die Option **Erweitern um 10** ausgewählt. Drücken Sie auf , um die Auswahl zu bestätigen.



Abbildung 3-40: Konfiguration der Funktionstaste 1

3.5.1.4.

F2.1.2 Funktionstaste 2

Öffnen Sie das Menü F2.1.1 und wählen Sie mit den Tasten AUF und AB die gewünschte Funktion. Die Markierung ändert sich und zeigt die ausgewählte Funktion an (siehe Abbildung

3-41); in diesem Beispiel ist die Option **Tierwägen** ausgewählt. Drücken Sie auf , um die Auswahl zu bestätigen.

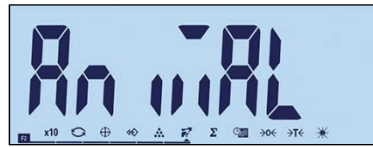


Abbildung 3-41: Konfiguration der Funktionstaste 2

3.5.2. F2.2 Datenbank mit oberen/unteren Werten

Es können bis zu 10 Zielwerte und Toleranzwerte für das Prüfwägen mit Kontrolle eines Höchst- oder Mindestgewichts gespeichert werden. Die Menüstruktur zeigt die bisherigen Datensätze (Abbildung 3-43) in numerischer Reihenfolge und anschließend die Bildschirme für die Erstellung eines neuen Datensatzes an (Abbildung 3-44 usw.).

In Abbildung 3-42 ist die Datensatzverwaltung im IND231/IND236 Terminal grafisch zusammengefasst.

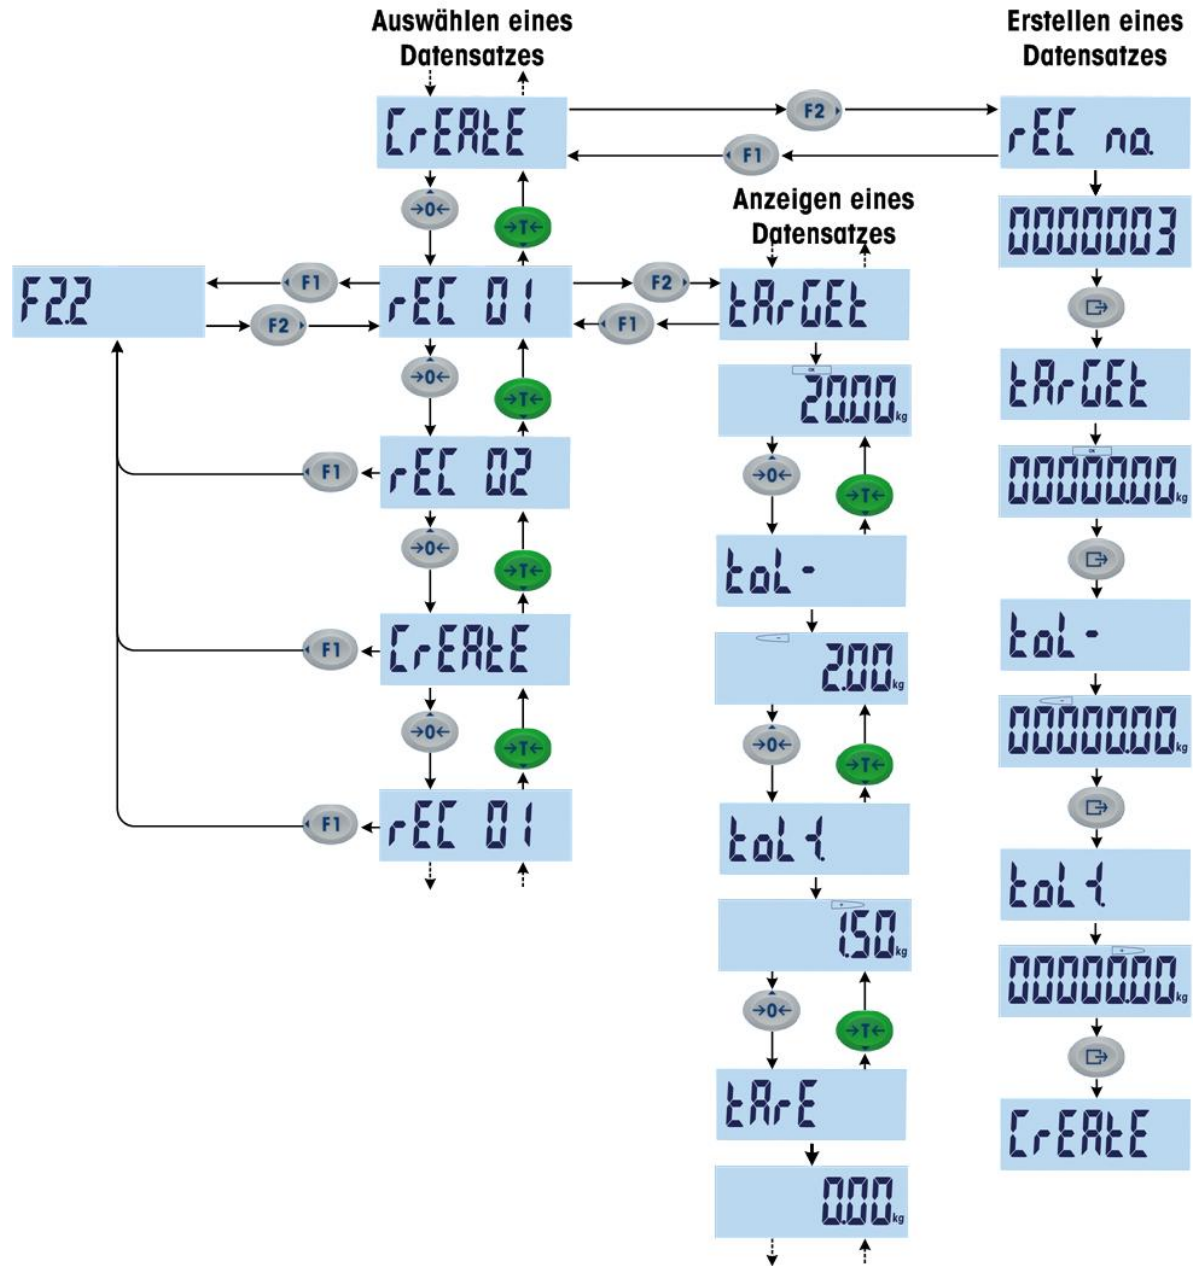


Abbildung 3-42: Datensätze auswählen, anzeigen und erstellen

3.5.2.1. Anzeigen von Datensätzen

Nach dem Aufrufen des Menüs F2.2 wird die Nummer eines Datensatzes angezeigt, sofern ein Datensatz vorhanden ist. Wenn kein Datensatz vorhanden ist, erscheint der Bildschirm „Create“ (Erstellen). Die Reihenfolge der Anzeige ist wie folgt:

- Datensatz 1 (falls bereits definiert)
- Datensatz 2 (falls bereits definiert)
-
- Datensatz *n* (Letzter vorhandener Datensatz)

Datensatz erstellen

- Index: Datensatznummer
- Target (Zielwert)
- Tol-
- Tol+
- Tare (Tara)



Abbildung 3-43: Bildschirm mit Datensatznummer

Nachdem alle vorhandenen Datensätze angezeigt wurden, erscheint der Bildschirm „Create“ (Erstellen) (Abbildung 3-44) und danach mehrere Bildschirme zum Einstellen der Parameter.



Abbildung 3-44: Bildschirm zum Erstellen eines Datensatzes

3.5.2.2. Erstellen eines Datensatzes

So erstellen Sie eine neue Datensatznummer x (wobei x ein Wert von 1 bis 10 ist):

1. Drücken Sie im Bildschirm „Create“ (Erstellen) (Abbildung 3-44) auf .
2. **rEC no.** erscheint kurz auf der Anzeige, danach wird der Bildschirm zur Bearbeitung der Datensatznummer angezeigt (Abbildung 3-45). Das Terminal kann bis zu 10 Datensätze speichern. Standardmäßig bietet das System die nächste verfügbare Nummer an.

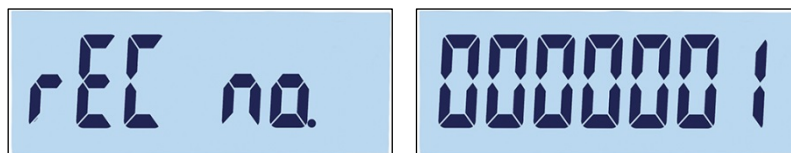





Abbildung 3-45: Bildschirm „rEC no“ und Einstellung der Datensatznummer

3. Bestätigen Sie die vorgeschlagene Nummer durch Drücken der Taste oder passen Sie die Nummer mit den Richtungstasten an. Wenn eine vorhandene Nummer ausgewählt wird, erscheint eine Meldung zur Bestätigung des Überschreibvorgangs (Abbildung 3-46).



Abbildung 3-46: Bildschirm zur Bestätigung des Überschreibvorgangs

Drücken Sie auf , um den Vorgang zu bestätigen oder auf , um zum Bildschirm „Create“ (Erstellen) zurückzukehren.

4. Nach dem Bestätigen der Datensatznummer durch Drücken der Taste , erscheint kurz der Bildschirm **target** (Zielwert) und danach der Bildschirm zur Bearbeitung des Zielwertes (Abbildung 3-47).

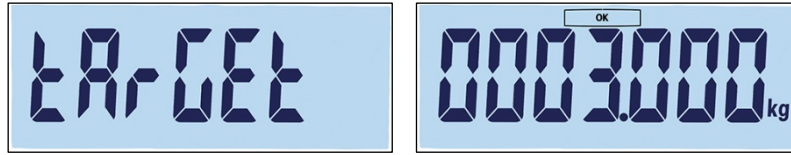



Abbildung 3-47: Bildschirme „Target“ und Zielwerteinstellung

Mit den Richtungstasten können Sie die Nummern auswählen oder anpassen (siehe **Einstellung von Zahlen** auf Seite 3-4). Sobald der richtige Wert angezeigt wird, drücken Sie auf , um mit dem nächsten Schritt fortzusetzen.

5. Als Nächstes erscheint der Bildschirm mit der negativen Toleranz (**Tol-**), danach der Bildschirm zur Bearbeitung der negativen Toleranz (Abbildung 3-48).

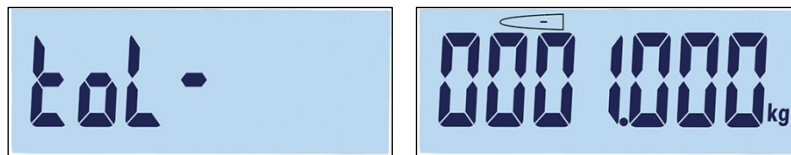




Abbildung 3-48: Bildschirme „tol-“ und Einstellung der negativen Toleranz

Passen Sie die Zahl mit den Richtungstasten an. Sobald der richtige Wert angezeigt wird, drücken Sie auf , um mit dem nächsten Schritt fortzusetzen.

- Der Zielwert kann auch durch Hinzufügen eines Gewichts zur Waage eingestellt werden.
6. Die positive Toleranz (**Tol+**) wird im nächsten Bildschirm bearbeitet (Abbildung 3-49). Sobald der Wert eingestellt ist, drücken Sie auf , um mit dem nächsten Schritt fortzusetzen.

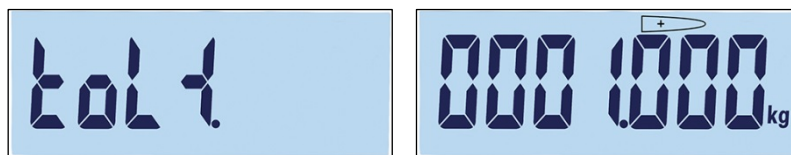



Abbildung 3-49: Bildschirme „tol+“ und Einstellung der positiven Toleranz

7. Am Ende kann ein **Tarawert** für den Datensatz festgelegt werden (Abbildung 3-50). Drücken Sie auf , um den Datensatz zu bestätigen und die Bearbeitungsfunktion des Datensatzes zu verlassen.

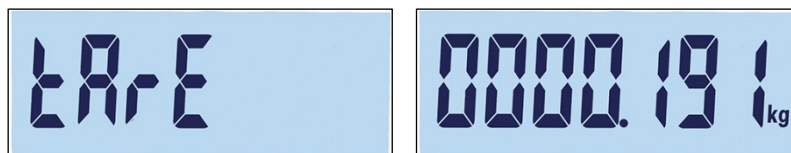






Abbildung 3-50: Bildschirme „tArE“ und Einstellung des Tarawertes

Sobald der Datensatz in der Datenbank gespeichert ist, erscheint „rEC x“ (der neu erstellte Datensatz) als aktives Element im Untermenü F2.2. Drücken Sie auf , um die Konfigurationsdetails anzuzeigen.

3.5.2.3. Ersetzen von vorhandenen Datensätzen

Um einen Datensatz zu **überschreiben**, öffnen Sie den Bildschirm „Create“ (Erstellen) und bearbeiten Sie den Bildschirm „Datensatznummer“, um die Nummer des zu überschreibenden Datensatzes anzuzeigen. Drücken Sie auf . Es erscheint eine Meldung zur Bestätigung des Überschreibvorgangs (Abbildung 3-46). Drücken Sie auf , um den Vorgang zu bestätigen oder auf , um zum Bildschirm „Create“ (Erstellen) zurückzukehren.

3.5.2.4. Löschen von vorhandenen Datensätzen






Um einen Datensatz zu **löschen**, öffnen Sie das Untermenü F2.2 und zeigen Sie mit der Taste AUF  oder AB  die Datensatznummer des zu löschenden Datensatzes an. Wenn der Datensatz angezeigt wird, drücken Sie auf . Es erscheint eine Bestätigungsmeldung (Abbildung 3-51).



Abbildung 3-51: Bildschirm zur Bestätigung des Löschvorgangs des Datensatzes

Drücken Sie entweder auf , um den Datensatz zu behalten und zum Bildschirm mit der Anzeige der Datensatznummer zurückzukehren, oder auf , um den Löschvorgang zu bestätigen. Wenn ein Datensatz mit einer höheren Nummer vorhanden ist, wird die nächste Datensatznummer angezeigt. Wenn der gelöschte Datensatz der Datensatz mit der höchsten Nummer war oder kein anderer Datensatz existiert, erscheint der Bildschirm „Create“ (Erstellen).

3.5.3. F2.3 Zählen

3.5.3.1. F2.3.1 APW-Optimierung

Das IND231/IND236-Terminal kann so konfiguriert werden, dass der Durchschnittsstückgewichtswert während des Betriebs kontinuierlich optimiert wird. Es gibt folgende Einstellungen:

on, **OFF** [Standard]

Wenn die Option APW-Optimierung aktiviert ist (**On**), bestimmt das Wägeterminal automatisch erneut das Stückgewicht, wenn die Anzahl der Referenzteile erhöht wird.

3.5.4. F2.4 Tierwägen

3.5.4.1. F2.4.1 Automatischer Start

Die Tierwäganwendung kann so konfiguriert werden, dass sie automatisch startet, wenn ein Gewicht auf die Plattform gelegt wird. Es gibt folgende Einstellungen:

on [Standard], **OFF**

Ist die Option „Automatischer Start“ aktiviert, wird die Tierwägefunktion automatisch durchgeführt, wenn das Gewicht auf der Plattform größer als 9d ist. Das endgültige Durchschnittsgewicht wird mit dem Sternsymbol „*“ auf der Anzeige dargestellt.

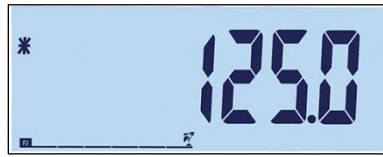


Abbildung 3-52: Tierwägeanzeige, endgültiges Durchschnittsgewicht

Wenn das Gewicht von der Plattform entfernt wird, kehrt die Gewichtsanzeige auf null zurück, und das Sternsymbol verschwindet.



Abbildung 3-53: Tierwägen, Gewichtsanzeige wieder null

3.5.5. F2.5 Diskrete I/O-Schnittstelle

Den diskreten Eingängen können Funktionen, den diskreten Ausgängen verschiedene Zustände zugewiesen werden. Wenn ein Zustand aktiviert ist (wahr), ist der Ausgang aktiv.

3.5.5.1. F2.5.1 Eingang

Der diskrete Eingang kann zur Überwachung der Funktionstastenvorgänge verwendet werden, die in Tabelle 3-4 aufgeführt sind. Die Standardeinstellungen sind **fett** markiert.

Tabelle 3-4: Belegung der diskreten I/O-Eingänge

| Menü | Funktion | Belegung |
|----------|-----------|--|
| F2.5.1.1 | Eingang 1 | Aus , Null, Tara, Drucken, Umschalten der Maßeinheit, Löschen, Leer |
| F2.5.1.2 | Eingang 2 | Aus , Null, Tara, Drucken, Umschalten der Maßeinheit, Löschen, Leer |

3.5.5.2. F2.5.2 Ausgang

Tabelle 3-5 enthält die Belegung der diskreten Ausgänge. Die Zustände der einzelnen Belegungen finden Sie in Tabelle 3.-6. Die Standardwerte sind **fett** markiert.

Tabelle 3-5: Belegung der diskreten I/O-Ausgänge

| Menü | Funktion | Belegung |
|-------------------------|--------------------------|--|
| F2.5.2.x [x = 1 - 4] | Ausgang x [x = 1 - 4] | Aus , über Toleranz, unter Toleranz, Toleranz OK, Netto, Bewegung, Überlast, Unterlast, Nullmitte |

Tabelle 3-6: Zustände der diskreten I/O-Ausgänge

| Zustand | Erläuterung |
|----------------|--|
| Aus | Kein Zustand zugeordnet, immer inaktiv |
| Über Toleranz | Aktiv, wenn Gewicht über TOL+ |
| Unter Toleranz | Aktiv, wenn Gewicht kleiner als TOL- und größer als 5 % von TOL- |
| Toleranz OK | Aktiv, wenn Gewicht innerhalb der Toleranz |
| Netto | Aktiv im Nettowägemodus |
| Bewegung | Aktiv, wenn Bewegungssymbol erscheint |
| Überlast | Aktiv bei Überlast |
| Unterlast | Aktiv bei Unterlast |
| Nullmitte | Aktiv, wenn $\rightarrow 0 \leftarrow$ angezeigt wird. |

3.5.6. F2.10 Anwendungsblock zurücksetzen

Um das Untermenü „Anwendung“ zurückzusetzen, rufen Sie das Menü F2.10 auf.



Abbildung 3-54: Menübildschirm zum Zurücksetzen des Anwendungsblocks

Es erscheint die Meldung „Sure?“ (Sicher?).

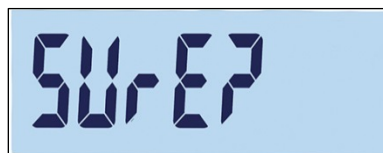


Abbildung 3-55: Bestätigungsaufforderung zum Zurücksetzen des Anwendungsblocks

Drücken Sie entweder auf oder auf , um den Anwendungsblock zurückzusetzen. Drücken Sie auf oder auf , um das Zurücksetzen abubrechen.

3.6. F3 Terminal

Abbildung 3-56 zeigt eine detaillierte Ansicht der verfügbaren Parameter im Setup-Untermenü „Terminal“. In diesem Abschnitt werden die einzelnen Setup-Parameter beschrieben.

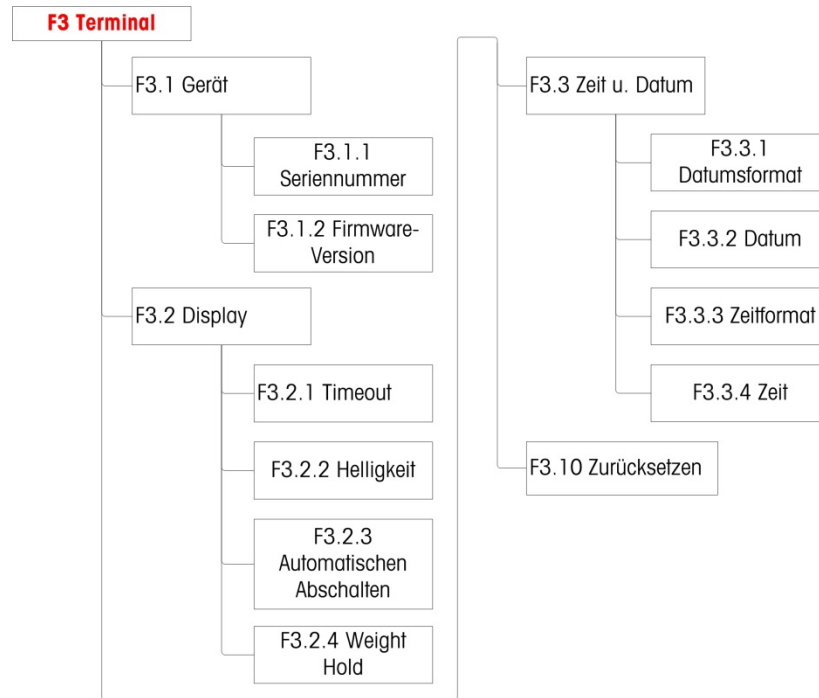


Abbildung 3-56: Terminalmenüstruktur

3.6.1. F3.1 Seriennummer

3.6.1.1. F3.1.1 Seriennummer

Dieser Bildschirm zeigt die zehnstellige Seriennummer des Terminals. Diese Nummer kann nur angezeigt, jedoch nicht bearbeitet werden.

3.6.1.2. F3.1.2 Firmware-Version

Dieser Bildschirm zeigt die Versionsnummer der aktuell installierten Firmware.

3.6.2. F3.2 Anzeige

Im Setup-Bildschirm für die Anzeige können Sie die Zeitüberschreitung für den Bildschirmschoner und die Hintergrundbeleuchtung sowie die Helligkeit der Anzeige einstellen.

3.6.2.1. F3.2.1 Zeitüberschreitung für Bildschirmschoner und Hintergrundbeleuchtung

Dieser Parameter legt fest, wie lang die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleibt, wenn die Waage auf Nullmitte steht, keine Waagenbewegung erkannt wird und keine Tasten betätigt werden. Sobald die festgelegte Zeit überschritten ist, ersetzt der Bildschirmschoner die Ansicht des Anzeigebildschirms, und die Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet. Sobald eine Bewegung

erkannt oder eine Taste betätigt wird, schließt sich der Bildschirmschoner, und die Hintergrundbeleuchtung wird wieder eingeschaltet.

- Die Taste, die gedrückt wird, um den Bildschirmschoner-Modus zu verlassen, hat keine andere Funktion.



Optionen für die Zeitüberschreitung sind:

0, 5, 10, 15, 30, **60** [Standard], 120, 300, 600 Sekunden

Bei Auswahl von **0** Sekunden bleibt die Hintergrundbeleuchtung immer eingeschaltet, bis die Stromversorgung zum Terminal getrennt wird. Bei jedem anderen Wert schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach dem festgelegten Intervall aus, und es wird die Uhrzeit angezeigt.

3.6.2.2.

F3.2.2 Helligkeit




Dieser Parameter öffnet einen Bildschirm, in dem die Helligkeit der Anzeige eingestellt werden kann. Mit der Taste  AUF oder  AB können Sie die geeignete Einstellung für die Umgebung des Terminals auswählen.

Mögliche Optionen sind:

- Off:** Keine Hintergrundbeleuchtung
- Low:** Geringe Helligkeit (Energiesparmodus des Akkus)
- High:** Hohe Helligkeit



Abbildung 3-57: Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie auf , um den Einstellungsbildschirm zu verlassen und zum Menü F3.2.2 zurückzukehren. Drücken Sie auf  oder auf , um die ausgewählte Helligkeitseinstellung zu bestätigen und zum Menü F3.2.3 zurückzukehren.

3.6.2.3.

F3.2.3 Automatisches Abschalten

Mit diesem Parameter können Sie die Akkuleistung verlängern, indem Sie die Zeit festlegen, die das Terminal eingeschaltet bleibt, wenn die Waage sich auf Nullmitte befindet, keine Waagenbewegung erkannt wird und keine Tasten betätigt werden.

Es gibt folgende Optionen:

0 [Standard, Modell für Netzbetrieb], 1, 5 [Standard, Modell für Batteriebetrieb], 15, 30, 60 Minuten

Bei Auswahl von 0 schaltet sich das Terminal nie selbst aus.

3.6.2.4. F3.2.4 Gewicht halten

Dieser Parameter legt die Zeit fest, die das Gewicht auf dem Bildschirm mit einem Sternsymbol nach dem Druckvorgang angezeigt wird.

Es gibt folgende Optionen:

0 [Standard], 1, 2...9 Sekunden

3.6.3. F3.3 Datum und Uhrzeit

Wählen Sie in diesem Setup-Bildschirm die Stunde, die Minute, den Tag, den Monat und das Jahr aus. Das Terminal passt das Datum für ein Schaltjahr automatisch an. Die Einstellungen für Uhrzeit und Datum bleiben bei Stromausfall erhalten, wenn eine Batterie eingelegt ist.

■ Die Umstellung auf Sommerzeit und Winterzeit muss manuell erfolgen.

3.6.3.1. F3.3.1 Datumsformat

Für das Datumsformat gibt es folgende Optionen:

MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY, YYYY/MM/DD [Standard]

3.6.3.2. F3.3.2 Datum einstellen

3.6.3.2.1. Tag, Monat und Jahr

Beim ersten Aufrufen des Menüs F3.3.2 erscheint kurz der Bildschirm in Abbildung 3-58 und anschließend das aktuell eingestellte Datum. Mit den Richtungstasten können Sie den Tag, den Monat und das Jahr einstellen. Im abgebildeten Beispiel wird als Datumsformat YY-MM-DD verwendet.

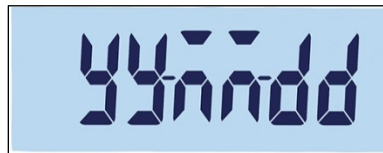




Abbildung 3-58: Bildschirm zum Einstellen des Datums

■ Drücken Sie auf , um die Änderungen zu speichern und den Einstellungsbildschirm zu verlassen oder auf , um den Bildschirm zu verlassen, ohne die Änderungen zu speichern.

3.6.3.3. F3.3.3 Uhrzeitformat

Für das Uhrzeitformat gibt es folgende Optionen:

12, 24 [Standard]

3.6.3.4. F3.3.4 Uhrzeit einstellen



3.6.3.4.1. Stunde und Minuten

Passen Sie die Stunden und Minuten mit den Richtungstasten an, siehe Abbildung 3-51. Das Uhrzeifformat ist: 24:MM:SS

Wenn der in Abbildung 3-59 dargestellte Bildschirm erscheint, können Sie die Stunden und Minuten mit den Richtungstasten anpassen. Im abgebildeten Beispiel wird als Uhrzeifformat HH:MM:SS verwendet.



Abbildung 3-59: Bildschirm zum Einstellen der Uhrzeit

- Drücken Sie auf , um die Änderungen zu speichern und den Einstellungsbildschirm zu verlassen oder auf , um den Bildschirm zu verlassen, ohne die Änderungen zu speichern.

3.6.4. F3.10 Zurücksetzen des Terminalblocks

Um das Untermenü „Terminal“ zurückzusetzen, rufen Sie das Menü F3.10 auf.



Abbildung 3-60: Bildschirm zum Zurücksetzen des Terminalblocks

Es erscheint die Meldung „Sure?“ (Sicher?).

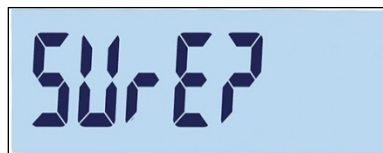






Abbildung 3-61: Bestätigungsaufforderung zum Zurücksetzen des Terminalblocks

Drücken Sie entweder auf  oder auf , um den Terminalblock zurückzusetzen. Drücken Sie auf  oder auf , um das Zurücksetzen abzubrechen.

3.7. F4 Kommunikation

Abbildung 3-62 zeigt eine detaillierte Ansicht der verfügbaren Parameter im Setup-Untermenü „Kommunikation“. In diesem Abschnitt werden die einzelnen Setup-Parameter beschrieben.

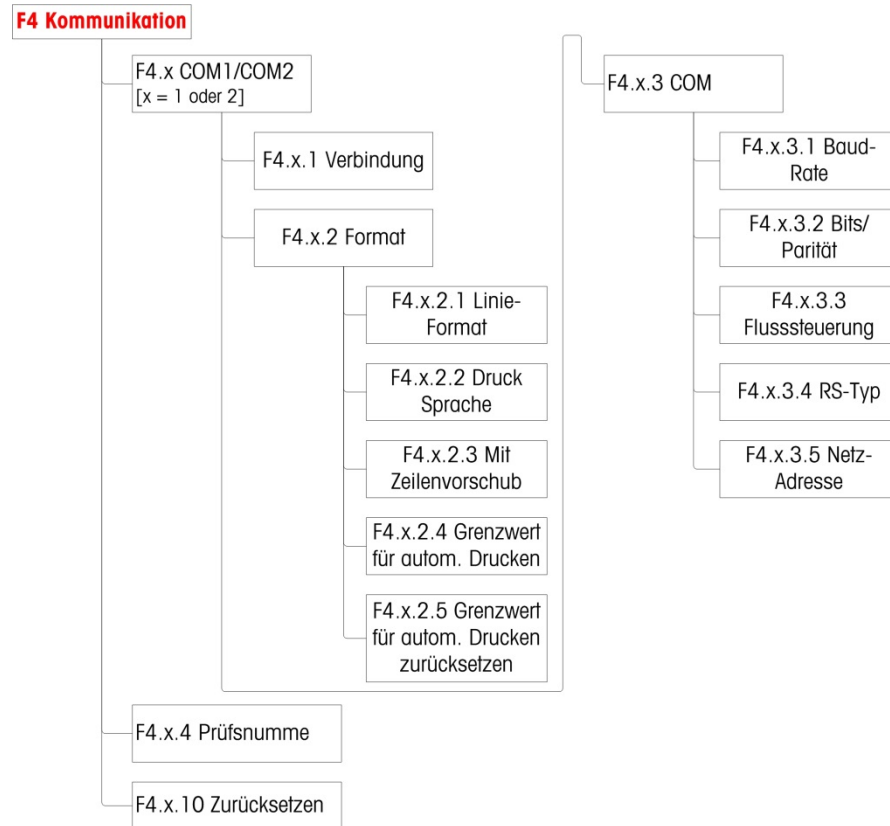


Abbildung 3-62: Kommunikationsmenüstruktur

3.7.1. F4.1 COM1

3.7.1.1. F4.1.1 Anschlussmodus

In den Setup-Bildschirmen für den Anschlussmodus können Sie einem physischen Anschluss des Terminals eine Funktion zuweisen. Die optionalen Anschlüsse sind nur verfügbar, wenn die entsprechende Optionsplatine installiert ist.

Es gibt Setup-Seiten für die COM1-, COM2-, USB- und diskreten I/O-Anschlüsse des IND231/IND236-Terminals. Tabelle 3-7 zeigt die verfügbaren Anschlussmodi, die festlegen, welche Art der Kommunikation über den jeweiligen Anschluss erfolgt. Wenn einem Anschluss kein Modus zugewiesen ist, werden keine Daten über diesen Anschluss übertragen. Spezifische Details zu diesen Modi finden Sie in Anhang C, **Kommunikation**.

Tabelle 3-7: Anschlussmodi

| Modus | Beschreibung | |
|----------------------------------|--|--|
| Drucken [Standard] | | |
| Automatisches Drucken | Stabile Gewichtswerte werden automatisch gedruckt. | |
| SICS | Kommunikation über das Standard Interface Command Set von METTLER TOLEDO | |
| kontinuierliche Daten von Toledo | | |

3.7.1.2.

F4.1.2 Format

Die Formatoptionen für den COM2-Anschluss finden Sie in Tabelle 3-8.

Tabelle 3-8: COM1-Formatzuweisungen

| Anschluss | Zuweisung bei Anschlussmodus „Drucken“ oder „Automatisches Drucken“ | | | |
|---------------|---|-------------------------------------|------------------------------|----------------|
| COM1 = RS-232 | F4.1.2.1 | Zeilenformat | Mehrzeilig, einzeilig | Abbildung 3-63 |
| | F4.1.2.2 | Drucksprache | Englisch, Chinesisch | Abbildung 3-64 |
| | F4.1.2.3 | Mit Zeilenvorschub | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| | Zuweisung bei Anschlussmodus „Automatisches Drucken“ | | | |
| | F4.1.2.4 | Grenzwert für automatisches Drucken | 0 – volle Kapazität | |
| F4.1.2.5 | Grenzwert für automatisches Drucken zurücksetzen | 0 – volle Kapazität | | |



Abbildung 3-63: Zeilenformatoptionen

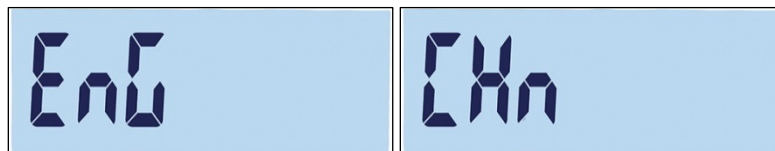


Abbildung 3-64: Sprachoptionen

3.7.1.3. F4.1.3 Anschlussparameter

3.7.1.3.1. F4.1.3.1 Baudrate

Baudratenoptionen für den seriellen Anschluss:

1200, 2400, 4800, **9600 [Standard]**, 19200, 38400, 57600, 115200

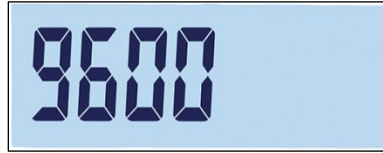


Abbildung 3-65: Bildschirm „Baudrate“

3.7.1.3.2. F4.1.3.2 Datenbits/Parität

Optionen für Datenbits und Parität:

7 – odd 7 Bit, ungerade Parität, 7 – even 7 Bit, gerade Parität, **8 – none 8 Bit, keine Parität [Standard]**



Abbildung 3-66: Bildschirm „Datenbits/Parität“

3.7.1.3.3. F4.1.3.3 Flusststeuerung

Optionen für die Flusststeuerung:

On – Flusststeuerung XON-XOFF aktiviert (Software-Handshake), **Off – Flusststeuerung deaktiviert [Standard]**

3.7.1.4. F4.1.4 Prüfsumme

Der Prüfsummenparameter ist nur verfügbar, wenn **kontinuierliche Daten von Toledo** als Parameter F4.1.1 ausgewählt ist. Optionen für die Prüfsumme:

On, **Off [Standard]**

3.7.1.5. F4.1.10 Kommunikation zurücksetzen

Um das Untermenü „Kommunikation“ zurückzusetzen, rufen Sie das Menü F3.10 auf.



Abbildung 3-67: Bildschirm zum Zurücksetzen des COM1-Kommunikationsmenüs

Es erscheint die Meldung „Sure?“ (Sicher?).



Abbildung 3-68: Bestätigungsaufforderung zum Zurücksetzen des Blocks COM1-Kommunikation

Drücken Sie entweder auf oder auf , um den Kommunikationsblock zurückzusetzen. Drücken Sie auf oder auf , um das Zurücksetzen abzubrechen.

3.7.2.

F4.2 – COM2

Die COM2-Anschlüsse werden nur angezeigt, wenn die entsprechende Optionsplatine installiert ist.

- Wenn COM2 entweder eine RS232- oder USB-Option ist, entspricht das Kommunikationsmenü dem des COM1-Menüs, das unter F4.1 COM1 beschrieben ist.
- Ist für COM2 die Option RS422/485 eingestellt, wird mit F4.2.3.5 die Netzadresse festgelegt.

3.7.2.1.

F4.2.1 Anschlussmodus

Die Optionen für den COM2-Anschlussmodus entsprechen den Angaben in Tabelle 3-7:

Drucken [Standard], Automatisches Drucken, SICS, kontinuierliche Daten von Toledo

Weiter Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie unter F4.1.1 Anschlussmodus.

3.7.2.2.

F4.2.2 Format

Die Formatoptionen für den COM2-Anschluss finden Sie Tabelle 3-9 und Tabelle 3-10.

Tabelle 3-9: COM2 RS-232/USB-Formatzuweisungen

| Anschluss | Zuweisung bei Anschlussmodus „Drucken“ oder „Automatisches Drucken“ | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| COM1 = RS-232 oder USB | F4.2.2.1 | Zeilenformat | Mehrzeilig, einzeilig | Abbildung 3-63 |
| | F4.2.2.2 | Drucksprache | Englisch, Chinesisch | Abbildung 3-64 |
| | F4.2.2.3 | Mit Zeilenvorschub | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | |
| | Zuweisung bei Anschlussmodus „Automatisches Drucken“ | | | |
| | F4.2.2.4 | Grenzwert für automatisches Drucken | 0 – volle Kapazität | |
| | F4.2.2.5 | Grenzwert für automatisches | 0 – volle Kapazität | |

| Anschluss | Zuweisung bei Anschlussmodus „Drucken“ oder „Automatisches Drucken“ | | |
|-----------|---|----------------------|--|
| | | Drucken zurücksetzen | |

Tabelle 3-10: COM2 RS-422/RS-485-Formatzuweisungen

| Anschluss | Zuweisung bei Anschlussmodus „Drucken“ oder „Automatisches Drucken“ | | | |
|-----------------------------|---|--|-----------------------|----------------|
| COM1 = RS-422, RS-485 | F4.2.2.1 | Zeilenformat | Mehrzeilig, einzeilig | Abbildung 3-63 |
| | F4.2.2.2 | Drucksprache | Englisch, Chinesisch | Abbildung 3-64 |
| | F4.2.2.3 | Mit Zeilenvorschub | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | |
| | Zuweisung bei Anschlussmodus „Automatisches Drucken“ | | | |
| | F4.2.2.4 | Grenzwert für automatisches Drucken | 0 – volle Kapazität | |
| | F4.2.2.5 | Grenzwert für automatisches Drucken zurücksetzen | 0 – volle Kapazität | |

3.7.2.3. F4.2.3 Anschlussparameter

Informationen zu F4.2.3.1, F4.2.3.2 und F4.2.3.3 finden Sie in den Einstellungen, die unter F4.1.3 Anschlussparameter beschrieben sind.

- Wenn für COM2 die Option RS-422/485 ausgewählt ist, wird mit F4.2.3.5 die Netzadresse festgelegt.

3.7.2.3.1. F4.2.3.4 RS-Typ (nur für COM2 verfügbar)

F4.2.3.4 legt den Typ der Optionsplatine für COM2 fest. Es gibt folgende Optionen:

RS-232 [Standard], RS-422, RS-485

3.7.2.3.2. F4.2.3.5 Netzadresse (nur für RS4xx verfügbar)

Es gibt folgende Adressoptionen:

off [Standard], 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Außer im SICS-Modus funktioniert die RS-422/485-Kommunikation wie beim RS-232-Anschluss. Wenn eine Netzadresse im SICS-Modus aktiviert ist, kann das Terminal nur einen Befehl akzeptieren, der die richtige Netzadresse enthält, siehe Tabelle 3-11 und das folgende Beispiel.

- Weitere Informationen zur SICS-Kommunikation finden Sie in Anhang C, **Kommunikation**.

Tabelle 3-11: Netzadressenbefehle, SICS-Modus

| | ESC (Kopfzeile) | Adresse | Befehl |
|------------|-----------------|---------|-------------|
| Senden: | ESC | 9 | SI |
| Empfangen: | ESC | 9 | S S 0,00 kg |

Wenn die Netzadresse von RS-422/485 beispielsweise **9** ist, muss folgender Befehl eingegeben werden:

S: ESC9SI

R: ESC9S S 0,00 kg

3.7.2.4. F4.2.4 Prüfsumme

Wenn für F4.2.1 **Anschlussmodus** die Option **kontinuierliche Daten von Toledo** ausgewählt ist, kann die Prüfsumme aktiviert werden. Es gibt folgende Einstellungen:

On – Prüfsummenkontrolle aktiviert, Off – Prüfsumme deaktiviert [Standard]

3.8. F5 Wartung

Abbildung 3-69 zeigt eine detaillierte Ansicht der verfügbaren Parameter im Setup-Untermenü „Wartung“. In diesem Abschnitt werden die einzelnen Setup-Parameter beschrieben.

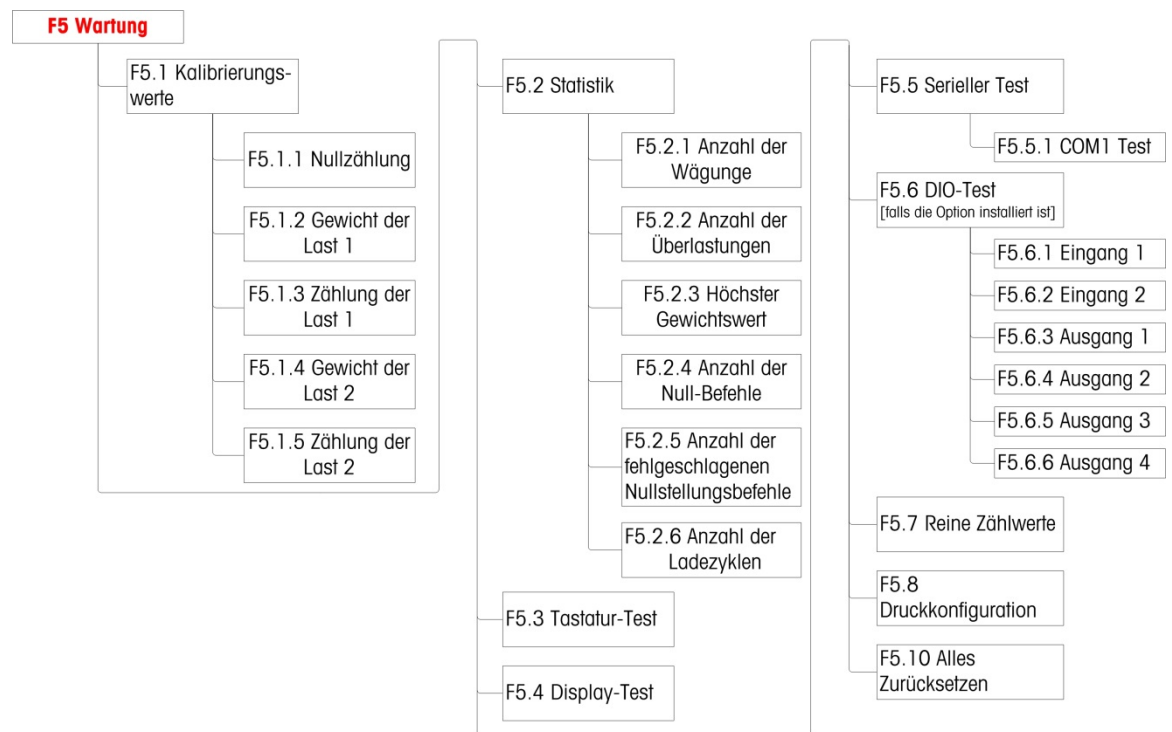



Abbildung 3-69: Wartungsmenüstruktur

3.8.1. F5.1 Kalibrierwerte

Der Bildschirm „Kalibrierwerte“ enthält die aktuellen Kalibrierwerte für die Waage. Die Anzahl der Bildschirme mit den Testlast-Kalibrierwerten (F5.1.1 bis F5.1.5) wird durch die Einstellung der Linearitätsanpassung für die Waage festgelegt, siehe F1.3 Kalibrierung auf Seite 3-11.

Diese Kalibrierwerte können ausgedruckt (siehe **F5.8 Druckkonfiguration**, auf Seite 3-42) oder notiert und anschließend manuell in eine neue Ersatzplatine eingegeben werden, sodass Sie bei einem Fehlerereignis die Waage nicht erneut mit Testgewichten kalibrieren müssen. Dieses Verfahren ist zwar schnell, jedoch nicht ganz so genau wie die Kalibrierung mit Testgewichten auf der Waage.

Mit den Richtungstasten können Sie einen der zu ändernden Kalibrierwerte auswählen. Drücken Sie die Taste , um zum Menü zurückzukehren.

- Bei einem nicht eichpflichtigen Terminal (siehe F1.1.2 Zulassung auf Seite 3-8), ist F5.1 ausgeblendet.

3.8.1.1. F5.1.1 Nullzählung

Zeigt den reinen Zählwert des Nullpunktes der aktuellen Kalibrierung an.

3.8.1.2. F5.1.2 Gewicht der Last 1 (halbe Kapazität)

Bei Durchführung einer Linearitätskalibrierung wird der Gewichtswert der halben Kapazität angezeigt.

3.8.1.3. F5.1.3 Zählung der Last 1 (halbe Kapazität)

Bei Durchführung einer Linearitätskalibrierung wird der reine Zählwert der halben Kapazität angezeigt.

3.8.1.4. F5.1.4 Gewicht der Last 2 (volle Kapazität)

Zeigt den Gewichtswert der vollen Kapazität der jüngsten Kalibrierung an.

3.8.1.5. F5.1.5 Zählung der Last 2 (volle Kapazität)

Zeigt den reinen Zählwert der vollen Kapazität der jüngsten Kalibrierung an.

3.8.2. F5.2 Statistik

Dieses Wäegerät enthält verschiedene Kontrollfunktionen zur Überwachung des Gerätezustandes. Ein Servicetechniker von METTLER TOLEDO kann diese Funktionen einstellen und aktivieren. Damit können der Benutzer und der Servicetechniker von TOLEDO erkennen, wie das Gerät behandelt wird und welche Maßnahmen für den ordnungsgemäßen Betrieb notwendig sind.

Alle Statistiken beziehen sich auf den Zeitraum nach dem letzten Master-Reset. Siehe Seite 3-42.

3.8.2.1. F5.2.1 Anzahl der Wägevorgänge

Zeigt die Sequenznummer des letzten Wägevorgangs an.

3.8.2.2. F5.2.2 Anzahl der Überlasten

Zeigt die Anzahl der Überlasten des Terminals an.

3.8.2.3. F5.2.3 Höchster Gewichtswert

Zeigt den höchsten erfassten Gewichtswert aller Wägevorgänge an.

3.8.2.4. F5.2.4 Anzahl der Nullstellungsbefehle

Zeigt an, wie oft der Nullstellungsbefehl ausgegeben wurde.

3.8.2.5. F5.2.5 Anzahl der fehlgeschlagenen Nullstellungsbefehle

Zeigt die Anzahl der fehlgeschlagenen Nullstellungsvorgänge an.

3.8.2.6. F5.2.6 Anzahl der Ladezyklen

Zeigt an, wie oft die Batterie geladen wurde.

3.8.3. F5.3 Tastaturtest

Über den Bildschirm „Tastaturtest“ können die Terminaltasten, z. B. die Waagenfunktionstasten und die Taste zum Drucken, geprüft werden.














Drücken Sie eine der in Tabelle 3-12 aufgeführten Tasten; auf dem Bildschirm erscheint die entsprechende Grafik. Drücken Sie nach Abschluss des Prüfvorgangs auf die Taste , um zum Menü zurückzukehren.

Tabelle 3-12: Tastaturtestanzeigen

| | |
|---|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

3.8.4. F5.4 Anzeigetest

Bei Aufruf von F5.4 erscheinen alle LCD-Segmente auf dem Bildschirm „Anzeigetest“. Dieser Bildschirm zeigt diese so lange an, bis die Taste  gedrückt wird, um zum Menü zurückzukehren.

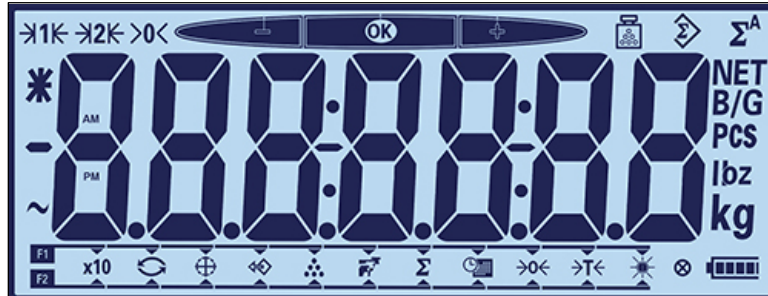


Abbildung 3-70: Anzeigetest, alle LCD-Segmente angezeigt

3.8.5. F5.5 Serieller Test

3.8.5.1. F5.5.1 COM1-Test

Mit dem COM1-Test kann der COM1-Anschluss auf der Hauptplatine überprüft werden. Schließen Sie die Pins COM1 TxD und RxD kurz (Jumper).

Auf dem Terminal erscheint ein Bildschirm wie in Abbildung 3-71 dargestellt, wobei die übertragenen Daten links und die empfangenen Daten rechts stehen. Wenn die übertragenen und die empfangenen Daten übereinstimmen, ist der COM1-Stromkreis in Ordnung. Andernfalls liegt ein Fehler im Stromkreis vor.



Abbildung 3-71: Bildschirm für den seriellen COM1-Test

Drücken Sie auf die Taste , um den Test zu beenden.

3.8.6. F5.6 Test der diskreten I/O-Schnittstellen



Mit dieser Funktion prüfen Sie den Status der Ein- und Ausgänge des diskreten I/O-Anschlusses. Das Terminal kann den Status des Eingangs x anzeigen (wobei x entweder Eingang 1 oder Eingang 2 ist). Die Ausgänge 1 bis 4 können durch Auswahl von On oder Off im Bildschirm F5.6. x ausgewählt werden (wobei x für 1, 2, 3 oder 4 steht).

F5.6 ist in der Menüstruktur nur dann sichtbar, wenn COM2 die optionale diskrete I/O-Platine ist.

3.8.6.1. F5.6.1, F5.6.2 Test von Eingang 1 und Eingang 2

Auf diesen Bildschirmen sehen Sie den Teststatus von Eingang 1 bzw. 2. Die Eingänge werden als ein oder aus dargestellt.

3.8.6.2. F5.6.3, F5.6.4, F5.6.5, F5.6.6 Tests der Ausgänge

| | |
|---|--|
|  |  VORSICHT |
| | DIE DISKRETEN AUSGÄNGE DES TERMINALS MÜSSEN WÄHREND DES TESTS MANUELL AKTIVIERT WERDEN. DIE AUSGANGSSTEUERSpannung ABKLEMMEN, DAMIT EXTERNE GERÄTE NICHT VERSEHENTLICH ANGESTEUERT WERDEN. PRÜFUNGEN, TESTS UND EINSTELLUNGEN BEI EINGESCHALTETEM GERÄT VORSICHTIG DURCHFÜHREN. WERDEN DIESE VORSICHTSMASSNAHMEN NICHT EINGEHALTEN, KANN ES ZU SACH- ODER PERSONENSCHÄDEN KOMMEN. |

Auf diesem Bildschirm sehen Sie den Teststatus der Ausgänge 1, 2, 3 bzw. 4. Die Ausgänge werden als ein oder aus dargestellt.

3.8.7. F5.7 Reine Zählwerte

Auf dem Bildschirm F5.7 finden Sie den aktuellen reinen Zählwert des Terminals.

3.8.8. F5.8 Druckkonfiguration



Beim Aufrufen von F5.8 wird eine Liste aller sichtbaren Setup-Parameter und Kalibrierwerte ausgedruckt. Bei einem zugelassenen Terminal werden ausgeblendete Setup-Blöcke nicht ausgedruckt. Beim Senden der Daten erscheint die Meldung „Print“ (Drucken) auf der Anzeige.



Abbildung 3-72: Meldung beim Drucken der Terminalkonfiguration

3.8.9. F5.10 Alle Werte auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Die Werkseinstellungen können einzeln für die Untermenüs, z. B. Waage, Anwendung, Terminal und Kommunikation zurückgesetzt werden. Dies erfolgt in der Regel im letzten Untermenü der jeweiligen Menüstruktur. Mit Ausnahme aller metrologisch wichtigen Einstellungen wie Waagentyp und Kapazität können im Bildschirm „Alles zurücksetzen“ im Untermenü „Wartung“ alle Parameter auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Um diesen Reset zu starten, rufen Sie den Bildschirm F5.10 auf und klicken Sie entweder auf  oder auf .

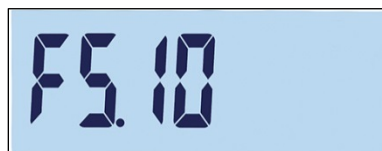




Abbildung 3-73: Menübildschirm „Alles zurücksetzen“

Es erscheint die Meldung „Sure?“ (Sicher?).

Drücken Sie auf  oder auf , um den Reset-Vorgang abzubrechen und zur Menüstruktur zurückzukehren.

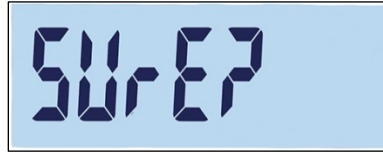


Abbildung 3-74: Bestätigungsaufforderungen für globales Zurücksetzen

4 Service und Wartung

Dieses Kapitel umfasst

- Reinigung und Wartung
- Service
- Batterieleistung
- Fehlerbehebung
- Verbindung mit InSite™

Das IND231/IND236 ist so ausgelegt, dass es über Jahre zuverlässig arbeitet. METTLER TOLEDO empfiehlt jedoch – wie für alle industriellen Messgeräte üblich –, das Terminal und das angeschlossene Waagensystem regelmäßig zu warten. Die rechtzeitige werksspezifische Wartung und Kalibrierung durch einen von METTLER TOLEDO autorisierten Servicetechniker stellt die genaue und zuverlässige Einhaltung der Spezifikationen sicher und dokumentiert diese.

4.1. Reinigung und Wartung

Reinigen Sie das Tastenfeld und die Abdeckung des Terminals mit einem sauberen weichen Tuch, das mit einem milden Glasreiniger befeuchtet wurde. Verwenden Sie keine industriellen Lösungsmittel, wie Toluol oder Isopropanol (IPA), das die Oberfläche des Terminals angreifen könnte. Sprühen Sie den Reiniger nicht direkt auf das Terminal.

Die regelmäßige Wartung und Kalibrierung sollte ein qualifizierter Servicetechniker durchführen. Das IND231/IND236-Terminal ist ein robustes Gerät; die Frontplatte ist jedoch eine relativ dünne Abdeckung der sensiblen elektronischen Schalter und der hinterleuchteten Anzeige. Vermeiden Sie jegliche Beschädigungen dieser Oberfläche sowie Stöße oder Vibrationen des Geräts. Bei beschädigter Frontplatte müssen Sie sicherstellen, dass weder Staub noch Feuchtigkeit in das Gerät eindringen, bis das Terminal repariert wurde.

4.2. Service

Die Installation, Programmierung und Wartung sollte nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden. Unterstützung erhalten Sie von einem lokalen Vertreter von METTLER TOLEDO.

METTLER TOLEDO empfiehlt die regelmäßige vorbeugende Wartung des Terminals und des Waagensystems, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten und die Nutzungsdauer zu erhöhen. Alle Messsysteme sollten regelmäßig kalibriert und entsprechend den Anforderungen der Produktion, der Industrie und der Behörden zertifiziert werden. Mit unserer Hilfe können Sie durch regelmäßige Wartungs- und Kalibrierdienstleistungen Ausfälle vermeiden, Vorschriften einhalten und Qualitätsunterlagen pflegen. Wenden Sie sich an Ihre lokale METTLER-TOLEDO-Servicevertretung, um die Anforderungen durchzusprechen.



VORSICHT

DAS TERMINAL DARF NUR VON FACHPERSONAL GEWARTET UND REPARIERT WERDEN. PRÜFUNGEN, TESTS UND EINSTELLUNGEN BEI EINGESCHALTETEM GERÄT VORSICHTIG DURCHFÜHREN. WERDEN DIESE VORSICHTSMASSNAHMEN NICHT EINGEHALTEN, KANN ES ZU SACH- ODER PERSONENSCHÄDEN KOMMEN.

4.3. Batteriebetrieb

Wie in Tabelle 4-1 dargestellt, können zwei Batteriekonfigurationen für die Stromversorgung des Terminals gewählt werden.

Tabelle 4-1: Batterieoptionen

| Batterie | IND231 | IND236 |
|----------------------------|--------|--------|
| 6 Batterien der Größe „AA“ | Ja | Nein |
| NiMH-Akku | Ja | Ja |

4.3.1. Batterienutzung

Die Betriebszeit des IND231/IND236 mit einer vollgeladenen Batterie hängt von der Anzahl der angeschlossenen Wägezellen und von der Verwendung der Hintergrundbeleuchtung ab. Die Versorgung mehrerer Wägezellen und die ständige Verwendung der Hintergrundbeleuchtung reduziert die Nutzungsdauer der Batterie deutlich. Die Batterien der Größe AA und der NiMH-Akkupack weisen ähnliche Betriebszeiten auf.

Tabelle 4-2 enthält die durchschnittlich erwartete Betriebszeit einer neuen IND231/IND236-Batterie in Abhängigkeit von der Verwendung der Hintergrundbeleuchtung und der Anzahl der Wägezellen. Da der Akkupack altert, sinkt die Speicherkapazität des Akkus mit der Zeit, sodass sich die Betriebszeit verkürzt.

Tabelle 4-2: Erwartete Nutzungsdauer der Batterie



| Kontinuierliche Betriebslast | Hintergrundbeleuchtung ein | Hintergrundbeleuchtung aus |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Eine 350 Ω -Zelle, keine Optionen | 80 Stunden | 120 Stunden |
| Vier 350 Ω -Zellen, keine Optionen | 39 Stunden | 46 Stunden |
| Eine 350 Ω -Zelle, COM2-Option | 47 Stunden | 58 Stunden |
| Vier 350 Ω -Zellen, COM2-Option | 29 Stunden | 33 Stunden |

4.3.2. Entsorgung der Batterie

Die Alkali-Batterien können nicht wieder aufgeladen werden. Deshalb müssen die Batterien ersetzt werden, wenn diese das IND231-Terminal nicht mehr mit Strom versorgen können.

Bei normaler Verwendung geht die verfügbare Leistung des NiMH-Akkupacks 30044650 im Laufe der Zeit zurück, und der Akku kann das IND231/IND236-Terminal nicht mehr über längere Zeit mit

Strom versorgen. In diesem Fall muss der Akkupack ersetzt und der ursprüngliche Akkupack ordnungsgemäß entsorgt werden.



| | |
|---|--|
|  |  ACHTUNG |
| | ALTE AKKUS UMGEHEND ENTSORGEN. VON KINDERN FERNHALTEN. NICHT ZERLEGEN UND NICHT VERBRENNEN. |

Beachten Sie bei der Entsorgung des NiMH-Akkupacks die lokalen Gesetze und Vorschriften.



4.3.3. Batteriestatussymbol

Im IND231/IND236-Terminal zeigt ein Batteriestatussymbol unten rechts in der Anzeige die verbleibende Leistung der Batterie an. Tabelle 4-3 enthält die Symbole für volle Leistung und niedrige Leistung.

Tabelle 4-3: Batteriestatussymbol

| Grafik | Batteriezustand |
|--|-----------------------------|
|  | Volle Leistung |
|  | Weniger als 10 % der Ladung |

Wenn die verbleibende Batterieleistung den Grenzwert „sehr niedrig“ erreicht, blinkt das Batteriesymbol auf der Anzeige als Hinweis, dass die Batterie bald erschöpft ist. Das Symbol blinkt solange, bis die Batterien ersetzt werden (Modell mit Alkali-Batterien) bzw. das Terminal mit der Netzversorgung verbunden wird (Modell mit NiMH-Akku). Wenn der Batteriezustand nicht beachtet wird und die Spannung immer weiter sinkt, schaltet sich das Terminal selbst aus.

| | |
|---|--|
|  |  ACHTUNG |
| | BEI FALSCHER VERWENDUNG DES IN DIESEM GERÄT VERWENDETEN AKKUS BESTEHT BRAND- ODER VERÄTZUNGSGEFAHR. DAS GERÄT NICHT MECHANISCHEN BELASTUNGEN AUSSETZEN, ZERLEGEN, ÜBER 60 °C ERHITZEN ODER VERBRENNEN. DEN AKKU NUR DURCH EINEN AKKU 30044650 ERSETZEN. BEI VERWENDUNG EINES ANDEREN AKKUS BESTEHT BRAND-, VERÄTZUNGS- ODER EXPLOSIONSGEFAHR. |

4.3.4. Modell mit Alkali-Batterien

Zum Wechsel der Alkali-Batterien müssen Sie die Kunststoffbatterieabdeckung auf der Rückseite des IND231-Terminals entfernen. Drücken Sie auf das mit PUSH gekennzeichnete Ende, und schieben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung.



Abbildung 4-1: Entfernen der Batterieabdeckung

Für das IND231 werden sechs Batterien der Größe AA verwendet. Die Batterien werden in einen Kunststoffhalter eingesetzt, siehe Abbildung 4-2. Beachten Sie die Polrichtung.



Abbildung 4-2: IND231 AA-Batteriehalter leer (links) und mit Batterien (rechts)

Die Alkali-Batterien können ersetzt werden, ohne dass die behördliche Zulassung des Terminals erlischt. Ersetzen Sie die Trockenbatterien durch Batterien der gleichen Größe. Es werden hochwertige Alkali-Batterien empfohlen.

Um die Abdeckung wieder anzubringen, setzen Sie diese in die in Abbildung 4-2 dargestellten Führungen, und schieben Sie sie nach vorn, bis sie einrastet.

4.3.5. Modell mit NiMH-Akkupack

Sowohl das IND231 als auch das IND236 können mit einem NiMH-Akkupack ausgestattet sein. Der Akkupack ist intern eingebaut und ist nicht zum Austausch vorgesehen.

Die Batterie hält am längsten, wenn Sie das IND231/IND236-Terminal mit einem internen Akku bei Umgebungstemperaturen zwischen 10 °C und 30 °C (50 °F und 86 °F) verwenden. Dies gilt auch für das Laden und Entladen des Akkus.

4.3.5.1. Laden des Akkus

Der 7,2 V-NiMH-Akkupack ist so ausgelegt, dass er beim Anschluss des IND231/IND236 an die Netzversorgung geladen wird.

Sobald ein Terminal mit NiMH-Akku an die Netzversorgung angeschlossen wird, beginnt der Aufladevorgang. Das Batteriesymbol in Tabelle 4-3 zeigt den Ladestatus an. Es dauert ungefähr fünf Stunden, um einen vollständig entladenen Akku aufzuladen. Das Terminal kann für normale Wägevorgänge mit Netzversorgung verwendet werden, während gleichzeitig der Akku aufgeladen wird.

Wenn der Akku vollständig geladen ist, erscheint das Symbol für volle Ladung auf der Anzeige, bis das Terminal ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen wird.

4.4. Fehlerbehebung

Die hier beschriebenen Maßnahmen zur Fehlerbehebung sollen bei der Beantwortung der Frage helfen, ob das Problem beim IND231/IND236-Terminal liegt oder eine andere Ursache hat.

- Batterieleistung
- Problemdiagnose
- Fehlercodes und Fehlermeldungen
- Interne Diagnose

4.4.1. Batterieleistung

Bei batteriebetriebenen IND231/IND236-Terminals kann das Terminal nicht durch Drücken der Ein-/Austaste eingeschaltet werden, wenn die Spannung der Batterie unter dem Mindestwert liegt.

Prüfen Sie die Batteriespannung mit einem Multimeter. Die Batteriespannung kann am Ende des internen Batteriegehäuses geprüft werden, wo das Kabel von der Hauptplatine mit dem Batteriegehäuse verbunden ist. Beachten Sie, dass die beiden Anschlüsse des Multimeters während der Prüfung nicht kurzgeschlossen werden, da ein hoher Strom fließen kann.

| | |
|---|--|
|  | <p>! ACHTUNG</p> <p>DEN AKKU VORSICHTIG PRÜFEN. DER AKKU KANN VOLL GELADEN SEIN.</p> |
|---|--|

Die für den Betrieb des IND231/IND236-Terminals benötigte Mindestspannung beträgt 6,8 V-. Liegt die Batteriespannung unter diesem Wert, muss der Akku neu aufgeladen werden. Die Spannung eines vollständig aufgeladenen Akkus beträgt ca. 8,3 V-.

4.4.2. Problemdiagnose

Die folgende Tabelle enthält mögliche Symptome und einige Vorschläge zur Problembeseitigung. Probleme mit dem Netzteil müssen von einem qualifizierten Elektriker geprüft werden. Wenn ein Problem auftritt, das nicht in Tabelle 4-4 aufgeführt ist, oder wenn die vorgeschlagene Lösung das Problem nicht behebt, bitten Sie einen autorisierten Servicemitarbeiter von METTLER TOLEDO um Hilfe.



Tabelle 4-4: Symptome und Korrekturmaßnahmen

| Problem | Vorschlag |
|--|---|
| Anzeige ist leer | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob die Netzversorgung in Ordnung oder der Akku vollständig aufgeladen ist (NiMH). Erschöpfte Alkali-Batterien müssen ersetzt werden. 2. Wenden Sie sich an den Servicetechniker. |
| Die Anzeige ist dunkel. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob die Hintergrundbeleuchtung richtig eingestellt ist. 2. Prüfen Sie, ob die Verbindung der Hintergrundbeleuchtung locker ist. |
| Die Anzeige ist eingeschaltet, aber die Gewichtsanzeige ändert sich nicht. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie die Verkabelung der Wägezelle. Achten Sie auf gebrochene Adern, offene Verbindungen oder falsche Verkabelung. 2. Wenden Sie sich an den Servicetechniker. |
| Keine Kommunikation über den seriellen Anschluss | <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie das Menü F5.5 im Setup, um die serielle Diagnose des Wartungsmenüs aufzurufen, und prüfen Sie, ob ein internes oder externes Problem am Terminal vorliegt. 2. Wenden Sie sich an den Servicetechniker. |
| Diskrete Ein- oder Ausgänge funktionieren nicht. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie das Menü F5.6 Diagnose der diskreten Ein- und Ausgänge im Wartungsmenü oder die DIO-Statusanzeige der Systemzeile, um zu prüfen, ob ein internes oder externes Problem am Terminal vorliegt. 2. Wenden Sie sich an den Servicetechniker. |

4.4.3. Fehlercodes und Fehlermeldungen

Das IND231/IND236-Terminal verwendet eine Kombination aus Fehlercodes und Fehlermeldungen, um Fehlerzustände anzuzeigen, die im Terminal vorliegen. Tabelle 4-5 enthält eine Liste der möglichen Fehlercodes.

Tabelle 4-5: Fehlercodes

| Meldung | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|--|------------------------|
|  | Überlast, mehr als 9d über Waagenkapazität | Last reduzieren |
|  | Mehr als 5d unter null | Waage auf null stellen |

| Meldung | Mögliche Ursache | Lösung |
|------------------------------------|---|---|
| | Außerhalb des Nullbereich | Last entfernen |
| | | Prüfen, dass alle Ausgangsgewichte auf der Wägeplattform stehen. |
| | Falsche Eingabe oder falscher Tastendruck | Warten, bis Meldung verschwindet, korrekte Eingabe vornehmen |
| | EEPROM-Überprüfungsfehler | <ol style="list-style-type: none"> Terminal aus- und einschalten Service-Techniker kontaktieren |
| | Fehler bei der Waagenkalibrierung | <ol style="list-style-type: none"> Waage neu kalibrieren Service-Techniker kontaktieren |
| | Probenanzahl zu niedrig | Probenanzahl erhöhen |
| | EEPROM-Schreib-/Lesefehler | Service-Techniker kontaktieren |
| | Bei F1.4.2 = 20dZero erscheint dieser Fehler auf der Anzeige, nachdem das Gewicht um mehr als 20d unter Brutto Null gesunken ist. | Plattform leeren und die Taste NULL drücken |
| | Zugang zum Setup nicht möglich | Den Metrologieschalter drücken, um das Setup wieder aufzurufen. |
| | Waage nicht kalibriert | Waage kalibrieren |
| | Wenn das Terminal als Fernanzeige verwendet wird: Kommunikationsfehler im für die Fernanzeige konfigurierten Anschluss | <ol style="list-style-type: none"> Einstellungen des Anschlusses (rCOM n) prüfen, der als Schnittstelle für die Fernanzeige konfiguriert ist. Prüfen, ob Hauptterminal für den Datenausgang programmiert ist. Verkabelung prüfen |
| | Daten sind länger, als der Bildschirm anzeigen kann. | Die Last auf der Waage reduzieren |
| Terminal schaltet sich selbst aus. | Terminal ist auf automatisches Abschalten eingestellt. Batteriespannung zu niedrig | EIN-/AUS-Taste drücken Akku aufladen |

Fehlermeldungen erscheinen in der Mitte der Anzeige. Die Meldung wird kurz angezeigt, danach kehrt die Anzeige zu dem Zustand vor dem Erkennen des Fehlers zurück. Abbildung 4-3 zeigt ein Beispiel einer Fehlermeldungsanzeige – in diesem Fall handelt es sich um eine falsche Eingabe oder einen ungültigen Tastendruck.

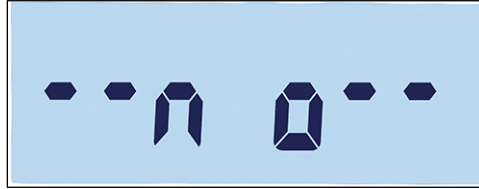


Abbildung 4-3: Beispiel für Fehlermeldung

4.4.4. Waagenstatistik

Dieses Wägegerät enthält verschiedene Kontrollfunktionen zur Überwachung des Gerätezustandes. Der Servicetechniker von METTLER TOLEDO kann diese Funktionen einstellen und aktivieren. Damit können der Benutzer und der Servicetechniker von TOLEDO erkennen, wie das Gerät behandelt wird und welche Maßnahmen für den ordnungsgemäßen Betrieb notwendig sind.

4.4.4.1. F5.2.1 Anzahl der Wägevorgänge

Zeigt die Anzahl der Wägevorgänge auf dem Terminal an.

4.4.4.2. F5.2.2 Anzahl der Überlasten

Zeigt die Anzahl der Überlasten des Terminals an.

4.4.4.3. F5.2.3 Höchster Gewichtswert

Zeigt den höchsten erfassten Gewichtswert aller Wägevorgänge an.

4.4.4.4. F5.2.4 Anzahl der Nullstellungsbefehle

Zeigt an, wie oft der Nullstellungsbefehl ausgegeben wurde.

4.4.4.5. F5.2.5 Anzahl der fehlgeschlagenen Nullstellungsbefehle

Zeigt die Anzahl der fehlgeschlagenen Nullstellungsbefehle an.

4.4.4.6. F5.2.6 Anzahl der Ladezyklen

Zeigt an, wie oft der NiMH-Akkupack aufgeladen wurde.

4.5. Verbindung mit InSite™

Bei Verbindung des IND231/236 mit InSite CSL (zur Konfiguration oder zur Aktualisierung der Firmware) oder mit InSite SL (zum Speichern und Laden von Einstellungen) muss der COM1-Anschluss verwendet werden. InSite kann unabhängig von der Belegung (Druck, automatischer Druck, SICS oder kontinuierlich) am COM1-Anschluss angeschlossen werden, sodass die Anschlusskonfiguration nicht verändert werden muss. Vor dem Herstellen der Verbindung muss

sichergestellt sein, dass die Einstellungen für Baudrate und Datenbits von IND231/IND236 und InSite übereinstimmen. Es sollten folgende Einstellungen verwendet werden:

- Baudrate: 9600
- Datenbits/Parität: 8-keine

Details zu den Funktionen und Optionen des Tools finden Sie in der **Benutzeranleitung für InSite CSL** bzw. **InSite SL**.

A Parameterwerte

Die folgende Tabelle enthält die einzelnen Setup-Parameter, die im Setup-Modus angezeigt werden. Nach der Beschreibung folgt eine Liste der Optionen mit den entsprechenden Werten.

Die Standardwerte werden durch ein [*] gekennzeichnet.

| | F-Code | Beschreibung | Optionen und Werte |
|-------------------|--------|--|--|
| F1 – Waage | F1.1 | Waagentyp | |
| | F1.1.1 | Typ | *SCL RCOM1 RCOM2 |
| | F1.1.2 | Zulassung | *None OIML NTEP AR SRI |
| | F1.1.3 | Fernprotokoll | *kontinuierliche Daten von Toledo SICS |
| | F1.2 | Kapazität und Schrittweite | |
| | F1.2.1 | Maßeinheit | g *kg oz lb |
| | F1.2.2 | Bereich | *1r: Ein Bereich 2r: Zwei Bereiche |
| | F1.2.3 | Kapazität des Bereichs 1 | *50, Bereich: 1–500.000 |
| | F1.2.4 | Schrittweite 1 | *0,01, Optionen sind vom Auflösungsbereich abhängig: 1000–30.000 |
| | F1.2.5 | Kapazität des Bereichs 2 [nur vorhanden, wenn F1.2.2 = 2r] | *50, Bereich: 1–500.000 |
| | F1.2.6 | Schrittweite 2 [nur vorhanden, wenn F1.2.2 = 2r] | 0,0001 0,0002 0,0005 0,001 0,002 0,005 *0,01 |

| F-Code | Beschreibung | Optionen und Werte |
|--------|---|--|
| | | 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100 200 |
| F1.3 | Kalibrierung | |
| F1.3.1 | GEO-Code | *16 [01 – 31] |
| F1.3.2 | Kalibrierung | |
| F1.3.3 | Linearitäts kalibrierung | |
| F1.4 | Nullkalibrierung | |
| F1.4.1 | Automatische Nullnachführung | Off *0,5d 1d 3d 10d |
| F1.4.2 | Löschen von Anzeigen unter Null | *Off 20d 20dZero |
| F1.4.3 | Nullstellung beim Einschalten [Einheit: %] | Off 2 *10 20 |
| F1.4.4 | Nullstellung mit Drucktaste [Einheit: %] | Off *2 10 20 |
| F1.5 | Tarieren | |
| F1.5.1 | Tarieren mit Drucktaste | Off *On |
| F1.5.2 | Sperren der Tarafunktion | *Off On |
| F1.5.3 | Automatisches Tarieren | *Off On |
| F1.5.4 | Grenzwert für das | Bereich 0–FS [Volle Kapazität] *10 |

| | F-Code | Beschreibung | Optionen und Werte |
|----------------|--------|--|---|
| F1 – Waage | | automatische Trieren [nur vorhanden, wenn F1.5.3=On] | |
| | F1.5.5 | Grenzwicht für das Zurücksetzen der automatischen Trierfunktion [nur vorhanden, wenn F1.5.3=On] | Bereich *0–FS [Volle Kapazität] |
| | F1.5.6 | Tara automatisch löschen | *Off On |
| | F1.6 | Zweite Maßeinheit | *g kg oz lb |
| | F1.7 | Filter und Stabilität | |
| | F1.7.1 | Filterung | Low *Middle High |
| | F1.7.2 | Bewegungsbereich | Off *0,5d 1d 3d |
| | F1.10 | Waagenblock zurückzusetzen | |
| F2 – Anwendung | F2.1 | Betrieb | |
| | F2.1.1 | Funktionstaste 1 | *Anzeige erweitern Umschalten der Maßeinheit Prüfwägen Abrufen Zählen Tierwägen Akkumulierung Datum und Uhrzeit Anpassung der Hintergrundbeleuchtung Nullstellung Trieren |
| | F2.1.2 | Funktionstaste 2 | Anzeige erweitern *Umschalten der Maßeinheit Prüfwägen Abrufen Zählen Tierwägen Akkumulierung Datum und Uhrzeit |

| | F-Code | Beschreibung | Optionen und Werte |
|----------------|----------|--|---|
| F2 – Anwenduna | | | Anpassung der Hintergrundbeleuchtung Nullstellung Tariere |
| | F2.2 | Datenbank mit oberen/unteren Werten [Max. Datensatznummer = 10] | Datensatz 1 Datensatz 2 Datensatz n Datensatz erstellen: - Datensatznummer - Target (Zielwert) - Tol- - Tol+ - Tare (Tara) |
| | F2.3 | Zählen | |
| | F2.3.1 | APW-Optimierung | *Off On |
| | F2.4 | Tierwägen | |
| | F2.4.1 | Automatischer Start | *Off On |
| | F2.5 | Diskrete I/O-Schnittstelle | |
| | F2.5.1 | | Eingang |
| | F2.5.1.1 | Eingang 1 | *Off Nullstellung Tariere Drucken |
| | F2.5.1.2 | Eingang 2 | Umschalten der Maßeinheit Löschen Leere Anzeige |
| | F2.5.2 | Ausgang | |
| | F2.5.2.1 | Ausgang 1 | *Off Über Toleranz Unter Toleranz |
| | F2.5.2.2 | Ausgang 2 | Positiver Bereich Netto |
| | F2.5.2.3 | Ausgang 3 | Bewegung Überlast Unterlast |
| | F2.5.2.4 | Ausgang 4 | Nullmitte |
| | F2.10 | Anwendungsblock zurücksetzen | |
| | F3 | F3.1 | Gerät |
| F3.1.1 | | Seriennummer | [10 Ziffern max.] |
| F3.1.2 | | Firmware-Version | xx.xx.xx |

| | F-Code | Beschreibung | Optionen und Werte | |
|---------------|--------------------|--|---|--|
| F3 – Terminal | F3.2 | Anzeige | | |
| | F3.2.1 | Zeitüberschreitung [Einheit: s] | 0 5 10 15 30 *60 120 300 600 | |
| | F3.2.2 | Helligkeit | Off *Low High | |
| | F3.2.3 | Automatisches Abschalten [Einheit: min] | *0 (Modell für Netzbetrieb) 1 *5 (Modell für Batteriebetrieb) 15 30 60 | |
| | F3.2.4 | Gewicht halten | *0 [0-9] | |
| | F3.3 | Datum und Uhrzeit | | |
| | F3.3.1 | Datumsformat | MMDDYY DDMMYY *YYMMDD | |
| | F3.3.2 | Datum | xx-xx-xx | |
| | F3.3.3 | Uhrzeitformat | 12 h *24 h | |
| | F3.3.4 | Uhrzeit | xx:xx:xx | |
| | F3.10 | Terminalblock zurücksetzen | | |
| | F4 – Kommunikation | F4.1 | COM1 | |
| | | F4.1.1 | Modus [nur vorhanden, wenn F1.1.1 ≠ RCOM1] | *Drucken Automatisches Drucken SICS kontinuierliche Daten von Toledo |
| F4.1.2 | | Format [nur vorhanden, wenn F4.1.1 =Drucken oder Automatisches Drucken und F1.1.1 ≠ RCOM1] | | |
| F4.1.2.1 | | Zeilenformat | *Mehrzeilig Einzeilig | |
| F4.1.2.2 | | Drucksprache | *Englisch Chinesisch | |

| F-Code | Beschreibung | Optionen und Werte |
|----------|--|---|
| F4.1.2.3 | Mit Zeilenvorschub | 0,1,2,*3,4,5,6,7,8,9 |
| F4.1.2.4 | Grenzwert für automatisches Drucken [Nur vorhanden, wenn F4.1.1 = Autom. Drucken] | *0 – volle Kapazität |
| F4.1.2.5 | Grenzwert für automatisches Drucken zurücksetzen [Nur vorhanden, wenn F4.1.1 = Autom. Drucken] | *0 – volle Kapazität |
| F4.1.3 | Parameter | |
| F4.1.3.1 | Baudrate | 1200 2400 4800 *9600 19200 38400 57600 115200 |
| F4.1.3.2 | Datenbits/Parität | 7 odd 7 even *8 none |
| F4.1.3.3 | Flusssteuerung | *Off On |
| F4.1.4 | Prüfsumme [Nur vorhanden, wenn F4.1.1 = kontinuierliche Daten von Toledo] | *Off On |
| F4.x.10 | COM1-Block zurücksetzen [Pro Port, nach Nummer] | |
| F4.2 | COM2/USB [nur sichtbar, wenn Option installiert] | |
| F4.2.1 | Anschlussmodus [Nur vorhanden, wenn F1.1,1 ≠ RCOM2] | *Drucken Automatisches Drucken SICS kontinuierliche Daten von Toledo |
| F4.2.2 | Format [Nur vorhanden, wenn F4.2.1 =Drucken oder Automatisches Drucken und F1.8.1 ≠ COM2] | |
| F4.2.2.1 | Zeilenformat | *Mehrzeilig Einzeilig |
| F4.2.2.2 | Drucksprache | *Englisch Chinesisch |

| | F-Code | Beschreibung | Optionen und Werte |
|--------------------|--------------|---|--|
| F4 - Kommunikation | F4.2.2.3 | Mit Zeilenvorschub | 0,1,2,*3,4,5,6,7,8,9 |
| | F4.2.2.4 | Grenzwert für automatisches Drucken [Nur vorhanden, wenn F4.2.1 = Autom. Drucken] | *0 – volle Kapazität |
| | F4.2.2.5 | Grenzwert für automatisches Drucken zurücksetzen [Nur vorhanden, wenn F4.2.1 = Autom. Drucken] | *0 – volle Kapazität |
| | F4.2.3 | Anschlussparameter | |
| | F4.2.3.1 | Baudrate | 1200 2400 4800 *9600 19200 38400 57600 115200 |
| | F4.2.3.2 | Datenbits/Parität | 7 odd 7 even *8 none |
| | F4.2.3.3 | Flusssteuerung | *Off On |
| | F4.2.3.4 | RS-Typ [Nur bei COM2 vorhanden] | *RS232 RS422 RS485 |
| | F4.2.3.5 | Netzadresse | *0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| | F4.2.3.6 | Netzadresse [nur für RS4xx vorhanden] | *Off, 0, 1, 2, ..., 9 |
| | F4.2.4 | Prüfsumme [Nur vorhanden, wenn F4.2.1 = kontinuierliche Daten von Toledo] | *Off On |
| | F4.2.10 | COM2-Block zurücksetzen | |
| | F5 – Wartung | F5.1 | Kalibrierwerte |
| F5.1.1 | | Nullzählung | xxxxxxx |
| F5.1.2 | | Gewicht der Last 1 [halbe Kapazität] | xxxxxxx |
| F5.1.3 | | Zählung der Last 1 [halbe Kapazität] | xxxxxxx |
| F5.1.4 | | Gewicht der Last 2 [volle Kapazität] | xxxxxxx |

| F-Code | Beschreibung | Optionen und Werte |
|--------|--|---------------------------|
| F5.1.5 | Zählung der Last 2 [volle Kapazität] | xxxxxxx |
| F5.2 | Statistik | |
| F5.2.1 | Anzahl der Wägevorgänge | xxxxxxx |
| F5.2.2 | Anzahl der Überlasten | xxxxxxx |
| F5.2.3 | Höchster Gewichtswert | xxxxxxx |
| F5.2.4 | Anzahl der Nullstellungsbefehle | xxxxxxx |
| F5.2.5 | Anzahl der fehlgeschlagenen Nullstellungsbefehle | xxxxxxx |
| F5.2.6 | Anzahl der Ladezyklen | xxxxxxx |
| F5.3 | Tastaturtest | |
| F5.4 | Anzeigetest | |
| F5.5 | Serieller Test | |
| F5.5.1 | COM1-Test | xx xx [Bereich: 00-99] |
| F5.6 | DIO-Test [nur sichtbar, wenn Option installiert] | |
| F5.6.1 | Eingang 1 | On/Off |
| F5.6.2 | Input 2 | Ein/Aus |
| F5.6.3 | Ausgang 1 | On/Off |
| F5.6.4 | Ausgang 2 | On/Off |
| F5.6.5 | Ausgang 3 | On/Off |
| F5.6.6 | Ausgang 4 | On/Off |
| F5.7 | Reine Zählwerte | xxxxxxx |
| F5.8 | Druckkonfiguration | |
| F5.10 | Alles zurücksetzen | |

F5- Wartung

B Kommunikation

B.1. Parameter der seriellen Schnittstelle

Dieser Anhang umfasst

- Parameter der seriellen Schnittstelle
- Anforderungsausgabemodus
- Kontinuierlicher Ausgabemodus
- CTPZ
- SICS-Protokoll (Standard Interface Command Set)

Das IND231/IND236-Terminal unterstützt einen seriellen Standardanschluss und einen optionalen seriellen Anschluss. Diese werden als COM1 (Standardanschluss auf der Hauptplatine) und COM2 (optional) bezeichnet.

COM1 kann nur als RS-232-Schnittstelle verwendet werden. Die RS-232-Schnittstelle ist dreiadrig (TxD, RxD und GND) mit auswählbarem XON-XOFF-Handshake.

Die optionale **COM2**-Schnittstelle kann als RS-232- und als RS-422/485-Schnittstelle verwendet werden. Die RS-232-Schnittstelle ist dreiadrig (TxD, RxD und GND) mit auswählbarem XON-XOFF-Handshake. Der RS-485-Anschluss ist eine zweiadrig Schnittstelle und unterstützt Multidrop-Kommunikation mit Adressierung. Der Anschluss muss im Setup für die Verwendung als RS-232 oder RS-485 entsprechend der verschiedenen Betriebsanforderungen der Schnittstellen konfiguriert werden.

Der Zeichenrahmen kann im Setup-Modus programmiert werden. Ein Rahmen kann wie folgt aussehen:

- 1 Startbit
- 7 oder 8 ASCII-Datenbits (wählbar)
- 0 oder 1 Paritätsbit (Optionen: keine, gerade oder ungerade)
- 1 Stoppbit

Danach kann die Baudrate von 1200 bis 115,2K Baud konfiguriert werden. Außerdem kann ein Prüfsummenzeichen konfiguriert werden, wenn die Zeichenkette für kontinuierliche Ausgabe verwendet wird.

Die seriellen Anschlüsse des IND231/IND236-Terminals unterstützen die folgenden Funktionen:

- Druckausgabe mit CTPZ-Eingabe
- Kontinuierliche Ausgabe mit CTPZ-Eingabe
- SICS (Stufe 0 und Stufe 1)

B.2. Anforderungsausgabemodus

Im Druckausgabemodus werden nur dann Daten übertragen, wenn das Terminal eine Druckerforderung erhält. Druckerforderungen werden an das IND231/IND236-Terminal gesendet, wenn:

- der Bediener auf die Taste DRUCKEN drückt.
- ein als Druckeingang konfigurierter diskreter Eingang ausgelöst wird.
- der ASCII-Befehl „P“ über eine Anforderungs- oder einen kontinuierlichen Anschluss gesendet wird.
- das automatische Drucken aktiviert ist und alle Bedingungen für das automatische Drucken erfüllt sind.

Bei Auslösung werden die Daten in einer Zeichenkette übertragen, die in der Ausgabevorlage des Setup-Menüs programmiert wird. Der Druckmodus wird in der Regel verwendet, wenn Daten an einen Drucker oder an einen PC als Transaktion gesendet werden.

- Bei Zuweisung des Druckausgabemodus ist der Anschluss automatisch so eingerichtet, dass bestimmte ASCII-Zeichen empfangen werden, um Tastenfeldfunktionen zu duplizieren. Weitere Einzelheiten finden Sie in diesem Anhang im Abschnitt CTPZ.

B.2.1. Ausgabevorlagen

Das IND231/IND236-Terminal enthält fünf Formate zur Definition der Datenketten, die übertragen und gedruckt werden. Die verwendete Druckvorlage wird durch die aktive Anwendung bestimmt. Die Druckereinstellungen werden im Abschnitt **Kommunikation** in Kapitel 3, **Konfiguration** näher erläutert.

B.2.1.1. Standarddruckformat

Die mehrzeilige Ausgabe sieht wie folgt aus:

- Wenn Tierwägen als aktueller Modus ausgewählt ist, erscheint ein Sternsymbol vor dem Gewicht, um anzugeben, dass das Gewicht das Durchschnittsgewicht ist.

| | |
|-------|-------------|
| Date | YYYY.MM.DD |
| Time | HH:MM:SS |
| Gross | XX.XXX Unit |
| Tare | XX.XXX Unit |
| Net | XX.XXX Unit |

Eine einzeilige Ausgabe sieht wie folgt aus (8 Zeichen pro Nummer mit „.“):

```
Date_YYYY.MM.DD_ Time_HH :MM :SS_ Gross_XXXX.XXX_Unit_ Tare_XXXX.XXX_Unit_
Net_XXXX.XXX_Unit
```

B.2.1.2. Ausdruck des unteren und oberen Toleranzwerts

Die mehrzeilige Ausgabe sieht wie folgt aus:

| | |
|--------|---------------|
| Date | YYYY.MM.DD |
| Time | HH:MM:SS |
| Target | XXXX.XXX Unit |
| Tol+ | XX Unit |
| Tol- | XX Unit |
| Gross | XXXX.XXX Unit |
| Tare | XXXX.XXX Unit |
| Net | XXXX.XXX Unit |

Eine einzeilige Ausgabe sieht wie folgt aus:

Date_YYYY.MM.DD_ Time_HH :MM :SS_ Target _XXXX.XXX_Unit_ Tol+_ XXXX.XXX_Unit_ Tol-_ XXXX.XXX_Unit_ Gross _XXXX.XXX_Unit_ Tare _XXX.XXX_Unit_ Net_XXXX.XXX_Unit

B.2.1.3. Ausdruck der Zähl Anwendung

Die mehrzeilige Ausgabe sieht wie folgt aus:

| | |
|--------|---------------|
| Date | YYYY.MM.DD |
| Time | HH:MM:SS |
| Pieces | XXXXXXXXX PCS |
| APW | XXX.XXX Unit |
| Tol- | XX Unit |
| Gross | XXXX.XXX Unit |
| Tare | XXXX.XXX Unit |
| Net | XXXX.XXX Unit |

Eine einzeilige Ausgabe sieht wie folgt aus:

Date_YYYY.MM.DD_ Time_HH :MM :SS_ Pieces_XXXXXXXXX_PCS_ APW _XXX.XXX_Unit_ Gross_XXXX.XXX_Unit_ Tare _XXX.XXX_Unit_ Net_XXXX.XXX_Unit

B.2.1.4. Ausdruck der Akkumulierungsanwendung

Die mehrzeilige Ausgabe sieht wie folgt aus:

| | |
|-------|---------------|
| Date | YYYY.MM.DD |
| Time | HH:MM:SS |
| Total | XX.XXX Unit |
| Count | XX.XXX |
| Gross | XXXX.XXX Unit |
| Tare | XXXX.XXX Unit |
| Net | XXXX.XXX Unit |

Eine einzeilige Ausgabe sieht wie folgt aus:

```
Date_YYYY.MM.DD_ Time_HH :MM :SS_ Total_XXXX.XXX_Unit_ Count_XXXX.XXX_
Gross_XXXX.XXX_Unit_ Tare_XXX.XXX_Unit_ Net_XXXX.XXX_Unit
```

B.2.1.5. Ausdruck für Tierwägen

Die mehrzeilige Ausgabe sieht wie folgt aus:

| | |
|--------|-------------|
| Date | YYYY.MM.DD |
| Time | HH:MM:SS |
| Ave. G | XX.XXX Unit |
| Tare | XX.XXX Unit |
| Ave. N | XX.XXX Unit |

Eine einzeilige Ausgabe sieht wie folgt aus:

```
Date_YYYY.MM.DD_ Time_HH :MM :SS_ Average G_XXXX.XXX_Unit_ Tare_XXXX.XXX_Unit_
Average N_XXXX.XXX_Unit
```

B.3. Kontinuierlicher Ausgabemodus

Im kontinuierlichen Ausgabemodus des IND231/IND236-Terminals werden Gewichtsdaten und Waagestatusinformationen kontinuierlich an ein entferntes Gerät, z. B. an einen PC oder eine Fernanzeige (u.a. ein IND231- oder IND236-Terminal), gesendet.

- **HINWEIS:** Bei Zuweisung des kontinuierlichen Ausgabemodus ist der Anschluss automatisch so eingerichtet, dass bestimmte ASCII-Zeichen empfangen werden, um Tastenfeldfunktionen zu duplizieren. Weitere Einzelheiten finden Sie in diesem Anhang im Abschnitt CTPZ.

B.3.1. Kontinuierliche Standardausgabe

Die kontinuierliche Ausgabe kann COM1 oder COM2 zugeordnet werden. Für die kontinuierliche Ausgabe kann ein Prüfsummenzeichen aktiviert oder deaktiviert werden. Bei Baudraten über 4800 wird eine Datenkette ca. 20 Mal pro Sekunde ausgegeben. Bei einer Baudrate unter 4800 ist die Ausgabefrequenz niedriger. Bei 300 Baud beträgt die Ausgabefrequenz nur ca. 1 pro Sekunde. Die Daten bestehen aus 17 oder 18 Bytes, siehe Tabelle B-1.

Nichtsignifikante Gewichtsdaten und Taradaten werden als Leerzeichen übertragen. Der kontinuierliche Ausgabemodus gewährleistet Kompatibilität mit METTLER TOLEDO-Produkten, für die Echtzeitgewichtsdaten notwendig sind. Tabelle B-1 zeigt das Format der kontinuierlichen Standardausgabe.

Tabelle B-1: Format der kontinuierlichen Standardausgabe

| | Status ² | | | | Angezeigtes Gewicht ³ | | | | | | Taragewicht ⁴ | | | | | | | |
|---------|---------------------|------|------|------|----------------------------------|---|---|---|---|-----|--------------------------|----|----|----|----|-----|-----------------|------------------|
| Zeichen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Daten | STX ¹ | SB-A | SB-B | SB-C | MSD | - | - | - | - | LSD | MSD | - | - | - | - | LSD | CR ⁵ | CHK ⁶ |

Anmerkungen zum kontinuierlichen Ausgabeformat

1. ASCII-Start des Textzeichens (02 hex), wird immer übertragen.
2. Statusbytes A, B und C. Details zur Struktur finden Sie in Tabelle B-2, Tabelle B-3 und Tabelle B-4.
3. Angezeigtes Gewicht, entweder brutto oder netto. Sechs Stellen, kein Dezimalkomma oder -zeichen. Insignifikante Nullen am Anfang werden durch Leerzeichen ersetzt.
4. Taragewicht. Sechsstellige Taragewichtsdaten. Kein Dezimalkomma im Feld.
5. ASCII-Wagenrücklaufzeichen <CR> (0D hex).
6. Die Prüfsumme wird nur übertragen, wenn sie im Setup-Menü aktiviert ist. Mit der Prüfsumme können Fehler in der Datenübertragung erkannt werden. Die Prüfsumme wird als Zweier-Komplement der sieben niedrigeren Bits der Binärsumme aller Zeichen vor dem Prüfsummenzeichen einschließlich <STX> und <CR> definiert.

In Tabelle B-2, Tabelle B-3 und Tabelle B-4 finden Sie ausführliche Informationen zu den Statusbytes für die Kontinuierliche Standardausgabe.

Tabelle B-2: Statusbyte A – Bitdefinitionen

| Bits 2, 1 und 0 | | | |
|-----------------|---|---|--------------------------|
| 2 | 1 | 0 | Stelle des Dezimalkommas |
| 0 | 0 | 0 | XXXXX00 |
| 0 | 0 | 1 | XXXXX0 |
| 0 | 1 | 0 | XXXXXX |
| 0 | 1 | 1 | XXXXX.X |
| 1 | 0 | 0 | XXXX.XX |
| 1 | 0 | 1 | XXX.XXX |
| 1 | 1 | 0 | XX.XXXX |

| | | | |
|---------------------|---|---|------------|
| 1 | 1 | 1 | X.XXXXX |
| Bits 4 und 3 | | | |
| 4 | 3 | | Build Code |
| 0 | 1 | | X1 |
| 1 | 0 | | X2 |
| 1 | 1 | | X5 |
| Bit 5 | | | Immer = 1 |
| Bit 6 | | | Immer = 0 |

Tabelle B-3: Statusbyte B – Bitdefinitionen

| Statusbits | Funktion |
|--------------|---|
| Bit 0 | Brutto = 0, Netto = 1 |
| Bit 1 | Vorzeichen, Plus = 0, Minus = 1 |
| Bit 2 | Außerhalb des Bereichs = 1 (Kapazitätsüberschreitung oder unter Null) |
| Bit 3 | Bewegung = 1, Stabil = 0 |
| Bit 4 | lb = 0, kg = 1 (siehe auch Statusbyte C, Bit 0, 1, 2) |
| Bit 5 | Immer = 1 |
| Bit 6 | Null nach Einschalten nicht erfasst = 1 |

Tabelle B-4: Statusbyte C – Bitdefinitionen

| Bits 2, 1 und 0 | | | Gewichtsbeschreibung |
|-----------------|---|---|--|
| 2 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | lb oder kg, ausgewählt mit Statusbyte B, Bit 4 |
| 0 | 0 | 1 | Gramm (g) |
| 0 | 1 | 0 | nicht verwendet |
| 0 | 1 | 1 | Ounces (oz) |
| 1 | 0 | 0 | nicht verwendet |
| 1 | 0 | 1 | nicht verwendet |
| 1 | 1 | 1 | nicht verwendet |
| 1 | 1 | 1 | keine Einheiten |

| Bits 2, 1 und 0 | | | Gewichtsbeschreibung |
|-----------------|---|---|---------------------------------------|
| 2 | 1 | 0 | |
| Bit 3 | | | Druckanforderung = 1 |
| Bit 4 | | | Daten um 10 erweitern = 1, Normal = 0 |
| Bit 5 | | | Immer = 1 |
| Bit 6 | | | Immer = 0 |

B.4. CTPZ

Wenn ein serieller Anschluss als Druckausgabe, kontinuierliche Ausgabe programmiert ist, wird automatisch der CTPZ-Eingabemodus zugeordnet. Mit dem CTPZ-Eingabemodus kann ein entferntes serielltes Gerät verschiedene Grundfunktionen auslösen, wenn ein Befehlszeichen an das Terminal gesendet wird. Ein Abschlusszeichen ist nicht erforderlich. Zu den ASCII-Remotebefehlszeichen gehören:

- **C** – Löscht die Anzeige auf den Bruttowert
- **T** – Tariert die Waage (löst einen Tariervorgang mit Drucktaste aus)
- **P** – Initiiert einen Druckbefehl
- **Z** – Setzt die Waage auf null zurück
- **S** – Schaltet die Einheiten um

ASCII-Befehlszeichen müssen als Großbuchstaben gesendet werden. Alle anderen Zeichen werden ignoriert.

- Hinweis: Einige IND231/IND236-Anwendungen verwenden weitere serielle Befehle. Diese werden in den Anwendungsdetails im Kapitel Anwendung beschrieben.

Beispiel

Um einen Tariervorgang mit Drucktaste zu initiieren, programmieren Sie einen spezifischen Anschluss des Terminals für die Druck- oder kontinuierliche Ausgabe; programmieren Sie die seriellen Anschlussparameter so, dass sie mit dem anderen Gerät übereinstimmen. Dann senden sie das ASCII-Zeichen „T“.

B.5. SICS-Protokoll (Standard Interface Command Set)

Das IND231/IND236-Terminal unterstützt das Standard Interface Command Set von METTLER TOLEDO (MT-SICS), das je nach Funktion des Geräts in vier Stufen (0, 1, 2, 3) aufgeteilt ist. Dieses Terminal unterstützt Teile der Stufen 0 und 1.

- MT-SICS Stufe 0 Befehlssatz für das einfachste Gerät.
- MT-SICS Stufe 1 Erweiterung des Befehlssatzes für Standardgeräte.
- MT-SICS Stufe 2 Erweiterung des Befehlssatzes durch für eine Waagenfamilie spezifische

Befehle.

- MT-SICS Stufe 3 Erweiterung des Befehlssatzes durch für eine bestimmte Anwendung der Waagenfamilie spezifische Befehle.

Ein Merkmal dieser Schnittstelle ist, dass die Befehle der MT-SICS-Stufe 0 und 1 für alle Geräte gleich sind. Sowohl das einfachste Wäegerät als auch eine vollständig erweiterte Wägearbeitsstation kann die Befehle der MT-SICS-Stufen 0 und 1 erkennen.

Die MT-SICS-Stufen 0 und 1 enthalten die folgenden Funktionen:

- Wägeergebnisse anfordern
- Waage tarieren und Taragewicht voreinstellen
- Waage auf null stellen
- MT-SICS-Implementierung erkennen
- Waage erkennen
- Waage zurücksetzen

B.5.1. Versionsnummer von MT-SICS

Jede Stufe von MT-SICS verwendet eine eigene Versionsnummer, die mit dem Befehl I1 der Stufe 0 angefordert werden kann. Das Terminal unterstützt:

- MT-SICS-Stufe 0, Version 2.2x
- MT-SICS-Stufe 1, Version 2.2x (außer den Befehlen D, DW und K)
- MT-SICS-Stufe 2, Version 2.2x
- MT-SICS-Stufe 3, Version 2.2x

B.5.2. Befehlsformate

Jeder Befehl, der vom Terminal über die SICS-Schnittstelle empfangen wird, wird durch eine Antwort an das übertragende Gerät bestätigt. Befehle und Antworten sind Datenketten mit einem festen Format. Befehle, die an das Terminal gesendet werden, bestehen aus mindestens einem Zeichen des ASCII-Zeichensatzes. Für die Befehle müssen Großbuchstaben verwendet werden.

Die Parameter des Befehls müssen voneinander und vom Befehlsnamen durch Leerzeichen getrennt werden (ASCII 32 dec). In den in diesem Abschnitt verwendeten Beispielen wird ein Leerzeichen als _ dargestellt.

Jeder Befehl muss mit <CR>< LF> (ASCII 13 dec, ASCII 10 dec) abgeschlossen werden.

| | | | |
|----|----|----------------|----------------|
| SI | SP | C _R | L _F |
|----|----|----------------|----------------|

- SI ASCII-Befehl, 1-2 Bytes, Großbuchstaben
- SP Leerzeichen (ASCII 32 dec).
- C_R Wagenrücklauf (ASCII 13 dec).
- L_F Zeilenvorschub (ASCII 10 dec).

Die Zeichen <CR> und <LF>, die mit der EINGABE- oder RÜCKLAUFTASTE der meisten PC-Terminaltastentafeln eingegeben werden können, werden in dieser Beschreibung nicht dargestellt; sie müssen jedoch bei der Kommunikation mit dem Terminal verwendet werden.

Beispiel

Befehl zum Trieren des Terminals:

„TA_20.00_lb“ (Die Befehlsabschlusszeichen <CR><LF> werden nicht dargestellt.)

B.5.3. Antwortformate

Alle Antworten vom Terminal an das übertragende Gerät zur Bestätigung des eingegangenen Befehls sehen wie folgt aus:

- Antwort mit Gewichtswert
- Antwort ohne Gewichtswert
- Fehlermeldung

B.5.3.1. Format der Antwort mit Gewichtswert

Eine allgemeine Beschreibung der Antwort mit Gewichtswert sieht wie folgt aus:

| ID | — | Status | — | Weight Value | — | Unit | C_R | L_F |
|-----------------------|---|--|---|----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-2 characters | | 1 character | | 10 characters | | 1-3 characters | | |
| ID | | Antwortkennung | | | | | | |
| — | | Leerzeichen (ASCII 32 dec) | | | | | | |
| Status | | Terminalstatus Siehe die Beschreibung der Befehle und Antworten. | | | | | | |
| Weight Value | | Das Wäageergebnis, das als zehnstellige Zahl angezeigt wird, einschließlich des Zeichens direkt vor der ersten Stelle. Der Gewichtswert erscheint rechts ausgerichtet. Die vorstehenden Nullen werden unterdrückt, mit Ausnahme der Null links vom Dezimalkomma. | | | | | | |
| Unit | | Die angezeigte Gewichtseinheit. | | | | | | |
| CR | | Wagenrücklauf (ASCII 13 dec) | | | | | | |
| LF | | Zeilenvorschub (ASCII 10 dec) | | | | | | |

Anmerkung

Die Zeichen <CR> und <LF> werden in den folgenden Beschreibungen nicht dargestellt.

Beispiel

Antwort mit einem stabilen Gewichtswert von 0,256 kg:

S _ S _ _ _ _ _ 0,256 _ kg

B.5.3.2. Format der Antwort ohne Gewichtswert

Eine allgemeine Beschreibung der Antwort ohne Gewichtswert sieht wie folgt aus:

| | | | | | | |
|------------|-----|---------------|-----|-------------------|----------------------|----------------------|
| ID | ___ | Status | ___ | Parameters | C_R | L_F |
| | | | | | | |
| 1-4 | | 1 | | | | |
| characters | | character | | | | |

- ID – Antwortkennung
- ___ – Leerzeichen (ASCII 32 dec)
- Status – Terminalstatus. Siehe die Beschreibung der Befehle und Antworten.
- Parameter – Befehlsabhängiger Antwortcode.
- CR – Wagenrücklauf (ASCII 13 dec)
- LF – Zeilenvorschub (ASCII 10 dec)

Anmerkung

Die Zeichen <CR> und <LF> werden in dieser Beschreibung nicht angegeben.

B.5.3.3. Format der Fehlermeldung

| | | |
|----|----------------|----------------|
| ID | C _R | L _F |
|----|----------------|----------------|

Es gibt drei verschiedene Fehlermeldungen, die jeweils durch zwei Zeichen gekennzeichnet sind:

- ID – Fehlerkennung
 - ES Syntaxfehler
 Die Waage hat den eingehenden Befehl nicht erkannt.
 - EL Logischer Fehler
 Die Waage kann den eingegangenen Befehl nicht ausführen.
- CR – Wagenrücklauf (ASCII 13 dec)
- LF – Zeilenvorschub (ASCII 10 dec)

Anmerkung

Die Zeichen <CR> und <LF> werden in dieser Beschreibung nicht angegeben.

B.5.4. Tipps für den Programmierer

Im Folgenden finden Sie Tipps zur Erstellung einer stabilen Kommunikation mit dem Terminal über das SICS-Protokoll:

B.5.4.1. Befehl und Antwort

Verbessern Sie die Abhängigkeit der Anwendungssoftware, indem das Programm die Antwort des Terminals auf einen Befehl evaluiert. Die Antwort ist die Bestätigung, dass der Terminal den Befehl erhalten hat.

B.5.4.2. Reset

Bei dem Verbindungsaufbau zwischen Terminal und System senden Sie einen Resetbefehl an das Terminal, um einen festgelegten Status zu aktivieren. Wenn das Terminal oder das System ein- oder ausgeschaltet ist, können fehlerhafte Zeichen gesendet oder empfangen werden.

B.5.4.3. Anführungszeichen („ “)

Die Anführungszeichen in der Befehlsantwort werden immer gesendet und dienen zur Kennzeichnung der Felder.

B.5.5. Befehle und Antworten der MT-SICS Stufe 0

Das Terminal erhält einen Befehl vom Systemcomputer und bestätigt den Befehl durch eine entsprechende Antwort. Der folgende Abschnitt erläutert detailliert den Befehlssatz in alphabetischer Reihenfolge mit den entsprechenden Antworten. Befehle und Antworten werden mit <CR> und <LF> abgeschlossen. Diese Abschlusszeichen werden in der folgenden Beschreibung nicht angegeben, müssen jedoch immer mit den Befehlen eingegeben bzw. mit den Antworten gesendet werden.

Es werden folgende Befehle der MT-SICS-Stufe 0 unterstützt:

- IO Abfrage der Liste aller implementierten MT-SICS-Befehle
- I1 Abfrage der MT-SICS-Stufe und der MT-SICS-Versionen
- I2 Abfrage der Waagendaten
- I3 Abfrage der Waagensoftwareversion und der Typdefinitionsnummer
- I4 Abfrage der Seriennummer
- S Stablen Gewichtswert senden
- SI Gewichtswert sofort senden
- SIR Gewichtswert sofort senden und wiederholen
- Z Die Waage bei stabilem Wert auf null stellen
- ZI Die Waage sofort unabhängig von der Stabilität auf null stellen
- @ Reset

Im Folgenden finden Sie detaillierte Beschreibungen der Befehle der Stufe 0:

B.5.5.1. IO – ABFRAGE ALLER IMPLEMENTIERTEN MT-SICS-BEFEHLE

Befehl: IO

Antwort:

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| IO_B_0_"IO" | "IO"-Befehl der Stufe 0 implementiert |
| IO_B_0_"I1" | "I1"-Befehl der Stufe 0 implementiert |
| IO_B_0_"I2" | "I2"-Befehl der Stufe 0 implementiert |
| IO_B_0_"I3" | "I3"-Befehl der Stufe 0 implementiert |

| | |
|--------------|--|
| IO_B_0_"I4" | "I4"-Befehl der Stufe 0 implementiert |
| IO_B_0_"S" | "S"-Befehl der Stufe 0 implementiert |
| IO_B_0_"SI" | "SI"-Befehl der Stufe 0 implementiert |
| IO_B_0_"SIR" | "SIR"-Befehl der Stufe 0 implementiert |
| IO_B_0_"Z" | "Z"-Befehl der Stufe 0 implementiert |
| IO_B_0_"ZI" | "ZI"-Befehl der Stufe 0 implementiert |
| IO_B_0_"@" | "@"-Befehl der Stufe 0 implementiert |
| IO_B_1_"T" | "T"-Befehl der Stufe 1 implementiert |
| IO_B_1_"TAC" | "TAC"-Befehl der Stufe 1 implementiert |
| IO_B_1_"TA" | "TA"-Befehl der Stufe 1 implementiert |
| IO_B_1_"TI" | "TI"-Befehl der Stufe 1 implementiert |
| IO_B_2_"PRN" | "PRN"-Befehl der Stufe 1 implementiert |
| IO_B_2_"SIH" | "SIH"-Befehl der Stufe 1 implementiert |
| IO_B_3_"DAT" | "DAT"-Befehl der Stufe 1 implementiert |
| IO_A_3_"TIM" | "TIM"-Befehl der Stufe 1 implementiert |

Antwort: IO_I Kann diesen Befehl zu diesem Zeitpunkt nicht ausführen.

B.5.5.2. I1 – ABFRAGE DER MT-SICS-STUFE UND DER MT-SICS-VERSIONEN

Befehl: I1

Antwort: I1_A_"0123"_ "2.20"_ "2.20"_ "2.20"_ "2.20"

| | |
|--------|---------------------------------------|
| "0123" | IND231 unterstützt die Stufen 0 bis 3 |
| 2.20 | Stufe 0, Version V2.2x |
| 2.20 | Stufe 1, Version V2.2x |
| 2.20 | Stufe 2, Version V2.2x |
| 2.20 | Stufe 3, Version V2.2x |

Antwort: I1_I Befehl verstanden, im Moment nicht ausführbar.

Anmerkungen

Bei der MT-SICS-Stufe werden nur vollimplementierte Stufen aufgeführt. In diesem Fall war weder Stufe 0 noch Stufe 1 vollständig implementiert, sodass die Stufe nicht angegeben wird.

Bei der MT-SICS-Version werden alle Stufen spezifiziert, selbst wenn diese nur teilweise implementiert sind.

B.5.5.3. I2 – DATENABFRAGE

Befehl: I2

Antwort: I2_A_"IND231/IND236_XXyy" (XX = Kapazität des Terminals, yy = Hauptmaßeinheit)

| | |
|---------------|---|
| IND231/IND236 | Modellnummer des Terminals |
| XXyy | Kapazität und Hauptmaßeinheit der Waage |

Antwort: I2_I Befehl verstanden, im Moment nicht ausführbar.

Anmerkung

Die Anzahl der Zeichen im Feld „Text“ hängt von der Waagenkapazität ab.

B.5.5.4. I3 – ABFRAGE DER SOFTWARE-VERSION

Befehl: I3

Antwort: I3_A_"0047226 01.00.00"

| | |
|----------|-------------------------------|
| 0047226 | BOM des Terminals |
| 01.00.00 | Firmwareversion des Terminals |

Antwort: I3_I Befehl verstanden, im Moment nicht ausführbar.

Anmerkung

Die Anzahl der Zeichen von „Text“ hängt von der Revisionsebene ab.

B.5.5.5. I4 – ABFRAGE DER SERIENNUMMER

Befehl: I4

Antwort: I4_A_"123456"

123456 Seriennummer des Terminals

Antwort: I4_I Befehl verstanden, im Moment nicht ausführbar.

B.5.5.6. S – STABILEN GEWICHTSWERT SENDEN

Befehl: S

Antwort: S_S_ _ _ _ _ 436.2_lb

| | |
|-------|------------------------------|
| 436.2 | Angezeigtes stabiles Gewicht |
| lb | Maßeinheit |

Antwort: S_I Befehl verstanden, im Moment nicht ausführbar.

Antwort: S_+ Terminal im Überlastbereich.

Antwort: S_- Terminal im Unterlastbereich.

Anmerkung

Das Terminal wartet 3 Sekunden nach dem Eingang des Befehls „S“ auf einen Zustand ohne Bewegung. Wenn die Bewegung nicht innerhalb dieses Zeitraumes stoppt, wird der Befehl abgebrochen und als Antwort S_I gesendet.

B.5.5.7. SI – GEWICHTSWERT SOFORT SENDEN

Befehl: SI

Antwort: S_S_ _ _ _ _ 436.2_lb Stabiler Gewichtswert

Antwort: S_D_ _ _ _ _ 436.2_lb Nicht stabiler (dynamischer) Gewichtswert.

Antwort: S_I Befehl verstanden, im Moment nicht ausführbar.

Antwort: S_+ Terminal im Überlastbereich.

Antwort: S_- Terminal im Unterlastbereich.

Anmerkung

Die Antwort auf den Befehl SI ist der letzte interne Gewichtswert (stabil oder dynamisch) vor dem Eingang des Befehls „SI“.

B.5.5.8.

SIR – GEWICHTSWERT SOFORT SENDEN UND WIEDERHOLEN

Befehl: SIR

Antwort: S_S_ _ _ _ _ 436.2_lb Stabiler Gewichtswert

Antwort: S_D_ _ _ _ _ 436.2_lb Nicht stabiler (dynamischer) Gewichtswert.

Antwort: S_I Befehl verstanden, im Moment nicht ausführbar.

Antwort: S_+ Terminal im Überlastbereich.

Antwort: S_- Terminal im Unterlastbereich.

Beispiel

Befehl: SIR

Antwort: S_D_ _ _ _ _ 129.07_kg

S_D_ _ _ _ _ 129.09_kg

S_S_ _ _ _ _ 129.09_kg

S_S_ _ _ _ _ 129.09_kg

S_D_ _ _ _ _ 114.87_kg

. . . Die Waage sendet weiter stabile oder dynamische Gewichtswerte.

Anmerkungen

Der SIR-Befehl wird durch die Befehle S, SI, SR, @ überschrieben und durch eine physische Unterbrechung abgebrochen.

Die Datenausgabefrequenz beträgt ca. 4 pro Sekunde.

B.5.5.9.

Z – NULLSTELLUNG

Befehl: Z

Antwort: Z_A Der Befehl wird ausgeführt, das heißt, die Waage befand sich im Bruttomodus und war stabil und das Gewicht lag innerhalb des Nullerfassungsbereichs.

Antwort: Z_I Befehl verstanden, im Moment nicht ausführbar.

Antwort: Z_+ Der obere Grenzwert des Nulleinstellungsbereichs ist überschritten.

Antwort: Z_- Der untere Grenzwert des Nulleinstellungsbereichs ist unterschritten.

Anmerkungen

Der kalibrierte Nullpunkt, der während der Kalibrierung festgelegt wurde, wird durch diesen Befehl nicht beeinflusst.

Das Terminal wartet 3 Sekunden nach dem Eingang des Befehls „Z“ auf einen Zustand ohne Bewegung. Wenn die Bewegung nicht innerhalb dieses Zeitraumes stoppt, wird der Befehl abgebrochen und als Antwort Z_I gesendet.

B.5.5.10. ZI – DIE WAAGE SOFORT UNABHÄNGIG VON DER STABILITÄT AUF NULL STELLEN

Befehl: ZI

Antwort: ZI D Nullstellung unter dynamischen Bedingungen

ZI S Nullstellung unter stabilen Bedingungen

ZI Nullstellung nicht durchgeführt

ZI+ Der obere Grenzwert des Nulleinstellungsbereichs ist überschritten.

ZI- Der untere Grenzwert des Nulleinstellungsbereichs ist unterschritten.

Anmerkungen

Das Terminal antwortet immer mit Z I, wenn OIML oder NTEP als Zulassung eingestellt ist.

B.5.5.11. @ – RESET

Befehl: @

Antwort: I4_A_ "12345678"

"12345678" Die Seriennummer der Waage, die Waage ist bereit für den Betrieb.

Anmerkungen

Setzt die Waage auf den Zustand vor dem Einschalten zurück, ohne dass eine Nullstellung durchgeführt wird.

Bricht alle Befehle ab, die auf Antwort warten.

Löscht das Tararegister.

Löscht die SIR- und SR-Befehle.

Der Resetbefehl wird immer ausgeführt, **außer** wenn der Befehl während der Kalibrierung und des Testverfahrens vom Terminal empfangen wird. In diesem Fall kann der Resetbefehl nicht verarbeitet werden.

B.5.6. Befehle und Antworten der MT-SICS Stufe 1

Es stehen folgende Befehle der MT-SICS-Stufe 1 zur Verfügung:

| | |
|-----|------------------------|
| T | Tarieren |
| TA | Tarawert voreinstellen |
| TAC | Tarawert löschen |
| TI | Sofort tarieren |

B.5.6.1. T – TARIEREN

Befehl: T

Antwort: T_S_ _ _ _ 100.00_kg Waage wird tariert, das heißt, die Waage war stabil und das Gewicht lag im Wägebereich.

Antwort: T_I Befehl verstanden, im Moment nicht ausführbar.

Antwort: T_+ Der obere Grenzwert des Taraeinstellbereichs ist überschritten.

Antwort: T_- Der untere Grenzwert des Taraeinstellbereichs ist unterschritten.

Anmerkungen

Der vorhandene Tarawert wird überschritten und durch den neuen, voreingestellten Taragewichtswert ersetzt.

Das Terminal wartet maximal 3 Sekunden nach dem Eingang des Befehls „T“ auf einen Zustand ohne Bewegung. Wenn die Bewegung nicht innerhalb dieses Zeitraumes stoppt, wird der Befehl abgebrochen und als Antwort T_I gesendet.

B.5.6.2. TA – Abfrage/Voreinstellung des Taragewichts

Abfrage:

| | | |
|----------|------|--|
| Befehl: | TA | Abfrage des aktuellen Tarawerts |
| Antwort: | TA A | Einheit des Tarawerts |
| | TA I | Der aktuelle Taragewichtswert in der angezeigten Einheit |
| | | Befehl nicht ausführbar |

Einstellung:

| | | |
|----------|------|--|
| Befehl: | TA A | Einheit des Tarawerts |
| | | Eingabe eines voreingestellten Tarawerts in der angezeigten Einheit. |
| Antwort: | TA A | Einheit des Gewichtswerts |
| | | Tarierung mit dem voreingestellten Tarawert in der angezeigten Einheit |
| | TA I | Tarierung nicht durchgeführt |
| | TA L | Befehl verstanden, Parameter falsch |

Beispiel

Befehl: TA 100.00 g

Antwort: TA_A_____ 100.00 g Im Taraspeicher der Waage steht 100.00g

Anmerkungen

Der Taraspeicher wird mit dem voreingestellten Taragewichtswert überschrieben.

Der eingegebene Tarawert wird automatisch von der Waage auf die aktuelle Ablesbarkeit gerundet.

Der voreingestellte Tarawert muss in der aktuellen Einheit eingegeben werden.

Der Tarierebereich wird vom Waagentyp festgelegt.

B.5.6.3. TAC – TARAWERT LÖSCHEN

Befehl: TAC

Antwort: TAC_A Tarawert gelöscht.

Antwort: TAC_I Befehl verstanden, im Moment nicht ausführbar.

B.5.6.4. TI – SOFORT TARIEREN

Befehl: TI

Antwort: TI_S_WeightValue_Unit Tarierung ausgeführt, stabiler Tarawert.

Antwort: TI_D_WeightValue_Unit Tarierung ausgeführt, nicht stabiler (dynamischer) Tarawert.

Antwort: TI_I Befehl verstanden, im Moment nicht ausführbar.

Antwort: TI_L Der Befehl ist nicht ausführbar.

Antwort: TI_+ Der obere Grenzwert des Tarierebereichs ist überschritten.

Antwort: TI_- Der untere Grenzwert des Tarierebereichs ist unterschritten.

Beispiel

Befehl: TI

Antwort: TI_D_ _ _ _ 117.57_kg Tarierung mit dynamischem Gewichtswert.

Anmerkungen

Alle vorherigen Tarawerte werden durch den neuen Taragewichtswert überschrieben.

Die Taragewichtswerte, die während einer Bewegung erfasst worden sind, sind möglicherweise nicht genau.

Der Taragewichtswert wird in der aktuellen Einheit gesendet.

B.5.7. Befehle und Antworten der MT-SICS Stufe 2

Es stehen folgende Befehle der MT-SICS-Stufe 2 zur Verfügung:

PRN Ausdruck

SIH Gewicht mit hoher Auflösung

B.5.7.1. PRN – Druckvorgang starten

| | | |
|---------|-------|---------------------------------------|
| Befehl: | PRN | Druckvorgang auf Druckerkanal starten |
| Antwort | PRN A | Befehl ausgeführt |
| | PRN-I | Befehl im Moment nicht ausführbar |

B.5.7.2. SIH

| | | |
|---------|----------------------|--|
| Befehl: | PRN | Gewicht in hoher Auflösung sofort senden |
| Antwort | H S WeightValue Unit | Stabiles Nettogewicht in hoher Auflösung in aktueller Einheit |
| | H D WeightValue Unit | Dynamisches Nettogewicht in hoher Auflösung in aktueller Einheit |

Beispiel

| | | |
|----------|------------------|---|
| Befehl: | SIH | |
| Antwort: | H_S___1.99982_kg | Das aktuelle Nettogewicht in hoher Auflösung beträgt 1,99982 kg und ist stabil. |

B.5.8. Befehle und Antworten der MT-SICS Stufe 3

Es stehen folgende Befehle der MT-SICS-Stufe 3 zur Verfügung:

| | |
|-----|---------|
| DAT | Datum |
| TIM | Uhrzeit |

B.5.8.1. DAT – Abfrage und Einstellung des Datums

Abfrage:

| | | |
|----------|-------|--|
| Befehl: | DAT | Abfrage des aktuellen Datums der Waage |
| Antwort: | DAT A | dd mm yyyy |
| | DAT I | Befehl nicht ausführbar |

Einstellung:

| | | |
|----------|-------|---|
| Befehl: | DAT | dd mm yyyy |
| Antwort: | DAT A | Datum wurde gesendet. |
| | DAT I | Datum kann zurzeit nicht eingestellt werden. |
| | DAT L | Der Befehl wurde nicht ausgeführt, da das Datumsformat nicht korrekt ist. |

B.5.8.2. TIM – Abfrage und Einstellung der Zeit

Abfrage:

| | | |
|----------|----------------|---|
| Befehl: | TIM | Abfrage der aktuellen Zeit der Waage |
| Antwort: | TIM A hh mm ss | Steht für die Zeit im Format Stunden Minuten Sekunden |
| | TIM I | Abfrage der Zeit nicht möglich |

Einstellung:

Befehl: TIM hh mm ss Zeit im 24-Stundenformat einstellen

Antwort: TIM A Zeit wurde eingestellt, Uhrzeit läuft.

TIM I Die Zeit kann im Moment nicht eingestellt werden.

TIM L Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, da das Zeitformat nicht korrekt ist.

C GEO-Codes

Die GEO-Code-Funktion im IND246-Terminal ermöglicht die Kalibrierung von Neuanpassungen aufgrund von Änderungen des Breitengrades oder der Höhenlage, ohne dass erneut Testgewichte aufgelegt werden müssen. Bei dieser Anpassung wird davon ausgegangen, dass zuvor eine präzise Kalibrierung erfolgte, bei welcher der GEO-Code für diesen ursprünglichen Standort richtig eingestellt wurde, und dass der GEO-Code für den neuen Standort genau bestimmt werden kann. Das Verfahren für die Verwendung dieser Funktion ist wie folgt.

C.1. Kalibrierung am Originalort

1. Bestimmen Sie anhand der GEO-Code-Tabelle (Tabelle C-1) auf den folgenden Seiten den GEO-Code für den derzeitigen Standort, an welchem die Waage kalibriert wird.
2. Geben Sie diesen GEO-Wert in den GEO-Code-Parameter auf der Setup-Seite **Waage > Kalibrierung** in der Menüstruktur ein.
3. Unmittelbar nach Eingabe des GEO-Codes führen Sie eine Null- und Messspannenanpassung mit genauen Testgewichten durch.
4. Beenden Sie die Setup-Menüstruktur.

Die Waage kann jetzt in einer anderen Region aufgestellt werden.

C.2. GEO-Code-Anpassung am neuen Standort

1. Bestimmen Sie anhand der GEO-Code-Tabelle (Tabelle C-1) auf den folgenden Seiten den GEO-Code für den neuen Standort, an welchem die Waage verwendet werden wird.
2. Geben Sie diesen GEO-Wert in den GEO-Code-Parameter auf der Setup-Seite **Waage > Kalibrierung** in der Menüstruktur ein.
3. Unmittelbar nach Eingabe des GEO-Codes beenden Sie die Setup-Menüstruktur. Führen Sie KEINE normale Kalibrierung durch.

Die Kalibrierung ist jetzt auf die unterschiedliche Schwerkraft im Vergleich zwischen ursprünglichem Kalibrierungsstandort und neuem Verwendungsstandort eingestellt.

- Die Verwendung des GEO-Code-Wertes für die Kalibrierungsanpassung ist nicht so genau wie das erneute Auflegen von zertifizierten Testgewichten und die Neukalibrierung der Waage an einem neuen Standort.

Tabelle C-1: GEO-Einstellungswerte

| Breitengrad Norden oder Süden in Grad und Minuten | Höhe über Meeresspiegel in Meter | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| | 0 | 325 | 650 | 975 | 1300 | 1625 | 1950 | 2275 | 2600 | 2925 | 3250 |
| | 325 | 650 | 975 | 1300 | 1625 | 1950 | 2275 | 2600 | 2925 | 3250 | 3575 |
| | Höhe über Meeresspiegel in Feet | | | | | | | | | | |
| | 0 | 1060 | 2130 | 3200 | 4260 | 5330 | 6400 | 7460 | 8530 | 9600 | 10660 |
| 1060 | 2130 | 3200 | 4260 | 5330 | 6400 | 7460 | 8530 | 9600 | 10660 | 11730 | |
| 0° 0'–5° 46' | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5° 46'–9° 52' | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9° 52'–12° 44' | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 12° 44'–15° 6' | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 15° 6'–17° 0' | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 17° 10'–19° 2' | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 19° 2'–20° 45' | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 20° 45'–22° 22' | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 22° 22'–23° 54' | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 23° 54'–25° 21' | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 25° 21'–26° 45' | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 26° 45'–28° 6' | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 28° 6'–29° 25' | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 29° 25'–30° 41' | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 30° 41'–31° 56' | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 31° 56'–33° 9' | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 33° 9'–34° 21' | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 34° 21'–35° 31' | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 35° 31'–36° 41' | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 36° 41'–37° 50' | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 37° 50'–38° 58' | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 38° 58'–40° 5' | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| 40° 5'–41° 12' | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 41° 12'–42° 19' | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 42° 19'–43° 26' | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 43° 26'–44° 32' | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| 44° 32'–45° 38' | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 45° 38'–46° 45' | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 |

| Breitengrad Norden oder Süden in Grad und Minuten | Höhe über Meeresspiegel in Meter | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| | 0 | 325 | 650 | 975 | 1300 | 1625 | 1950 | 2275 | 2600 | 2925 | 3250 |
| | 325 | 650 | 975 | 1300 | 1625 | 1950 | 2275 | 2600 | 2925 | 3250 | 3575 |
| | Höhe über Meeresspiegel in Feet | | | | | | | | | | |
| | 0 | 1060 | 2130 | 3200 | 4260 | 5330 | 6400 | 7460 | 8530 | 9600 | 10660 |
| 1060 | 2130 | 3200 | 4260 | 5330 | 6400 | 7460 | 8530 | 9600 | 10660 | 11730 | |
| 46° 45'–47° 51' | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 47° 51'–48° 58' | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| 48° 58'–50° 6' | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 50° 6'–51° 13' | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| 51° 13'–52° 22' | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 52° 22'–53° 31' | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| 53° 31'–54° 41' | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 54° 41'–55° 52' | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| 55° 52'–57° 4' | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| 57° 4'–58° 17' | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 |
| 58° 17'–59° 32' | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 59° 32'–60° 49' | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 |
| 60° 49'–62° 9' | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 62° 9'–63° 30' | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 |
| 63° 30'–64° 55' | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 64° 55'–66° 24' | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 |
| 66° 24'–67° 57' | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 67° 57'–69° 35' | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 |
| 69° 5'–71° 21' | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 71° 21'–73° 16' | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 |
| 73° 16'–75° 24' | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| 75° 24'–77° 52' | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| 77° 52'–80° 56' | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 80° 56'–85° 45' | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 |
| 85° 45'–90° 00' | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 |

**Für eine lange Nutzungsdauer Ihres
METTLER TOLEDO-Produkts:**

METTLER TOLEDO Service

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für die Qualität und Präzision von METTLER TOLEDO entschieden haben. Der ordnungsgemäße Gebrauch entsprechend diesen Anweisungen sowie die regelmäßige Kalibrierung und Wartung durch unser im Werk geschultes Serviceteam gewährleisten den zuverlässigen und genauen Betrieb und schützen somit Ihre Investition. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie an einem Service-Vertrag interessiert sind, der genau auf Ihre Anforderungen und Ihr Budget zugeschnitten ist.

Wir bitten Sie, Ihr Produkt unter www.mt.com/productregistration zu registrieren, damit wir Sie über Verbesserungen, Updates und wichtige Mitteilungen zu Ihrem Produkt informieren können.

Mettler-Toledo, LLC
1900 Polaris Parkway
Columbus, OH 43240
Phone 800 438 4511
Fax 614 438 4900

© 2013 Mettler-Toledo, LLC
30094015 Rev. 00, 08/2013

www.mt.com/IND231-IND236

Für weitere Informationen



30094015